

***Fák vizsgálata az EuroVelo 6 (Duna menti)
kerékpár-útvonal Észak-Pest (Megyeri csárda-
Északi vasúti híd között) projekt területén***



készítette:

Garden Faápoló Kft.

✉ 1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

☎ : 06-1-277-95-35

fax : 06-1-425-37-11

@ : faapolas@gmail.com

2022. június 3.



A dokumentum újrahasznosított papírra készült

A Global Terv Kft megbízására megvizsgáltam az EuroVelo 6 (Duna menti) kerékpár-útvonal Észak-Pest (Megyeri csárda-Északi vasúti híd között) projekt területén kijelölt fák egészségi és statikai állapotát.

A feladat

A fák egészségi és statikai állapotának vizsgálata favédelmi terv előkészítéséhez.

Az értékelés módszere

A kiértékelést a Magyar Faápolók Egyesülete által 2013-ban kiadott „Útmutató a fák nyilvántartásához és egyedi értékük kiszámításához” alapján végeztük.

„A fák állapotának meghatározásához a Radó Dezső által 1998-ban honosított (1999-ben megjelent), az Európai Unióban általánosan elfogadott modell alkalmazását javasoljuk.

„A faszorok állapot-felmérésének módszere az Európai Unió Erdészeti és Fagazdálkodási Bizottságának 1984-ben elfogadott ötlépcsős modelljén alapszik, amellyel a mérsékelt égöv fafajait vizsgálják. Az ötlépcsős modell azt jelenti, hogy 1 - 5 értékszámval látják el a faszorok egyedeinek részeit (gyökér, törzs, korona, az ápolás mértéke, életképesség), és ezen értékszámok számtani átlagából állapítják meg a faegyed állapotát.” [RADÓ, 1999].

Az állapotfelvételkor a számértékeket szöveges állapotmeghatározások alapján adjuk.

A módszer honosítása során az EU-ban alkalmazott számsorrendet Radó megfordította (nálunk az 5 a legjobb állapotot jelző érték). A korona és a koronaalap értékelése sem külön-külön, hanem együttesen történik.

Az utóbbi évek során a számítógépes adatfeldolgozás miatt az eredeti módszer kiegészítése került, bekerült a „0” érték, mert a kiszedésre váró tuskó vagy üres fahely nem jelölhető az eredeti meghatározások alapján. A kataszterprogramok megkövetelik, hogy az értékjelölő mezőkbe adat kerüljön, ennek hiányában az összesített adatok nem jeleníthetők meg. Néhány, az elmúlt évek gyakorlatában felmerült kisebb probléma, hiányosság, félreérthető magyarázat megoldására tett javaslatunk bekerült a jelenlegi ajánlásba, ezeket a szövegben külön jelezzük.” [SZALLER, 2013]

A felmérés módszere:

A vizsgált fáról egyedi **Favizsgálati adatlapot** készítettem. Megvizsgáltam a fánál a gyökérzet-, gyökérnyaki rész-, a törzs-, a koronaalap- és a korona állapotát.

A vizuális favizsgálati adatlap felépítése:

A fejlécben a felmérés időpontja, alatta a fa azonosításához szükséges adatok, és a fa jellemző méretei találhatóak. Mellettük a fa és környezet kockázati értékelésének adatai láthatók.

Alatta a fa környezetének, a gyökérzetnek, a gyökérnyaknak, a törzsnek, a koronaalapraknak a koronának a fa életképességének és ápoltságának állapotleírása és értékelése látható.

A fa állapotmutatója a fenti értékek felhasználásával került meghatározásra.

Az adatlap jobb oldalán a fa egész alakos és jellemző fotói láthatók. Az állapotmutató alá a Magyar Faápolók Egyesülete által kidolgozott módszerrel kiszámolt faérték került (<https://faapolok.hu/faertekszamitas/>).

Alatta a gyors diagnózis látható.

A lap alján a vizsgálat következő időpontja került feltüntetésre.

Favizsgálati adatlap értelmezése.

Azonosító és méret adatok:

dátum: a felmérés ideje

megrendelő:

helyszín: a felmérés helye

felmérésbeli azonosító: a fa sorszáma

térképi (kataszteri) azonosító:

fafaj:

elfogadott magyar név:

törzs átmérő: 1,00 m magasan két irányban mért átlag, vagy körméretből számolt.

magasság:

korona átmérő: a korona vetületének két irányban mért átlaga

törzsmagasság:

korona kezdete:

Kockázati értékelés:

Fa elhelyezkedés					
megj. érték	megj. szöveg	magyarázat	érték	szorzó	megjegyzés
3	Park/Erdő			1	
2	Fasor			0,9	
1	Szoliter			0,95	
0				0	

Környezeti elhelyezkedés					
megj. érték	megj. szöveg	magyarázat	érték	szorzó	megjegyzés
5	Természetes	A fa természetes környezetben van.	5	1	erdő
4	Természet közeli	A fa környezete természet közeli állapotban van.	4	0,95	
3	Kissé terhelt	A fa környezetében néhány (1-2) épített elem van.	3	0,9	
2	Terhelt	A fa környezetében több (3-5) épített elem található.	2	0,85	
1	Nagyon terhelt	A fa környezetében sok (5-nél több) épített elem található.	1	0,8	
0			0	0	

Élőhely minősége					
megj. érték	megj. szöveg	magyarázat	érték	szorzó	megjegyzés
5	Kiváló	A fa élőhelyi adottságai kiválóak	5	1	
4	Jó	A fa élőhelyi adottságai jók	4	0,95	
3	Még megfelelő	A fa élőhelyi adottságai még megfelelőek	3	0,9	
2	Rossz	A fa élőhelyi adottságai rosszak	2	0,85	
1	Nagyon rossz	A fa élőhelyi adottságai nagyon rosszak	1	0,8	
0			0	0	

Veszélyeztettség					
megj. érték	megj. szöveg	magyarázat	érték	szorzó	megjegyzés
5	Nem veszélyeztet	A fa a környezetére nem jelent veszélyt.	5	1	(nincs forgalom, objektum)
4	Esetenként veszélyeztet	A fa a környezetére esetenként veszélyt jelenthet.	4	0,95	(minimális forgalom, védett objektum)
3	Időszakosan veszélyeztet	A fa a környezetét időszakosan veszélyeztetheti.	3	0,9	(kis forgalom, időszakos objektum [alkalmi árus])
2	Gyakran veszélyeztet	A fa a környezetét gyakran veszélyezteti.	2	0,85	(forgalmas hely, állandó, látogatott objektum)
1	Egyértelműen veszélyeztet	A fa a környezetére egyértelmű veszélyt jelent.	1	0,8	(nagyon forgalmas hely, fenyegetett objektum)
0			0	0	

[VARGA ZS.]

A gyökérzet értékelése

A gyökérzet feltárás nélküli vizsgálata, a talajfelszín szemrevételezése a legmeghatározóbb vizsgálati szempont. A gyökérnyak alakja, sérülései utalnak a leginkább a talajban futó gyökérzet egészségi állapotára, ezért (ahogyan Radó Dezső összevonta a korona és a koronaalap állapotértékelését) javasolt, hogy a gyökérzet és a gyökérnyak vizsgálata együttesen adja meg a gyökérzet állapotértékét.

A gyökérzet állapota	
Értékelés	Osztályzat
Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérnyak	5
A gyökérzet fejlődése kismértékben gátolt, elfogadható	4
A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások (sebek és korhadások)	3
Gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen	2
A gyökérzet erős, legalább 50 %-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen	1
Elhalt gyökérzet, üres fahely	0

[SZALLER, 2013]

A gyökérzet rendellenességei:

- feltöltésben:* a törzs mellett a talajfelszín megemelték.
lehordásban: a törzs mellett a talajfelszín lekopott, vagy eltávolították.
talajzárás: a fa környezetének „burkolata”.
talajszennyezés: ha megállapítható.
gyökérszónában közmű: ha megállapítható
gyökérsérülés: ha látható.
gyökérsérülés: kéregsérülés, kismértékű korhadás.
gyökérsérülés: kéregsérülés, kismértékű korhadás.
gyökérsérülés: kéregsérülés, kismértékű korhadás.
gyökérsérülés: kéregsérülés, kismértékű korhadás.
gyökérsérülés: kéregsérülés, kismértékű korhadás.
talajfelszín a gyökér megemelte: A gyökér a járdát, burkolatot, stb. megemelte. Természetes vastagodási folyamat, nem a fa megdőlésére utal.
gyökérzet a helyéről kimozdult: Külső erő hatására a fa tengelye a eltért, a gyökérzet a dőlés irányával ellenkező oldalon megemelkedett. Fokozott a kifordulás veszélye.

A törzs értékelése

A törzs állapotának változása erősen hat a fa egészének egészségi állapotára. A farész korhadása esetén a fa statikai állapota romlik, a szállítószövetek károsodása esetén a tápanyagforgalom korlátozódik. A törzs vizsgálatakor figyelembe kell venni a koronaalap állapotát is.

A törzs állapota	
Értékelés	Osztályzat
A törzs nem károsult	5
Kisméretű károsodás (néhány felszíni seb)	4
A törzs egyértelmű károsodása (néhány felszíni seb és korhadási helyek)	3
A törzs erős károsodása (több nagyfelületű seb, mély bekorhadások)	2
A törzs előrehaladottan károsult, elhalt, korhadt (a törzs olyan mértékben károsult, hogy statikai vagy tápanyagtápanyagellátási funkcióit nem képes ellátni)	1
Üres fahely	0

[SZALLER, 2013]

Törzs rendellenességei:

- kéregsérülés:*
fagyrepedés: téli napsütésben a kéreg egyenlőtlen felmelegedésekor keletkező repedés.
fatest sérülése: mechanikai behatásra keletkezett sérülés.
korhadás: gombák által okozott felszíni fatest elhalás.
odvasodás: kialakult odú.
ferde növekedés: a törzs függőlegestől eltérő növekedése, általában a

környezet árnyékolása miatt. Egészséges fa a húzott oldali és a nyomott oldali szövetek eltérő sűrűségével kompenzálja a külpontos terhelést.

csavarodott növekedés: A törzs növekedése közben a tengelye körül csavarodik. Jellemző például a vadgesztenyére.

több törzs: a talajszint közelében elágazó törzs, tuskósarjakból kialakult csokor.

A korona értékelése

A korona értékelése a legnehezebb feladat, hiszen a közelebbi vizsgálat az elhelyezkedésből adódóan nehézkes. Az állapotértékelés során az elsődleges szempont a valós és az ideális lombtömeg arányának meghatározása.

A korona állapota	
Értékelés	Osztályzat
A korona formája (a fajra jellemzően) ép, a lombveszteség nem haladja meg a 10 %-ot.	5
A lombveszteség 11-25 százalék közötti	4
Jelentős a lombveszteség (26-50%)	3
Erős koronakárosodás (50% felett)	2
Elhalt korona, teljes lombveszteség	1
Üres fahely	0

[SZALLER, 2013]

A koronaalap rendellenességei (a törzs és a korona határa) :

fatest sérülése: mechanikai behatásra keletkezett sérülés.

korhadás: gombák által okozott felszíni fatest elhalás.

odvasodás: kialakult odú.

villás elágazás: a törzs két egymással közel párhuzamosan fejlődő vázágra válik szét. Fokozott a széthasadás veszélye.

egy pontból több vázág: azonos a villás elágazással, csak több vázág fejlődött ki.

víz-zsák: ágelágazásoknál kialakult lefolyástalan terület, ahol a csapadék összegyűlhet. Az odvasodás kialakulásának kedvez.

A korona rendellenességei:

féloldalas: a korona erősen aszimmetrikus.

külpontos: a korona súlyvonala messze van a gyökérnyaktól.

száraz ágak: a koronában elszáradt ágak vannak

sérült vázág:

odvas vázág:

visszavágott: a koronát korábban visszavágták, vagy visszatörött
légvezeték a koronában: a koronába beelég valamilyen közmű biztonsági zónája

Az életképesség értékelése

A módszert eredetileg a fasori fák életképességének vizsgálatára fejlesztették ki. A vizsgálatkor elsősorban a korona felépítését és a fa vitalitását vették szemügyre.

„Az út menti fasorok életképessége a fasort alkotó fák egyedi életképességétől függ. Különösen az idős fasorok esetében nagyon eltérő az állományon belüli életképesség”

Az életképesség és egészségi állapot értékelése [MFE ajánlás 2012]	
Értékelés	Osztályzat
A fa kitűnő egészségi állapotú	5
Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti	4
A fa a termőhely által meghatározott életkor előtt lecserélendő	3
Egy évtizeden belül lecserélendő	2
Sürgősen lecserélendő az állapota vagy károkozás veszélye miatt (a károkozás veszélye csak a fa kivágásával kerülhető el)	1
Üres fahely, tuskó	0

[SZALLER, 2013]

A fa ápoltságának értékelése

A fa ápoltságának mértékét az ideális fenntartáshoz viszonyítva kell megadni. Optimálisan ápolt a fa, ha minden élettani igénye ki van elégítve, ennek következtében a fajra/fajtára jellemző növekedési eréllyel rendelkezik, az ápolási munkákat időben és jó minőségben elvégezték, a fenntartó mindent megtett a fa állapotának fenntartása érdekében.

Az ápoltságának mértéke	
Értékelés	Osztályzat
Optimálisan ápolt fa	5
A fa kismértékű ápoláshiányt mutat	4
A fa közepes mértékű ápoláshiányt mutat	3
A fa jelentős mértékű ápoláshiányt mutat	2

A fa elhanyagolt állapotban van (rajta ápolási munkát nagy valószínűséggel még egyáltalán nem, vagy nagyon hosszú ideje nem végeztek)	1
Üres fahely	0

[SZALLER, 2013]

A javasolt kezelések:

Gyökér kezelése:

tápanyag-utánpótlás: tápanyagban szegény talaj esetén

talajszellőztetés: tömörödött, vagy gázzal telítődött talaj esetén

talajcsere:

gyökérkezelés: gyökérsérülés esetén

gyökér metszés: épületalpok, járdák stb. védelmében, de csak korona könnyítéssel együtt végezhető.

gyökérsérülés kezelése: az odvasodás megelőzése érdekében

gyökérsérülés kezelése: a további odvasodási folyamat lelassítása érdekében

öntözés:

Törzs kezelése

kéregkezelés: az odvasodás megelőzése érdekében

fagyrepedés kezelése:

fatest kezelése: az odvasodás megelőzése érdekében

odvak kezelése: a további odvasodási folyamat lelassítása érdekében

statikai megerősítés: szakszerű statikai megerősítéssel a fa kidőlését vagy eltörését lehet megelőzni.

Koronaalap kezelése

fatest kezelése: az odvasodás megelőzése érdekében

odvak kezelése: a további odvasodási folyamat lelassítása érdekében.

statikai megerősítés: koronaalapi odvasodások esetén a vázágak leszakadása előzhető meg.

Korona kezelése

ápoló metszés: száraz ágak, a koronában keresztbe növekvő ágak eltávolítása, épületek, építmények védelmében ágak szakszerű levágása.

korona ritkítása: a korona ágrendszerének alakítása

korona könnyítése: a korona arányos visszavágása, különös tekintettel a külpontosság csökkentésére, az esetleges koronaalapi odvasodás figyelembevételével. A korona legfeljebb 30%-os csökkentését jelenti.

ifjítás: új koronaszerkezet kialakítása a korona erőteljes (30%-nál nagyobb) visszavágásával, általában a sérült, odvas, veszélyes vázágak miatt. A beavatkozás veszélye a keletkezett nagy metszési felületek bekorhadása. Az ifjított fa gyakori, folyamatos ápolást igényel.

vázág sérülés kezelése: az odvasodás megelőzése érdekében

vázág odvasodás kezelése: a további odvasodási folyamat lelassítása érdekében.

statikai megerősítés: vázágak letörése előzhető meg. A legkorszerűbb fakötözési módszer a COBRA technika, melynek legfőbb előnye, hogy gyorsan felszerelhető, roncsolás mentesen rögzíthető és a kötés követi a vázág vastagodását.

Favizsgálati adatlapok



Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

1	térképi (kataszteri) azonosító: 1 (0034608B0)		
fafaj: Celtis occidentalis		elfogadott magyar név: nyugati ostorfa	
törzsátmérő: 17,5 cm	magasság: 6 m	kockázati értékelés	
koronaátmérő: 7,5 m	törzsmagasság: 3 m	fa elhelyezkedése: 2	
korona kezdete: 1 m	élőhely minősége: 3	környezeti elhelyezkedés: 1	veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa védelmi zónájában közmű, légvezeték található.

A gyökérzet értékelése	A gyökérzet állapota	
A=5 Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérszárak	A gyökérzet állapota jó.	
	A gyökérszárak állapota	
B=4 Kisméretű károsodás (néhány felszíni seb)	A gyökérszárak állapota jó.	
	A törzs állapota	
A törzs értékelése	A törzsön záródott seb van.	
	A koronaalap állapota	
A korona értékelése	A koronaalap sértült.	
	A korona állapota	
C=5 A korona formája (a fajra jellemzően) ép, a lombvesztés nem haladja meg a 10 %-ot.	A korona állapota jó	
Életképesség	D=5 A fa kitűnő egészségi állapotú	
Ápoltság	E=5 Optimálisan ápolta fa	
Állapotmutató	$(A+B+C+D-4)/16=94\%$	

A fa értéke: 116250 Ft

Kezelési javaslatok:

A fát 2 év múlva újra meg kell vizsgálni.



Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

2 térképi (kataszteri) azonosító: 2 (0034886B0)

fafaj: Celtis occidentalis elfogadott magyar név: nyugati ostorfa

törzsátmérő: 11,5 cm magasság: 6 m **kockázati értékelés**

koronaátmérő: 2 m törzsmagasság: 3 m fa elhelyezkedése: 2

korona kezdete: 2 m élőhely minősége: 4 környezeti elhelyezkedés: 1 veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa védelmi zónájában közmű található.

A gyökérzet értékelése

A gyökérzet állapota

A gyökérzet állapota jó.

A=5 Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérszárak

A gyökérszárak állapota

A gyökérszárak állapota jó.

A törzs értékelése

A törzs állapota

A törzs ferde.

B=5 A törzs nem károsult

A koronaalap állapota

A koronaalap állapota jó.

A korona értékelése

A korona állapota

C=5 A korona formája (a fajra jellemzően) ép, a lombvesztés nem haladja meg a 10 %-ot.

A korona állapota jó

Életképesség

D=5 A fa kitűnő egészségi állapotú

Ápoltság

E=5 Optimálisan ápolta fa

Állapotmutató

$(A+B+C+D-4)/16=100\%$

A fa értéke: 37500 Ft

Kezelési javaslatok:

A fát az építkezés miatt ki kell vágni.
A fát 0 év múlva újra meg kell vizsgálni.



Garden Faápoló Kft.



Garden Faápoló Kft.



Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

3 térképi (kataszteri) azonosító: 2 (0034885B0)

fafaj: Celtis occidentalis elfogadott magyar név: nyugati ostorfa

törzsátmérő: 14,5 cm magasság: 5 m **kockázati értékelés**

koronaátmérő: 5,5 m törzsmagasság: 2,5 m fa elhelyezkedése: 2

korona kezdete: 2 m élőhely minősége: 4 környezeti elhelyezkedés: 1 veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa védelmi zónájában közmű található.

A gyökérzet értékelése

A gyökérzet állapota

A gyökérzet állapota jó.

A=5 Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérszálak

A gyökérszálak állapota

A gyökérszálak állapota jó.

A törzs értékelése

A törzs állapota

A törzs ferde. A törzsön kéreg és hánccsérülés, fatest sérülés, korhadás van.

B=2 A törzs erős károsodása (több nagyfelületű seb, mély bekorhadások)

A koronaalap állapota

A koronaalap állapota jó.

A korona értékelése

A korona állapota

C=5 A korona formája (a fajra jellemzően) ép, a lombvesztés nem haladja meg a 10 %-ot.

A korona állapota jó

Életképesség

D=3 A fa a termőhely által meghatározott életkor előtt lecsereplendő

Ápoltság

E=3 A fa közepes mértékű ápolásihiányt mutat

Állapotmutató

$(A+B+C+D-4)/16=69\%$

A fa értéke: 35625 Ft

Kezelési javaslatok:

A fát az építkezés miatt ki kell vágni.

A fát 0 év múlva újra meg kell vizsgálni.





Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

4	térképi (kataszteri) azonosító: 4 (0034884B0)		
fafaj: Celtis occidentalis		elfogadott magyar név: nyugati ostorfa	
törzsátmérő: 12 cm	magasság: 7 m	kockázati értékelés	
koronaátmérő: 3 m	törzsmagasság: 2,5 m	fa elhelyezkedése: 2	
korona kezdete: 2 m	élőhely minősége: 4	környezeti elhelyezkedés: 1	veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa védelmi zónájában közmű található.

A gyökérzet értékelése	A gyökérzet állapota
A=5 Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérszárak	A gyökérzet állapota jó.
	A gyökérszárak állapota
	A gyökérszárak állapota jó.
A törzs értékelése	A törzs állapota
B=5 A törzs nem károsult	A törzs állapota jó.
	A koronaalap állapota
	A koronaalap állapota jó.
A korona értékelése	A korona állapota
C=5 A korona formája (a fajra jellemzően) ép, a lombvesztés nem haladja meg a 10 %-ot.	A korona állapota jó
Életképesség	D=5 A fa kitűnő egészségi állapotú
Ápoltság	E=5 Optimálisan ápolta fa
Állapotmutató	$(A+B+C+D-4)/16=100\%$

A fa értéke: 48750 Ft

Kezelési javaslatok:

A fát 2 év múlva újra meg kell vizsgálni.



Garden Faápoló Kft.



Garden Faápoló Kft.



Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

5 térképi (kataszteri) azonosító: 5 (0034883B0)

fafaj: Celtis occidentalis elfogadott magyar név: nyugati ostorfa

törzsátmérő: 15,5 cm magasság: 6,5 m **kockázati értékelés**

koronaátmérő: 5,5 m törzsmagasság: 2,5 m fa elhelyezkedése: 2

korona kezdete: 3 m élőhely minősége: 4 környezeti elhelyezkedés: 1 veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa védelmi zónájában közmű található.

A gyökérzet értékelése

A gyökérzet állapota

A gyökérzet állapota jó.

A=5 Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérnyak

A gyökérnyak állapota

A gyökérnyak állapota jó.

A törzs értékelése

A törzs állapota

A törzs állapota jó.

B=5 A törzs nem károsult

A koronaalap állapota

A koronaalap állapota jó.

A korona értékelése

A korona állapota

C=5 A korona formája (a fajra jellemzően) ép, a lombveszteség nem haladja meg a 10 %-ot.

A korona állapota jó

Életképesség

D=5 A fa kitűnő egészségi állapotú

Ápoltság

E=5 Optimálisan ápolta fa

Állapotmutató

$(A+B+C+D-4)/16=100\%$

A fa értéke: 82500 Ft

Kezelési javaslatok:

A fát 2 év múlva újra meg kell vizsgálni.



Garden Faápoló Kft.



Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

6	térképi (kataszteri) azonosító: 6 (0034882B0)		
fafaj: Celtis occidentalis		elfogadott magyar név: nyugati ostorfa	
törzsátmérő: 17 cm	magasság: 6,5 m	kockázati értékelés	
koronaátmérő: 5 m	törzsmagasság: 2 m	fa elhelyezkedése: 2	
korona kezdete: 3 m	élőhely minősége: 4	környezeti elhelyezkedés: 1	veszélyeztetés: 1

A fa környezete


A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa védelmi zónájában közmű található.

A gyökérzet értékelése	A gyökérzet állapota
A=5 Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérszárak	A gyökérzet állapota jó.
	A gyökérszár állapota
	A gyökérszár állapota jó.
A törzs értékelése	A törzs állapota
B=4 Kisméretű károsodás (néhány felszíni seb)	A törzs állapota jó.
	A koronaalap állapota
	A koronaalap villás, sérült.
A korona értékelése	A korona állapota
C=5 A korona formája (a fajra jellemzően) ép, a lombvesztés nem haladja meg a 10 %-ot.	A korona állapota jó
Életképesség	D=5 A fa kitűnő egészségi állapotú
Ápoltság	E=5 Optimálisan ápolta fa
Állapotmutató	$(A+B+C+D-4)/16=94\%$

A fa értéke: 105000 Ft

Kezelési javaslatok:

A fát 2 év múlva újra meg kell vizsgálni.

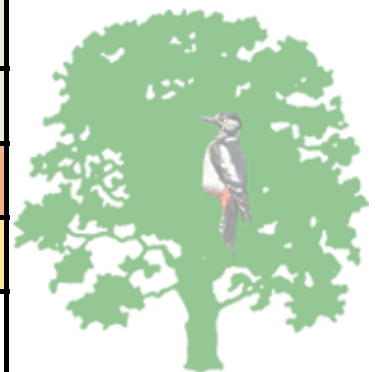

Garden Faápoló Kft.



Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

7 térképi (kataszteri) azonosító: 7 (0034881B0)

fafaj: Celtis occidentalis elfogadott magyar név: nyugati ostorfa

törzsátmérő: 15,5 cm magasság: 8 m **kockázati értékelés**

koronaátmérő: 4,5 m törzsmagasság: 2,5 m fa elhelyezkedése: 2

korona kezdete: 3 m élőhely minősége: 4 környezeti elhelyezkedés: 1 veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa védelmi zónájában közmű található.

A gyökérzet értékelése

A gyökérzet állapota

A gyökérzet állapota jó.

A=5 Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérszárak

A gyökérszárak állapota

A gyökérszárak állapota jó.

A törzs értékelése

A törzs állapota

A törzs állapota jó.

B=5 A törzs nem károsult

A koronaalap állapota

A koronaalap villás.

A korona értékelése

A korona állapota

C=5 A korona formája (a fajra jellemzően) ép, a lombvesztés nem haladja meg a 10 %-ot.

A korona állapota jó

Életképesség

D=5 A fa kitűnő egészségi állapotú

Ápoltság

E=5 Optimálisan ápolta fa

Állapotmutató

$(A+B+C+D-4)/16=100\%$

A fa értéke: 82500 Ft

Kezelési javaslatok:

A fát 2 év múlva újra meg kell vizsgálni.



Garden Faápoló Kft.



Garden Faápoló Kft.



Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft.		EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va	
8		térképi (kataszteri) azonosító: 8 (0034879B0)	
fafaj: Celtis occidentalis		elfogadott magyar név: nyugati ostorfa	
törzsátmérő: 17,5 cm	magasság: 8 m	kockázati értékelés	
koronaátmérő: 5,5 m	törzsmagasság: 2 m	fa elhelyezkedése: 2	
korona kezdete: 2 m	élőhely minősége: 4	környezeti elhelyezkedés: 1	veszélyeztetés: 1
A fa környezete			
A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa védelmi zónájában közmű található.			
A gyökérzet értékelése	A gyökérzet állapota		
A=5 Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérszárak	A gyökérzet állapota jó.		
	A gyökérszár állapota		
	A gyökérszár állapota jó.		
A törzs értékelése	A törzs állapota		
B=5 A törzs nem károsult	A törzs állapota jó.		
	A koronaalap állapota		
	A koronaalap állapota jó.		
A korona értékelése	A korona állapota		
C=5 A korona formája (a fajra jellemzően) ép, a lombvesztés nem haladja meg a 10 %-ot.	A korona állapota jó		
Életképesség	D=5 A fa kitűnő egészségi állapotú		
Ápoltság	E=5 Optimálisan ápolta fa		
Állapotmutató	$(A+B+C+D-4)/16=100\%$		
A fa értéke: 105000 Ft			
Kezelési javaslatok:			
-			
A fát 2 év múlva újra meg kell vizsgálni.			



Garden Faápoló Kft.



Garden Faápoló Kft.



Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

9 térképi (kataszteri) azonosító: 9 (0034878B0)

fafaj: Celtis occidentalis elfogadott magyar név: nyugati ostorfa

törzsátmérő: 20 cm magasság: 8 m **kockázati értékelés**

koronaátmérő: 6 m törzsmagasság: 4 m fa elhelyezkedése: 2

korona kezdete: 3 m élőhely minősége: 4 környezeti elhelyezkedés: 1 veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa védelmi zónájában közmű található.

A gyökérzet értékelése

A gyökérzet állapota

A gyökérzet állapota jó.

A=5 Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérszálak

A gyökérszálak állapota

A gyökérszálak állapota jó.

A törzs értékelése

A törzs állapota

A törzs állapota jó.

B=5 A törzs nem károsult

A koronaalap állapota

A koronaalap állapota jó.

A korona értékelése

A korona állapota

C=5 A korona formája (a fajra jellemzően) ép, a lombvesztés nem haladja meg a 10 %-ot.

A korona állapota jó

Életképesség

D=5 A fa kitűnő egészségi állapotú

Ápoltság

E=5 Optimálisan ápolta fa

Állapotmutató

$(A+B+C+D-4)/16=100\%$

A fa értéke: 138750 Ft

Kezelési javaslatok:

A fát 2 év múlva újra meg kell vizsgálni.





Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

10 térképi (kataszteri) azonosító: 10 (0034877B0)

fafaj: Celtis occidentalis elfogadott magyar név: nyugati ostorfa

törzsátmérő: 20,5 cm magasság: 8 m **kockázati értékelés**

koronaátmérő: 5,5 m törzsmagasság: 2 m fa elhelyezkedése: 2

korona kezdete: 3 m élőhely minősége: 4 környezeti elhelyezkedés: 1 veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa védelmi zónájában közmű található.

A gyökérzet értékelése

A gyökérzet állapota

A gyökérzet állapota jó.

A=5 Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérszálak

A gyökérszálak állapota

A gyökérszálak állapota jó.

A törzs értékelése

A törzs állapota

A törzs állapota jó.

B=5 A törzs nem károsult

A koronaalap állapota

A koronaalap villás.

A korona értékelése

A korona állapota

C=5 A korona formája (a fajra jellemzően) ép, a lombvesztés nem haladja meg a 10 %-ot.

A korona állapota jó

Életképesség

D=5 A fa kitűnő egészségi állapotú

Ápoltság

E=5 Optimálisan ápolta fa

Állapotmutató

$(A+B+C+D-4)/16=100\%$

A fa értéke: 138750 Ft

Kezelési javaslatok:

A fát 2 év múlva újra meg kell vizsgálni.





Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

11 térképi (kataszteri) azonosító: 11 (0034876B0)

fafaj: Celtis occidentalis elfogadott magyar név: nyugati ostorfa

törzsátmérő: 15,5 cm magasság: 7 m **kockázati értékelés**

koronaátmérő: 5 m törzsmagasság: 3 m fa elhelyezkedése: 2

korona kezdete: 2 m élőhely minősége: 4 környezeti elhelyezkedés: 1 veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa védelmi zónájában közmű található.

A gyökérzet értékelése

A gyökérzet állapota

A gyökérzet állapota jó.

A=5 Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérszálak

A gyökérszálak állapota

A gyökérszálak állapota jó.

A törzs értékelése

A törzs állapota

A törzs állapota jó.

B=5 A törzs nem károsult

A koronaalap állapota

A koronaalap állapota jó.

A korona értékelése

A korona állapota

C=5 A korona formája (a fajra jellemzően) ép, a lombvesztés nem haladja meg a 10 %-ot.

A korona állapota jó

Életképesség

D=5 A fa kitűnő egészségi állapotú

Ápoltság

E=5 Optimálisan ápolta fa

Állapotmutató

$(A+B+C+D-4)/16=100\%$

A fa értéke: 82500 Ft

Kezelési javaslatok:

A fát 2 év múlva újra meg kell vizsgálni.



Garden Faápoló Kft.



Garden Faápoló Kft.



Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

12 térképi (kataszteri) azonosító: 12 (0034875B0)

fafaj: Celtis occidentalis elfogadott magyar név: nyugati ostorfa

törzsátmérő: 12 cm magasság: 5 m **kockázati értékelés**

koronaátmérő: 3,5 m törzsmagasság: 2 m fa elhelyezkedése: 2

korona kezdete: 1 m élőhely minősége: 4 környezeti elhelyezkedés: 1 veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa védelmi zónájában közmű található.

A gyökérzet értékelése

A gyökérzet állapota

A gyökérzet állapota jó.

A=5 Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérszálak

A gyökérszálak állapota

A gyökérszálak állapota jó.

A törzs értékelése

A törzs állapota

A törzs állapota jó.

B=5 A törzs nem károsult

A koronaalap állapota

A koronaalap állapota jó.

A korona értékelése

A korona állapota

C=5 A korona formája (a fajra jellemzően) ép, a lombvesztés nem haladja meg a 10 %-ot.

A korona állapota jó

Életképesség

D=5 A fa kitűnő egészségi állapotú

Ápoltság

E=5 Optimálisan ápolta fa

Állapotmutató

$(A+B+C+D-4)/16=100\%$

A fa értéke: 48750 Ft

Kezelési javaslatok:

A fát 2 év múlva újra meg kell vizsgálni.



Garden Faápoló Kft.



Garden Faápoló Kft.



Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

13 térképi (kataszteri) azonosító: 13 (0034874B0)

fafaj: Celtis occidentalis elfogadott magyar név: nyugati ostorfa

törzsátmérő: 11 cm magasság: 6 m **kockázati értékelés**

koronaátmérő: 4 m törzsmagasság: 3 m fa elhelyezkedése: 2

korona kezdete: 1 m élőhely minősége: 4 környezeti elhelyezkedés: 1 veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa védelmi zónájában közmű található.

A gyökérzet értékelése

A gyökérzet állapota

A gyökérzet állapota jó.

A=4 A gyökérzet fejlődése kismértékben gátolt, elfogadható

A gyökérnyak állapota

A gyökérnyakon kéregsérülés, fatest sérülés van.

A törzs értékelése

A törzs állapota

A törzs állapota jó.

B=5 A törzs nem károsult

A koronaalap állapota

A koronaalap állapota jó.

A korona értékelése

A korona állapota

C=5 A korona formája (a fajra jellemzően) ép, a lombveszteség nem haladja meg a 10 %-ot.

A korona állapota jó

Életképesség

D=4 Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti

Ápoltság

E=4 A fa kismértékű ápoláshiányt mutat

Állapotmutató

$(A+B+C+D-4)/16=88\%$

A fa értéke: 28125 Ft

Kezelési javaslatok:

A fát 2 év múlva újra meg kell vizsgálni.



Garden Faápoló Kft.



Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

14 térképi (kataszteri) azonosító: 14 (0034873B0)

fafaj: Celtis occidentalis elfogadott magyar név: nyugati ostorfa

törzsátmérő: 12,5 cm magasság: 6 m **kockázati értékelés**

koronaátmérő: 4 m törzsmagasság: 1,5 m fa elhelyezkedése: 2

korona kezdete: 2 m élőhely minősége: 4 környezeti elhelyezkedés: 1 veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa védelmi zónájában közmű található.

A gyökérzet értékelése

A gyökérzet állapota

A gyökérzet állapota jó.

A=5 Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérszálak

A gyökérszálak állapota

A gyökérszálak állapota jó.

A törzs értékelése

A törzs állapota

A törzs állapota jó.

B=5 A törzs nem károsult

A koronaalap állapota

A koronaalap állapota jó.

A korona értékelése

A korona állapota

C=5 A korona formája (a fajra jellemzően) ép, a lombvesztés nem haladja meg a 10 %-ot.

A korona állapota jó

Életképesség

D=5 A fa kitűnő egészségi állapotú

Ápoltság

E=5 Optimálisan ápolta fa

Állapotmutató

$(A+B+C+D-4)/16=100\%$

A fa értéke: 48750 Ft

Kezelési javaslatok:

A fát 2 év múlva újra meg kell vizsgálni.



Garden Faápoló Kft.



Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

15 térképi (kataszteri) azonosító: 15 (0034872B0)

fafaj: Celtis occidentalis elfogadott magyar név: nyugati ostorfa

törzsátmérő: 13 cm magasság: 5 m **kockázati értékelés**

koronaátmérő: 3,5 m törzsmagasság: 2,5 m fa elhelyezkedése: 2

korona kezdete: 2 m élőhely minősége: 4 környezeti elhelyezkedés: 1 veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa védelmi zónájában közmű található.

A gyökérzet értékelése

A gyökérzet állapota

A gyökérzet állapota jó.

A=5 Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérszálak

A gyökérszálak állapota

A gyökérszálak állapota jó.

A törzs értékelése

A törzs állapota

A törzs állapota jó.

B=5 A törzs nem károsult

A koronaalap állapota

A koronaalap állapota jó.

A korona értékelése

A korona állapota

C=5 A korona formája (a fajra jellemzően) ép, a lombvesztés nem haladja meg a 10 %-ot.

A korona állapota jó

Életképesség

D=5 A fa kitűnő egészségi állapotú

Ápoltság

E=5 Optimálisan ápolta fa


Állapotmutató

$(A+B+C+D-4)/16=100\%$

A fa értéke: 60000 Ft

Kezelési javaslatok:

A fát 2 év múlva újra meg kell vizsgálni.

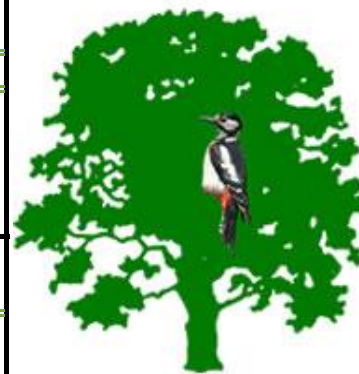

Garden Faápoló Kft.



Garden Faápoló Kft.



Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

16	térképi (kataszteri) azonosító: 16 (0034871B0)		
fafaj: Celtis occidentalis		elfogadott magyar név: nyugati ostorfa	
törzsátmérő: 9,5 cm	magasság: 5 m	kockázati értékelés	
koronaátmérő: 2 m	törzsmagasság: 2 m	fa elhelyezkedése: 2	
korona kezdete: 2 m	élőhely minősége: 4	környezeti elhelyezkedés: 1	veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa védelmi zónájában közmű található.

A gyökérzet értékelése	A gyökérzet állapota
A=5 Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérnyak	A gyökérzet állapota jó.
	A gyökérnyak állapota
	A gyökérnyak állapota jó.
A törzs értékelése	A törzs állapota
B=5 A törzs nem károsult	A törzs állapota jó.
	A koronaalap állapota
	A koronaalap állapota jó.
A korona értékelése	A korona állapota
C=5 A korona formája (a fajra jellemzően) ép, a lombveszteség nem haladja meg a 10 %-ot.	A korona állapota jó
Életképesség	D=5 A fa kitűnő egészségi állapotú
Ápoltság	E=5 Optimálisan ápolta fa
Állapotmutató	$(A+B+C+D-4)/16=100\%$

A fa értéke: 33750 Ft

Kezelési javaslatok:

A fát 2 év múlva újra meg kell vizsgálni.



Garden Faápoló Kft.



Garden Faápoló Kft.



Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

17 térképi (kataszteri) azonosító: 17 (0034870B09)

fafaj: Celtis occidentalis elfogadott magyar név: nyugati ostorfa

törzsátmérő: 7 cm magasság: 3 m **kockázati értékelés**

koronaátmérő: 1 m törzsmagasság: 1,5 m fa elhelyezkedése: 2

korona kezdete: 1,5 m élőhely minősége: 4 környezeti elhelyezkedés: 1 veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa védelmi zónájában közmű található.



A gyökérzet értékelése

A gyökérzet állapota

A gyökérzet állapota jó.

A=5 Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérszárak

A gyökérszárak állapota

A gyökérszárak állapota jó.

A törzs értékelése

A törzs állapota

A törzs állapota jó.

B=5 A törzs nem károsult

A koronaalap állapota

A koronaalap állapota jó.



A korona értékelése

A korona állapota

A korona állapota jó

C=5 A korona formája (a fajra jellemzően) ép, a lombvesztés nem haladja meg a 10 %-ot.

Életképesség

D=4 Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti

Ápoltság

E=4 A fa kismértékű ápolásihiányt mutat

Állapotmutató

$(A+B+C+D-4)/16=94\%$

A fa értéke: 19688 Ft

Kezelési javaslatok:



Garden Faápoló Kft.

A fát 2 év múlva újra meg kell vizsgálni.



Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

18	térképi (kataszteri) azonosító: 18 (0034547B09)		
fafaj: Celtis occidentalis		elfogadott magyar név: nyugati ostorfa	
törzsátmérő: 22,5 cm	magasság: 6 m	kockázati értékelés	
koronaátmérő: 7 m	törzsmagasság: 2 m	fa elhelyezkedése: 2	
korona kezdete: 1 m	élőhely minősége: 4	környezeti elhelyezkedés: 1	veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa védelmi zónájában közmű található.

A gyökérzet értékelése	A gyökérzet állapota
A=5 Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérnyak	A gyökérzet állapota jó.
	A gyökérnyak állapota
	A gyökérnyak állapota jó.
A törzs értékelése	A törzs állapota
B=5 A törzs nem károsult	A törzs állapota jó.
	A koronaalap állapota
	A koronaalap villás.
A korona értékelése	A korona állapota
C=5 A korona formája (a fajra jellemzően) ép, a lombveszteség nem haladja meg a 10 %-ot.	A korona állapota jó
Életképesség	D=5 A fa kitűnő egészségi állapotú
Ápoltság	E=5 Optimálisan ápolta fa
Állapotmutató	$(A+B+C+D-4)/16=100\%$

A fa értéke: 165000 Ft

Kezelési javaslatok:

A fát 2 év múlva újra meg kell vizsgálni.



Garden Faápoló Kft.



Garden Faápoló Kft.



Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

19 térképi (kataszteri) azonosító: 19 (0034546B0)

fafaj: Celtis occidentalis elfogadott magyar név: nyugati ostorfa

törzsátmérő: 18 cm magasság: 6 m **kockázati értékelés**

koronaátmérő: 6,5 m törzsmagasság: 2 m fa elhelyezkedése: 2

korona kezdete: 1 m élőhely minősége: 4 környezeti elhelyezkedés: 1 veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa védelmi zónájában közmű található.

A gyökérzet értékelése

A gyökérzet állapota

A gyökérzet állapota jó.

A=5 Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérnyak

A gyökérnyak állapota

A gyökérnyak állapota jó.

A törzs értékelése

A törzs állapota

A törzs állapota jó.

B=5 A törzs nem károsult

A koronaalap állapota

A koronaalap állapota jó.

A korona értékelése

A korona állapota

C=5 A korona formája (a fajra jellemzően) ép, a lombvesztés nem haladja meg a 10 %-ot.

A korona állapota jó

Életképesség

D=5 A fa kitűnő egészségi állapotú

Ápoltság

E=5 Optimálisan ápolta fa

Állapotmutató

$(A+B+C+D-4)/16=100\%$

A fa értéke: 116250 Ft

Kezelési javaslatok:

A fát 2 év múlva újra meg kell vizsgálni.



Garden Faápoló Kft.



Garden Faápoló Kft.



Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

20	térképi (kataszteri) azonosító: 20		
fafaj: Acer negundo		elfogadott magyar név: zöld juhar	
törzsátmérő: 13+12 cm	magasság: 10 m	kockázati értékelés	
koronaátmérő: 4,5 m	törzsmagasság: 3 m	fa elhelyezkedése: 1	
korona kezdete: 2 m	élőhely minősége: 5	környezeti elhelyezkedés: 3	veszélyeztetés: 1

A fa környezete



A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa védelmi zónájában épület található.

A gyökérzet értékelése	A gyökérzet állapota
A=3 A gyökérzetet és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások (sebek és korhadások)	A gyökérzet felszínre került .
	A gyökérnyak állapota
	A gyökérnyak állapota jó.
A törzs értékelése	A törzs állapota
B=5 A törzs nem károsult	A törzs állapota jó.
	A koronaalap állapota
	A koronaalap állapota jó.
A korona értékelése	A korona állapota
C=5 A korona formája (a fajra jellemzően) ép, a lombveszteség nem haladja meg a 10 %-ot.	A koronában ágcsont van.
Életképesség	D=4 Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti
Ápoltság	E=4 A fa kismértékű ápoláshiányt mutat
Állapotmutató	$(A+B+C+D-4)/16=81\%$

A fa értéke: 5625 Ft

Kezelési javaslatok:

A fát az építkezés miatt ki kell vágni.
A fát 0 év múlva újra meg kell vizsgálni.

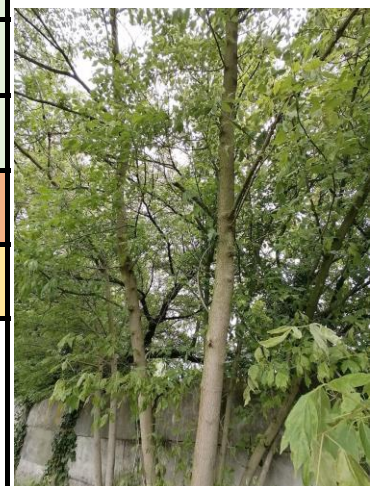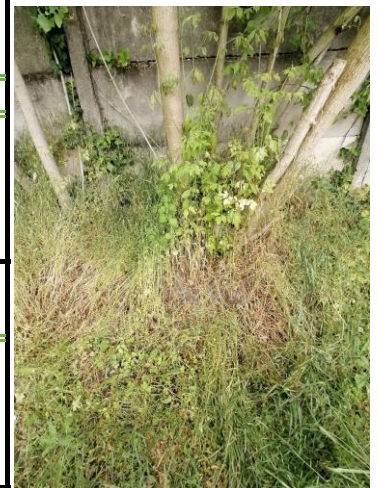



Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

21	térképi (kataszteri) azonosító: 21		
fafaj: Populus × canescens		elfogadott magyar név: szürke nyár	
törzsátmérő: 56+56+47	magasság: 20 m	kockázati értékelés	
koronaátmérő: 11 m	törzsmagasság: 2 m	fa elhelyezkedése: 1	
korona kezdete: 1 m	élőhely minősége: 5	környezeti elhelyezkedés: 3	veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa környezete jó.

A gyökérzet értékelése	A gyökérzet állapota
A=1 A gyökérzet erős, legalább 50 %-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen	A gyökérzet fojtógyökeres.
	A gyökérnyak állapota
	A gyökérnyakon korhadás, odvasodás van.
A törzs értékelése	A törzs állapota
B=2 A törzs erős károsodása (több nagyfelületű seb, mély bekorhadások)	A törzsön korhadás, odvasodás van.
	A koronaalap állapota
	A koronaalap állapota jó.
A korona értékelése	A korona állapota
C=4 A lombvesztés 11-25 százalék közötti	A koronában száraz ág, ágcsonk van.
Életképesség	D=1 Sürgősen lecserélendő az állapota vagy károkozás veszélye miatt (a károkozás veszélye csak a fa kivágásával kerülhető el)
Ápoltság	E=4 A fa kismértékű ápoláshiányt mutat
Állapotmutató	$(A+B+C+D-4)/16=25\%$

A fa értéke: 0 Ft

Kezelési javaslatok:

A fát az építkezés miatt ki kell vágni.
A fát 0 év múlva újra meg kell vizsgálni.





Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

22	térképi (kataszteri) azonosító: 22		
fafaj: Populus × canescens		elfogadott magyar név: szürke nyár	
törzsátmérő: 12+16+30	magasság: 19 m	kockázati értékelés	
koronaátmérő: 6,5 m	törzsmagasság: 3 m	fa elhelyezkedése: 1	
korona kezdete: 1 m	élőhely minősége: 5	környezeti elhelyezkedés: 3	veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa környezete jó.

A gyökérzet értékelése	A gyökérzet állapota
A=5 Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérnyak	A gyökérzet állapota jó.
	A gyökérnyak állapota
	A gyökérnyak állapota jó.
A törzs értékelése	A törzs állapota
B=5 A törzs nem károsult	A törzs állapota jó.
	A koronaalap állapota
	A koronaalap állapota jó.
A korona értékelése	A korona állapota
C=4 A lombveszteség 11-25 százalék közötti	A koronában száraz ág van.
Életképesség	D=4 Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti
Ápoltság	E=4 A fa kismértékű ápoláshiányt mutat
Állapotmutató	$(A+B+C+D-4)/16=88\%$

A fa értéke: 109688 Ft

Kezelési javaslatok:

A fát az építkezés miatt ki kell vágni.
A fát 0 év múlva újra meg kell vizsgálni.



Garden Faápoló Kft.



Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

23 térképi (kataszteri) azonosító: 23

fafaj: Populus × canescens elfogadott magyar név: szürke nyár

törzsátmérő: 14 cm magasság: 13 m **kockázati értékelés**

koronaátmérő: 4,5 m törzsmagasság: 4 m fa elhelyezkedése: 1

korona kezdete: 3 m élőhely minősége: 5 környezeti elhelyezkedés: 3 veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa környezete jó.

A gyökérzet értékelése

A gyökérzet állapota

A gyökérzet állapota jó.

A=5 Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérnyak

A gyökérnyak állapota

A gyökérnyak állapota jó.

A törzs értékelése

A törzs állapota

A törzsön kéreg és háncssérülés van.

B=4 Kisméretű károsodás (néhány felszíni seb)

A koronaalap állapota

A koronaalap állapota jó.

A korona értékelése

A korona állapota

C=5 A korona formája (a fajra jellemzően) ép, a lombveszteség nem haladja meg a 10 %-ot.

A korona féloldalas.

Életképesség

D=4 Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti

Ápoltság

E=4 A fa kismértékű ápoláshiányt mutat

Állapotmutató

$(A+B+C+D-4)/16=88\%$

A fa értéke: 36563 Ft

Kezelési javaslatok:

A fát az építkezés miatt ki kell vágni.

A fát 0 év múlva újra meg kell vizsgálni.





Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.


ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft.		EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va	
24		térképi (kataszteri) azonosító: 24	
fafaj: Populus × canescens		elfogadott magyar név: szürke nyár	
törzsátmérő: 29,5 cm	magasság: 19 m	kockázati értékelés	
koronaátmérő: 4 m	törzsmagasság: 3 m	fa elhelyezkedése: 1	
korona kezdete: 1 m	élőhely minősége: 5	környezeti elhelyezkedés: 3	veszélyeztetés: 1
A fa környezete			
A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa környezete jó.			
A gyökérzet értékelése	A gyökérzet állapota		
A=5 Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérnyak	A gyökérzet állapota jó.		
	A gyökérnyak állapota		
	A gyökérnyak állapota jó.		
A törzs értékelése	A törzs állapota		
B=5 A törzs nem károsult	A törzs állapota jó.		
	A koronaalap állapota		
	A koronaalap állapota jó.		
A korona értékelése	A korona állapota		
C=5 A korona formája (a fajra jellemzően) ép, a lombvesztés nem haladja meg a 10 %-ot.	A koronában száraz ág van.		
Életképesség	D=4 Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti		
Ápoltság	E=4 A fa kismértékű ápoláshiányt mutat		
Állapotmutató	$(A+B+C+D-4)/16=94\%$		
A fa értéke: 135000 Ft			
Kezelési javaslatok:			
A fát az építkezés miatt ki kell vágni. A fát 0 év múlva újra meg kell vizsgálni.			

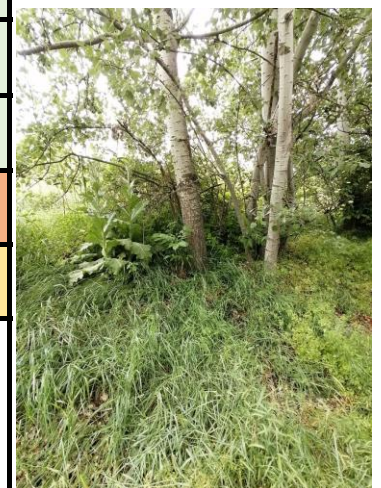



Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

25 térképi (kataszteri) azonosító: 25

fafaj: Populus × canescens elfogadott magyar név: szürke nyár

törzsátmérő: 22+22 cm magasság: 14 m **kockázati értékelés**

koronaátmérő: 5,5 m törzsmagasság: 3 m fa elhelyezkedése: 1

korona kezdete: 1 m élőhely minősége: 5 környezeti elhelyezkedés: 3 veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa környezete jó.

A gyökérzet értékelése

A gyökérzet állapota

A gyökérzet állapota jó.

A=5 Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérnyak

A gyökérnyak állapota

A gyökérnyak állapota jó.

A törzs értékelése

A törzs állapota

A törzs állapota jó.

B=5 A törzs nem károsult

A koronaalap állapota

A koronaalap állapota jó.

A korona értékelése

A korona állapota

C=5 A korona formája (a fajra jellemzően) ép, a lombveszteség nem haladja meg a 10 %-ot.

A korona állapota jó

Életképesség

D=4 Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti

Ápoltság

E=4 A fa kismértékű ápoláshiányt mutat

Állapotmutató

$(A+B+C+D-4)/16=94\%$

A fa értéke: 87188 Ft

Kezelési javaslatok:

A fát az építkezés miatt ki kell vágni.
A fát 0 év múlva újra meg kell vizsgálni.



Garden Faápoló Kft.



Garden Faápoló Kft.



Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-út vonal Megyeri csárda – Északi va

26	térképi (kataszteri) azonosító: 26		
fafaj: Populus × canescens		elfogadott magyar név: szürke nyár	
törzsátmérő: 23 cm	magasság: 14 m	kockázati értékelés	
koronaátmérő: 4 m	törzsmagasság: 2 m	fa elhelyezkedése: 1	
korona kezdete: 2 m	élőhely minősége: 5	környezeti elhelyezkedés: 3	veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa környezete jó.

A gyökérzet értékelése	A gyökérzet állapota
A=5 Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérnyak	A gyökérzet állapota jó.
	A gyökérnyak állapota
	A gyökérnyak állapota jó.
A törzs értékelése	A törzs állapota
B=5 A törzs nem károsult	A törzs állapota jó.
	A koronaalap állapota
	A koronaalap állapota jó.
A korona értékelése	A korona állapota
C=5 A korona formája (a fajra jellemzően) ép, a lombveszteség nem haladja meg a 10 %-ot.	A korona állapota jó
Életképesség	D=4 Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti
Ápoltság	E=4 A fa kismértékű ápoláshiányt mutat
Állapotmutató	$(A+B+C+D-4)/16=94\%$


A fa értéke: 95625 Ft

Kezelési javaslatok:

A fát az építkezés miatt ki kell vágni.
A fát 0 év múlva újra meg kell vizsgálni.



Garden Faápoló Kft.

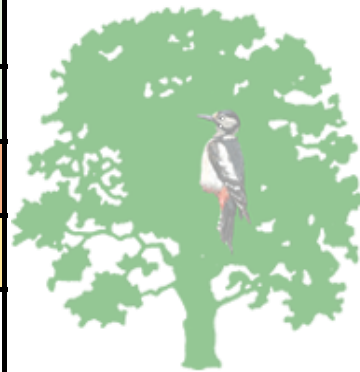

Garden Faápoló Kft.



Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-út vonal Megyeri csárda – Északi va

27 térképi (kataszteri) azonosító: 27

fafaj: Populus × canescens elfogadott magyar név: szürke nyár

törzsátmérő: 5+4 cm magasság: 6 m **kockázati értékelés**

koronaátmérő: 2,5 m törzsmagasság: 2 m fa elhelyezkedése: 1

korona kezdete: 1 m élőhely minősége: 5 környezeti elhelyezkedés: 3 veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa környezete jó.

A gyökérzet értékelése

A gyökérzet állapota

A gyökérzet állapota jó.

A=4 A gyökérzet fejlődése kismértékben gátolt, elfogadható

A gyökérnyak állapota

A gyökérnyakon kéregsérülés, fatest sérülés van.

A törzs értékelése

A törzs állapota

A törzs állapota jó.

B=5 A törzs nem károsult

A koronaalap állapota

A koronaalap állapota jó.

A korona értékelése

A korona állapota

C=5 A korona formája (a fajra jellemzően) ép, a lombveszteség nem haladja meg a 10 %-ot.

A korona állapota jó

Életképesség

D=5 A fa kitűnő egészségi állapotú

Ápoltság

E=5 Optimálisan ápolta fa


Állapotmutató

$(A+B+C+D-4)/16=94\%$

A fa értéke: 15000 Ft

Kezelési javaslatok:

A fát az építkezés miatt ki kell vágni.
A fát 0 év múlva újra meg kell vizsgálni.

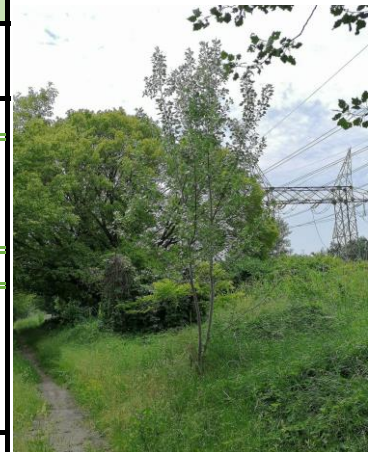

Garden Faápoló Kft.



Garden Faápoló Kft.



Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

28	térképi (kataszteri) azonosító: 28		
fafaj: Acer negundo	elfogadott magyar név: zöld juhar		
törzsátmérő: 65+43+36	magasság: 8 m	kockázati értékelés	
koronaátmérő: 20 m	törzsmagasság: 2 m	fa elhelyezkedése: 1	
korona kezdete: 1 m	élőhely minősége: 5	környezeti elhelyezkedés: 3	veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa környezete jó.

A gyökérzet értékelése	A gyökérzet állapota	
A=3 A gyökérzetten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások (sebek és korhadások)	A gyökérzet állapota jó.	
	A gyökérnyak állapota	
	A gyökérnyakon korhadás, odvasodás van.	
A törzs értékelése	A törzs állapota	
B=3 A törzs egyértelmű károsodása (néhány felszíni seb és korhadási helyek)	A törzsön korhadás, odvasodás van.	
	A koronaalap állapota	
	A koronaalap állapota jó.	
A korona értékelése	A korona állapota	
C=4 A lombvesztés 11-25 százalék közötti	A koronában száraz ág, sérült ág, ágcsontk van.	
Életképesség	D=3 A fa a termőhely által meghatározott életkor előtt lecsereplendő	
Ápoltság	E=2 A fa jelentős mértékű ápoláshiányt mutat	
Állapotmutató	$(A+B+C+D-4)/16=56\%$	

A fa értéke: 76500 Ft

Kezelési javaslatok:

A koronában ápoló gallyazást, korona kurtítását kell végezni.

A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fát 2 év múlva újra meg kell vizsgálni.



Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

29		térképi (kataszteri) azonosító: 29	
fafaj: Acer negundo		elfogadott magyar név: zöld juhar	
törzsátmérő: 9 cm	magasság: 6 m	kockázati értékelés	
koronaátmérő: 4,5 m	törzsmagasság: 1 m	fa elhelyezkedése: 1	
korona kezdete: 1 m	élőhely minősége: 5	környezeti elhelyezkedés: 3	veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa környezete jó.

A gyökérzet értékelése	A gyökérzet állapota
A=5 Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérszárak	A gyökérzet állapota jó.
	A gyökérszárak állapota
	A gyökérszárak állapota jó.
A törzs értékelése	A törzs állapota
B=5 A törzs nem károsult	A törzs ferde.
	A koronaalap állapota
	A koronaalap állapota jó.
A korona értékelése	A korona állapota
C=4 A lombvesztés 11-25 százalék közötti	A koronában száraz ág van. Alászorult, kivitelezési úrszelvénybe lóg
Életképesség	D=3 A fa a termőhely által meghatározott életkor előtt lecsereplendő
Ápoltság	E=5 Optimálisan ápolta fa
Állapotmutató	$(A+B+C+D-4)/16=81\%$

A fa értéke: 1969 Ft

Kezelési javaslatok:

A fát az építkezés miatt ki kell vágni.
A fát 0 év múlva újra meg kell vizsgálni.





Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

30 térképi (kataszteri) azonosító: 30

fafaj: Acer negundo elfogadott magyar név: zöld juhar

törzsátmérő: 8+11+15 cm magasság: 6 m **kockázati értékelés**

koronaátmérő: 7 m törzsmagasság: 1 m fa elhelyezkedése: 1

korona kezdete: 1 m élőhely minősége: 5 környezeti elhelyezkedés: 3 veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa környezete jó.

A gyökérzet értékelése

A gyökérzet állapota

A gyökérzet állapota jó.

A=5 Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérszárak

A gyökérszárak állapota

A gyökérszárak állapota jó.

A törzs értékelése

A törzs állapota

A törzs ferde.

B=4 Kisméretű károsodás (néhány felszíni seb)

A koronaalap állapota

A koronaalap állapota jó.

A korona értékelése

A korona állapota

C=4 A lombveszteség 11-25 százalék közötti

A korona külponos, féloldalas. A koronában száraz ág van. Alászorult, kivitelezési úrszelvénybe lóg

Életképesség

D=3 A fa a termőhely által meghatározott életkor előtt lecsereplendő

Ápoltság

E=4 A fa kisméretű ápolásihiányt mutat

Állapotmutató

$(A+B+C+D-4)/16=75\%$

A fa értéke: 4500 Ft

Kezelési javaslatok:

A fát az építkezés miatt ki kell vágni.
A fát 0 év múlva újra meg kell vizsgálni.





Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.




ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft.		EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va	
31		térképi (kataszteri) azonosító: 31	
fafaj: Acer negundo		elfogadott magyar név: zöld juhar	
törzsátmérő: 30+40+15		magasság: 7 m	
koronaátmérő: 9 m		törzsmagasság: 2 m	
korona kezdete: 1 m		élőhely minősége: 5	
		kockázati értékelés	
		fa elhelyezkedése: 1	
		környezeti elhelyezkedés: 3	
		veszélyeztetés: 1	
A fa környezete			
A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa környezete jó.			
A gyökérzet értékelése		A gyökérzet állapota	
A=5 Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérnyak		A gyökérzet állapota jó.	
		A gyökérnyak állapota	
B=5 A törzs nem károsult		A gyökérnyak állapota jó.	
		A törzs állapota	
A törzs értékelése		A törzs állapota jó.	
B=5 A törzs nem károsult		A koronaalap állapota	
		A koronaalap állapota jó.	
A korona értékelése		A korona állapota	
C=4 A lombveszteség 11-25 százalék közötti		A koronában száraz ág van.	
Életképesség		D=4 Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti	
Ápoltság		E=4 A fa kismértékű ápoláshiányt mutat	
Állapotmutató		$(A+B+C+D-4)/16=88\%$	
A fa értéke: 37125 Ft			
Kezelési javaslatok:			
A koronában úrszelvény gallyazást kell végezni.			
A fa kezelést igényel.			
A fát 2 év múlva újra meg kell vizsgálni.			

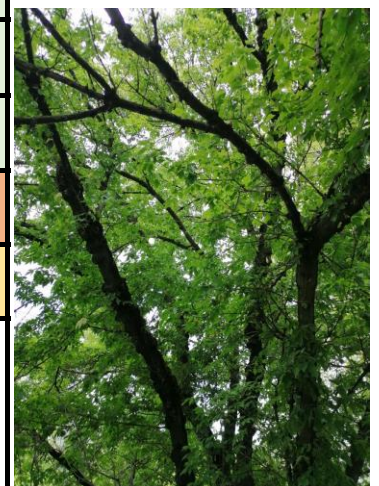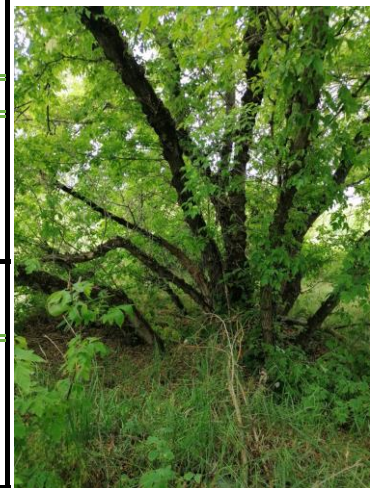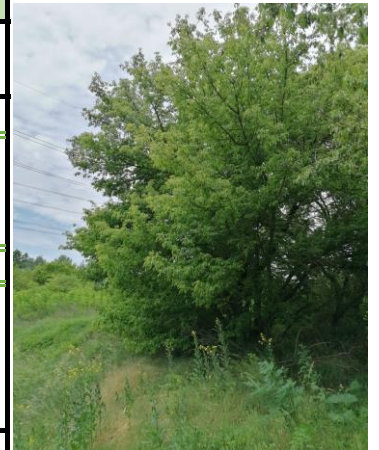



Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

32 térképi (kataszteri) azonosító: 32

fafaj: Acer negundo elfogadott magyar név: zöld juhar

törzsátmérő: 21 cm magasság: 7 m **kockázati értékelés**

koronaátmérő: 4,5 m törzsmagasság: 3 m fa elhelyezkedése: 1

korona kezdete: 2 m élőhely minősége: 5 környezeti elhelyezkedés: 3 veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa védelmi zónájában épület található.

A gyökérzet értékelése

A gyökérzet állapota

A gyökérzet felszínre került .

A=3 A gyökérzetten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások (sebek és korhadások)

A gyökérnyak állapota

A gyökérnyakon kéregsérülés, belenőtt tárgy van.

A törzs értékelése

A törzs állapota

A törzsön dudor, kéreg és hánccsérülés, törzsbe nőtt idegen tárgy van.

B=4 Kisméretű károsodás (néhány felszíni seb)

A koronaalap állapota

A koronaalap állapota jó.

A korona értékelése

A korona állapota

C=4 A lombveszteség 11-25 százalék közötti

A korona külpontos, féloldalas. A koronában száraz ág, dörzsölt ág van.

Életképesség

D=3 A fa a termőhely által meghatározott életkor előtt lecsereplendő

Ápoltság

E=3 A fa közepes mértékű ápoláshiányt mutat


Állapotmutató

$(A+B+C+D-4)/16=63\%$

A fa értéke: 7875 Ft

Kezelési javaslatok:

A fát az építkezés miatt ki kell vágni.
A fát 0 év múlva újra meg kell vizsgálni.

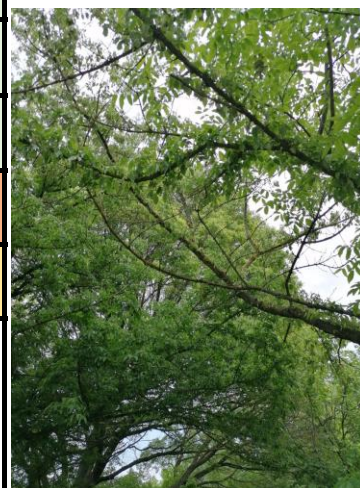



Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

33 térképi (kataszteri) azonosító: 33

fafaj: Juglans regia elfogadott magyar név: közönséges dió

törzsátmérő: 10 cm magasság: 6 m **kockázati értékelés**

koronaátmérő: 3 m törzsmagasság: 3 m fa elhelyezkedése: 1

korona kezdete: 2 m élőhely minősége: 5 környezeti elhelyezkedés: 3 veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa védelmi zónájában épület található.

A gyökérzet értékelése

A gyökérzet állapota

A gyökérzet állapota jó.

A=5 Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérszárak

A gyökérszárak állapota

A gyökérszárak állapota jó.

A törzs értékelése

A törzs állapota

A törzs állapota jó.

B=5 A törzs nem károsult

A koronaalap állapota

A koronaalap állapota jó.

A korona értékelése

A korona állapota

C=4 A lombvesztés 11-25 százalék közötti

A koronában dörszölt ág van. Alászorult.

Életképesség

D=3 A fa a termőhely által meghatározott életkor előtt lecsereplendő

Ápoltság

E=4 A fa kismértékű ápolásihiányt mutat

Állapotmutató

$(A+B+C+D-4)/16=81\%$

A fa értéke: 25313 Ft

Kezelési javaslatok:

A fát az építkezés miatt ki kell vágni.
A fát 0 év múlva újra meg kell vizsgálni.





Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

34 térképi (kataszteri) azonosító: 34

fafaj: Acer negundo elfogadott magyar név: zöld juhar

törzsátmérő: 13 cm magasság: 7 m kockázati értékelés

koronaátmérő: 3 m törzsmagasság: 2 m fa elhelyezkedése: 1

korona kezdete: 2 m élőhely minősége: 5 környezeti elhelyezkedés: 3 veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa védelmi zónájában épület található.

A gyökérzet értékelése

A gyökérzet állapota

A gyökérzet felszínre került , sarjakat hajt.

A=4 A gyökérzet fejlődése kismértékben gátolt, elfogadható

A gyökérnyak állapota

A gyökérnyak állapota jó.

A törzs értékelése

A törzs állapota

A törzs ferde. A törzsen ágcsontk van.

B=5 A törzs nem károsult

A koronaalap állapota

A koronaalap állapota jó.

A korona értékelése

A korona állapota

C=4 A lombveszteség 11-25 százalék közötti

A koronában sérült ág van.

Életképesség

D=3 A fa a termőhely által meghatározott életkor előtt lecsereplendő

Ápoltság

E=4 A fa kismértékű ápoláshiányt mutat

Állapotmutató

$(A+B+C+D-4)/16=75\%$

A fa értéke: 2813 Ft

Kezelési javaslatok:

A fát az építkezés miatt ki kell vágni.
A fát 0 év múlva újra meg kell vizsgálni.





Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft.		EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va	
35		térképi (kataszteri) azonosító: 35	
fafaj: Acer negundo		elfogadott magyar név: zöld juhar	
törzsátmérő: 18 cm	magasság: 7 m	kockázati értékelés	
koronaátmérő: 7 m	törzsmagasság: 3 m	fa elhelyezkedése: 1	
korona kezdete: 2 m	élőhely minősége: 5	környezeti elhelyezkedés: 3	veszélyeztetés: 1
A fa környezete			
A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa védelmi zónájában épület található.			
A gyökérzet értékelése	A gyökérzet állapota		
A=5 Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérszárak	A gyökérzet állapota jó.		
	A gyökérszárak állapota		
	A gyökérszárak állapota jó.		
A törzs értékelése	A törzs állapota		
B=5 A törzs nem károsult	A törzs állapota jó.		
	A koronaalap állapota		
	A koronaalap állapota jó.		
A korona értékelése	A korona állapota		
C=5 A korona formája (a fajra jellemzően) ép, a lombvesztés nem haladja meg a 10 %-ot.	A korona állapota jó		
Életképesség	D=4 Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti		
Ápoltság	E=5 Optimálisan ápolta fa		
Állapotmutató	$(A+B+C+D-4)/16=94\%$		
A fa értéke: 12375 Ft			
Kezelési javaslatok:			
A fát az építkezés miatt ki kell vágni.			
A fát 0 év múlva újra meg kell vizsgálni.			



Garden Faápoló Kft.



Garden Faápoló Kft.



Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

36	térképi (kataszteri) azonosító: 36		
fafaj: Acer negundo		elfogadott magyar név: zöld juhar	
törzsátmérő: 28,5 cm	magasság: 14 m	kockázati értékelés	
koronaátmérő: 6 m	törzsmagasság: 2 m	fa elhelyezkedése: 1	
korona kezdete: 2 m	élőhely minősége: 5	környezeti elhelyezkedés: 3	veszélyeztetés: 1

A fa környezete



A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa védelmi zónájában épület található.

A gyökérzet értékelése	A gyökérzet állapota
A=5 Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérnyak	A gyökérzet állapota jó.
	A gyökérnyak állapota
	A gyökérnyak állapota jó.
A törzs értékelése	A törzs állapota
B=5 A törzs nem károsult	A törzsön fatest sérülés van.
	A koronaalap állapota
	A koronaalap állapota jó.
A korona értékelése	A korona állapota
C=5 A korona formája (a fajra jellemzően) ép, a lombveszteség nem haladja meg a 10 %-ot.	A korona állapota jó
Életképesség	D=4 Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti
Ápoltság	E=5 Optimálisan ápolta fa
Állapotmutató	$(A+B+C+D-4)/16=94\%$

A fa értéke: 27000 Ft

Kezelési javaslatok:

A fát az építkezés miatt ki kell vágni.
A fát 0 év múlva újra meg kell vizsgálni.

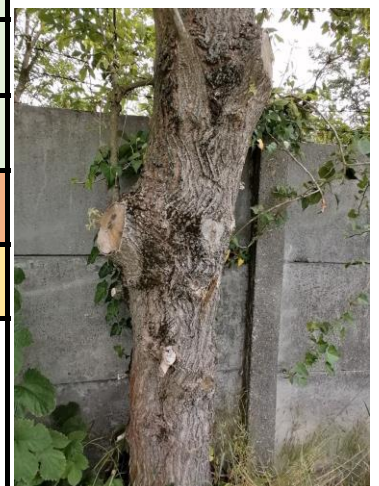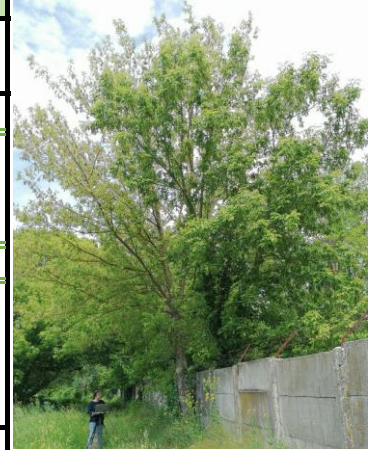



Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-út vonal Megyeri csárda – Északi va

37 térképi (kataszteri) azonosító: 37

fafaj: Populus × canadensis elfogadott magyar név: kanadai nyár

törzsátmérő: 79,5 cm magasság: 25 m **kockázati értékelés**

koronaátmérő: 5,5 m törzsmagasság: 3 m fa elhelyezkedése: 2

korona kezdete: 2 m élőhely minősége: 3 környezeti elhelyezkedés: 2 veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:zöldsáv. A fa környezete jó.

A gyökérzet értékelése

A gyökérzet állapota

A gyökérzet építménybe nőtt.

A=3 A gyökérzetten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások (sebek és korhadások)

A gyökérnyak állapota

A gyökérnyak állapota jó.

A törzs értékelése

A törzs állapota

A törzs állapota jó.

B=5 A törzs nem károsult

A koronaalap állapota

A koronaalap állapota jó.

A korona értékelése

A korona állapota

C=3 Jelentős a lombveszteség (26-50%)

A korona elvesztett sudárú, korábban lefejezett. A koronában száraz ág, sérült ág, odvas ág van.

Életképesség

D=2 Egy évtizeden belül lecserélendő

Ápoltság

E=3 A fa közepes mértékű ápoláshiányt mutat

Állapotmutató

$(A+B+C+D-4)/16=56\%$

A fa értéke: 212500 Ft

Kezelési javaslatok:

A koronában ifjító gallyazást kell végezni.

A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fát 2 év múlva újra meg kell vizsgálni.





Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

38	térképi (kataszteri) azonosító: 38		
fafaj: Populus x canadensis		elfogadott magyar név: kanadai nyár	
törzsátmérő: 83,5 cm	magasság: 25 m	kockázati értékelés	
koronaátmérő: 9 m	törzsmagasság: 3 m	fa elhelyezkedése: 2	
korona kezdete: 3 m	élőhely minősége: 3	környezeti elhelyezkedés: 2	veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:zöldsáv. A fa védelmi zónájában közmű, légvezeték található.

A gyökérzet értékelése	A gyökérzet állapota
A=3 A gyökérzetet és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások (sebek és korhadások)	A gyökérzet építménybe nőtt.
A gyökérnyak állapota	A gyökérnyak állapota jó.
A törzs értékelése	A törzs állapota
B=3 A törzs egyértelmű károsodása (néhány felszíni seb és korhadási helyek)	A törzsen fatest sérülés van.
A korona alap állapota	A korona alap korhadt, odvas.
A korona értékelése	A korona állapota
C=3 Jelentős a lombveszteség (26-50%)	A korona korábban lefejezett. A koronában száraz ág, sérült ág van.
Életképesség	D=3 A fa a termőhely által meghatározott életkor előtt lecsereplendő
Ápoltság	E=3 A fa közepes mértékű ápolásihiányt mutat
Állapotmutató	$(A+B+C+D-4)/16=50\%$

A fa értéke: 456250 Ft

Kezelési javaslatok:

A koronában ápoló gallyazást, korona kurtítását kell végezni.

A fát az építkezés miatt ki kell vágni.
A fát 0 év múlva újra meg kell vizsgálni.





Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

39	térképi (kataszteri) azonosító: 39		
fafaj: Acer negundo		elfogadott magyar név: zöld juhar	
törzsátmérő: 66,5 cm	magasság: 11 m	kockázati értékelés	
koronaátmérő: 5,5 m	törzsmagasság: 2 m	fa elhelyezkedése: 2	
korona kezdete: 1 m	élőhely minősége: 3	környezeti elhelyezkedés: 2	veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:zöldsáv. A fa védelmi zónájában közmű, légvezeték található.

A gyökérzet értékelése	A gyökérzet állapota	
A=4 A gyökérzet fejlődése kismértékben gátolt, elfogadható	A gyökérzet építménybe nőtt.	
	A gyökérnyak állapota	
	A gyökérnyakon tősarj van.	
A törzs értékelése	A törzs állapota	
B=1 A törzs előrehaladottan károsult, elhalt, korhadt (a törzs olyan mértékben károsult, hogy statikai vagy tápanyagtápanyagellátási funkcióit nem képes ellátni)	A törzsön törzssarj, tapló termőtest van.	
	A korona alap állapota	
	A koronaalap terhelt, korhadt, odvas.	
A korona értékelése	A korona állapota	
C=1 Elhalt korona, teljes lombveszteség	A korona féloldalas. A koronában száraz ág, sérült ág van.	
Életképesség	D=2 Egy évtizeden belül lecserélendő	
Ápoltság	E=1 A fa elhanyagolt állapotban van (rajta ápolási munkát nagy valószínűséggel még egyáltalán nem, vagy nagyon hosszú ideje nem végeztek)	
Állapotmutató	$(A+B+C+D-4)/16=25\%$	

A fa értéke: 0 Ft

Kezelési javaslatok:

A koronában ápoló gallyazást kell végezni.

A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fát 2 év múlva újra meg kell vizsgálni.



Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

40	térképi (kataszteri) azonosító: 40		
fafaj: Robinia pseudoacacia		elfogadott magyar név: fehér akác	
törzsátmérő: 37,5 cm	magasság: 10 m	kockázati értékelés	
koronaátmérő: 4,5 m	törzsmagasság: 0,5 m	fa elhelyezkedése: 2	
korona kezdete: 1 m	élőhely minősége: 3	környezeti elhelyezkedés: 2	veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:zölldsáv. A fa védelmi zónájában közmű, légvezeték található.

A gyökérzet értékelése	A gyökérzet állapota
A=2 Gyökérzetén és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen	A gyökérzet építménybe nőtt.
A gyökérnyak állapota	
	A gyökérnyak állapota jó.
A törzs értékelése	A törzs állapota
B=1 A törzs előrehaladottan károsult, elhalt, korhadt (a törzs olyan mértékben károsult, hogy statikai vagy tápanyagtápanyagellátási funkcióit nem képes ellátni)	A törzsön kéreg és hancssérülés, fatest sérülés van.
A korona alap állapota	
	A koronaalap terhelt, korhadt.
A korona értékelése	A korona állapota
C=2 Erős koronakárosodás (50% felett)	A korona féloldalas.
Életképesség	D=2 Egy évtizeden belül lecserélendő
Ápoltság	E=1 A fa elhanyagolt állapotban van (rajta ápolási munkát nagy valószínűséggel még egyáltalán nem, vagy nagyon hosszú ideje nem végeztek)
Állapotmutató	$(A+B+C+D-4)/16=19\%$

A fa értéke: 7500 Ft

Kezelési javaslatok:

A koronában ápoló gallyazást kell végezni.

A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fát 2 év múlva újra meg kell vizsgálni.





Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

41	térképi (kataszteri) azonosító: 41		
fafaj: Robinia pseudoacacia		elfogadott magyar név: fehér akác	
törzsátmérő: 52,5 cm	magasság: 6 m	kockázati értékelés	
koronaátmérő: 3,5 m	törzsmagasság: 2 m	fa elhelyezkedése: 2	
korona kezdete: 3 m	élőhely minősége: 3	környezeti elhelyezkedés: 2	veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:zöldsáv. A fa védelmi zónájában közmű, légvezeték található.

A gyökérzet értékelése	A gyökérzet állapota
A=2 Gyökérzetén és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen	A gyökérzet állapota jó.
	A gyökérnyak állapota
	A gyökérnyakon korhadás, odvasodás van.
A törzs értékelése	A törzs állapota
B=1 A törzs előrehaladottan károsult, elhalt, korhadt (a törzs olyan mértékben károsult, hogy statikai vagy tápanyagtápanyagellátási funkcióit nem képes ellátni)	A törzsön kéreg és hánccsérülés, fatest sérülés, korhadás, odvasodás van.
	A koronaalap állapota
	A koronaalap korhadt, odvas.
A korona értékelése	A korona állapota
C=1 Elhalt korona, teljes lombveszteség	A korona korábban lefejezett. A koronában száraz ág van.
Életképesség	D=2 Egy évtizeden belül lecsereendő
Ápoltság	E=1 A fa elhanyagolt állapotban van (rajta ápolási munkát nagy valószínűséggel még egyáltalán nem, vagy nagyon hosszú ideje nem végeztek)
Állapotmutató	$(A+B+C+D-4)/16=13\%$

A fa értéke: 0 Ft

Kezelési javaslatok:

A koronában ápoló gallyazást kell végezni.

A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fát 2 év múlva újra meg kell vizsgálni.





Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

42 térképi (kataszteri) azonosító: 42

fafaj: Robinia pseudoacacia elfogadott magyar név: fehér akác

törzsátmérő: 42,5 cm magasság: 7 m **kockázati értékelés**

koronaátmérő: 5,5 m törzsmagasság: 2 m fa elhelyezkedése: 2

korona kezdete: 2 m élőhely minősége: 3 környezeti elhelyezkedés: 2 veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:zöldsáv. A fa védelmi zónájában közmű, légvezeték található.

A gyökérzet értékelése

A gyökérzet állapota

A gyökérzet állapota jó.

A=4 A gyökérzet fejlődése kismértékben gátolt, elfogadható

A gyökérnyak állapota

A gyökérnyakon kéregsérülés van.

A törzs értékelése

A törzs állapota

A törzsön kéreg és hánccsérülés, korhadás, odvasodás van.

B=1 A törzs előrehaladottan károsult, elhalt, korhadt (a törzs olyan mértékben károsult, hogy statikai vagy tápanyagtápanyagellátási funkcióit nem képes ellátni)

A koronaalap állapota

A koronaalap sérült, korhadt, odvas.

A korona értékelése

A korona állapota

C=2 Erős koronakárosodás (50% felett)

A korona korábban lefejezett.

Életképesség

D=2 Egy évtizeden belül lecsereendő

Ápoltság

E=1 A fa elhanyagolt állapotban van (rajta ápolási munkát nagy valószínűséggel még egyáltalán nem, vagy nagyon hosszú ideje nem végeztek)

Állapotmutató

$(A+B+C+D-4)/16=31\%$

A fa értéke: 10500 Ft

Kezelési javaslatok:

A koronában ápoló gallyazást kell végezni.

A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fát 2 év múlva újra meg kell vizsgálni.





Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

43 térképi (kataszteri) azonosító: 43

fafaj: Robinia pseudoacacia elfogadott magyar név: fehér akác

törzsátmérő: 37 cm magasság: 7 m **kockázati értékelés**

koronaátmérő: 5,5 m törzsmagasság: 2 m fa elhelyezkedése: 2

korona kezdete: 2 m élőhely minősége: 3 környezeti elhelyezkedés: 2 veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:zöldsáv. A fa védelmi zónájában közmű, légvezeték található.

A gyökérzet értékelése

A gyökérzet állapota

A gyökérzet építménybe nőtt.

A=3 A gyökérzetten és/vagy a gyökérmakon látható kisebb károsodások (sebek és korhadások)

A gyökérmak állapota

A gyökérmakon kéregsérülés van.

A törzs értékelése

A törzs állapota

A törzsen kéreg és hánccsérülés, fatest sérülés, tapló termőtest van.

B=1 A törzs előrehaladottan károsult, elhalt, korhadt (a törzs olyan mértékben károsult, hogy statikai vagy tápanyagtápanyagellátási funkcióit nem képes ellátni)

A koronaalap állapota

A koronaalap sérült.

A korona értékelése

A korona állapota

C=2 Erős koronakárosodás (50% felett)

A korona korábban lefejezett. A koronában száraz ág van.

Életképesség

D=2 Egy évtizeden belül lecserélendő

Ápoltság

E=1 A fa elhanyagolt állapotban van (rajta ápolási munkát nagy valószínűséggel még egyáltalán nem, vagy nagyon hosszú ideje nem végeztek)

Állapotmutató

$(A+B+C+D-4)/16=25\%$


A fa értéke: 7500 Ft

Kezelési javaslatok:

A koronában ápoló gallyazást kell végezni.

A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fát 2 év múlva újra meg kell vizsgálni.

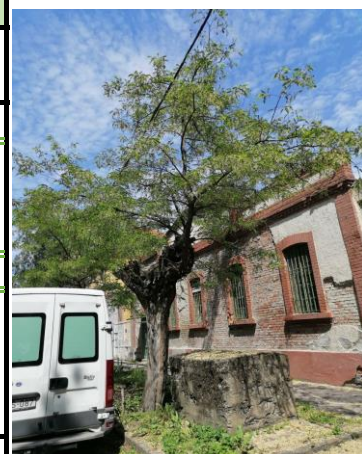



Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

44	térképi (kataszteri) azonosító: 44		
fafaj: Betula pendula		elfogadott magyar név: bibircses nyír	
törzsátmérő: 28 cm	magasság: 14 m	kockázati értékelés	
koronaátmérő: 5,5 m	törzsmagasság: 4 m	fa elhelyezkedése: 2	
korona kezdete: 1 m	élőhely minősége: 3	környezeti elhelyezkedés: 2	veszélyeztetés: 1

A fa környezete


A fa védelmi zónájában a talajzárás:zöldsáv. A fa védelmi zónájában közmű, légvezeték található.

A gyökérzet értékelése	A gyökérzet állapota
A=5 Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérnyak	A gyökérzet állapota jó.
	A gyökérnyak állapota
	A gyökérnyak állapota jó.
A törzs értékelése	A törzs állapota
B=5 A törzs nem károsult	A törzs állapota jó.
	A koronaalap állapota
	A koronaalap állapota jó.
A korona értékelése	A korona állapota
C=5 A korona formája (a fajra jellemzően) ép, a lombvesztés nem haladja meg a 10 %-ot.	A korona állapota jó
Életképesség	D=4 Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti
Ápoltság	E=5 Optimálisan ápolat fa
Állapotmutató	$(A+B+C+D-4)/16=94\%$

A fa értéke: 236250 Ft

Kezelési javaslatok:

A fát 2 év múlva újra meg kell vizsgálni.

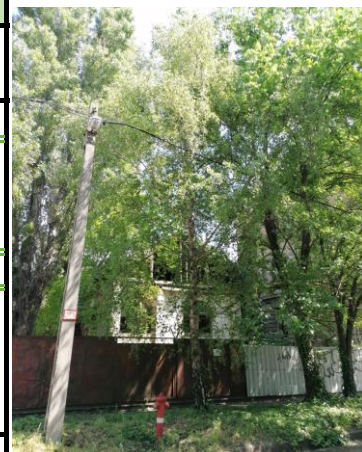



Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.


ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft.		EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va	
45		térképi (kataszteri) azonosító: 45	
fafaj: <i>Ulmus laevis</i>		elfogadott magyar név: vénicszil	
törzsátmérő: 46,5 cm	magasság: 18 m	kockázati értékelés	
koronaátmérő: 10 m	törzsmagasság: 3 m	fa elhelyezkedése: 2	
korona kezdete: 2 m	élőhely minősége: 3	környezeti elhelyezkedés: 2	veszélyeztetés: 1
A fa környezete			
A fa védelmi zónájában a talajzárás:zöldsáv. A fa védelmi zónájában közmű, légvezeték található.			
A gyökérzet értékelése	A gyökérzet állapota		
A=4 A gyökérzet fejlődése kismértékben gátolt, elfogadható	A gyökérzet felszínre került , talajfelszint megemelte, sérült.		
	A gyökérnyak állapota		
	A gyökérnyak állapota jó.		
A törzs értékelése	A törzs állapota		
B=1 A törzs előrehaladottan károsult, elhalt, korhadt (a törzs olyan mértékben károsult, hogy statikai vagy tápanyagtápanyagellátási funkcióit nem képes ellátni)	A törzs állapota jó.		
	A koronaalap állapota		
	A koronaalap villás, hasadt. Törzs kettéhasadva		
A korona értékelése	A korona állapota		
C=5 A korona formája (a fajra jellemzően) ép, a lombveszteség nem haladja meg a 10 %-ot.	A koronában száraz ág van.		
Életképesség	D=2 Egy évtizeden belül lecserélendő		
Ápoltság	E=3 A fa közepes mértékű ápolásihiányt mutat		
Állapotmutató	$(A+B+C+D-4)/16=50\%$		
A fa értéke: 405000 Ft			
Kezelési javaslatok:			
A koronában ápoló gallyazást, korona kurtítását, statikai megerősítést kell végezni.			
A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.			
A fát 2 év múlva újra meg kell vizsgálni.			

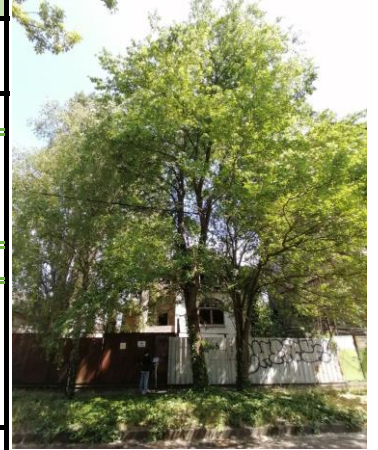



Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

46	térképi (kataszteri) azonosító: 46		
fafaj: Morus alba		elfogadott magyar név: fehér eperfa	
törzsátmérő: 32 cm	magasság: 15 m	kockázati értékelés	
koronaátmérő: 8 m	törzsmagasság: 2 m	fa elhelyezkedése: 2	
korona kezdete: 2 m	élőhely minősége: 3	környezeti elhelyezkedés: 2	veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:zöldsáv. A fa védelmi zónájában közmű, légvezeték található.

A gyökérzet értékelése	A gyökérzet állapota
A=4 A gyökérzet fejlődése kismértékben gátolt, elfogadható	A gyökérzet felszínre került , talajfelszint megemelte, sérült.
	A gyökérnyak állapota
	A gyökérnyak állapota jó.
A törzs értékelése	A törzs állapota
B=3 A törzs egyértelmű károsodása (néhány felszíni seb és korhadási helyek)	A törzs állapota jó.
	A koronaalap állapota
	A koronaalap terhelt, hasadt.
A korona értékelése	A korona állapota
C=4 A lombvesztés 11-25 százalék közötti	A koronában száraz ág van.
Életképesség	D=3 A fa a termőhely által meghatározott életkor előtt lecsereplendő
Ápoltság	E=4 A fa kismértékű ápoláshiányt mutat
Állapotmutató	$(A+B+C+D-4)/16=63\%$

A fa értéke: 50625 Ft

Kezelési javaslatok:

A koronában ápoló gallyazást kell végezni.

A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fát 2 év múlva újra meg kell vizsgálni.





Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

47	térképi (kataszteri) azonosító: 47		
fafaj: Robinia pseudoacacia		elfogadott magyar név: fehér akác	
törzsátmérő: 22,5 cm	magasság: 1 m	kockázati értékelés	
koronaátmérő: 0 m	törzsmagasság: 0 m	fa elhelyezkedése: 2	
korona kezdete: 0 m	élőhely minősége: 3	környezeti elhelyezkedés: 2	veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:zöldsáv. A fa védelmi zónájában közmű, légvezeték, épület található.

A gyökérzet értékelése	A gyökérzet állapota
A=0 Elhalt gyökérzet, üres fahely	Tuskó
	A gyökérnyak állapota
	Tuskó
A törzs értékelése	A törzs állapota
B=0 Üres fahely	Tuskó
	A koronaalap állapota
	Tuskó
A korona értékelése	A korona állapota
C=0 Üres fahely	Tuskó
Életképesség	D=0 Üres fahely, tuskó
Ápoltság	E=0 Üres fahely
Állapotmutató	$(A+B+C+D-4)/16=0\%$

A fa értéke: 0 Ft

Kezelési javaslatok:

Tuskó



Garden Faápoló Kft.



Garden Faápoló Kft.

A fát 0 év múlva újra meg kell vizsgálni.



Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

48 térképi (kataszteri) azonosító: 48

fafaj: Populus × canadensis elfogadott magyar név: kanadai nyár

törzsátmérő: 53 cm magasság: 22 m **kockázati értékelés**

koronaátmérő: 11 m törzsmagasság: 4 m fa elhelyezkedése: 2

korona kezdete: 5 m élőhely minősége: 5 környezeti elhelyezkedés: 2 veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa környezete jó.

A gyökérzet értékelése

A gyökérzet állapota

A gyökérzet állapota jó.

A=5 Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérnyak

A gyökérnyak állapota

A gyökérnyak állapota jó.

A törzs értékelése

A törzs állapota

A törzsön kúszónövény van.

B=5 A törzs nem károsult

A koronaalap állapota

A koronaalap állapota jó.

A korona értékelése

A korona állapota

C=4 A lombveszteség 11-25 százalék közötti

A koronában száraz ág van.

Életképesség

D=4 Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti

Ápoltság

E=4 A fa kismértékű ápoláshiányt mutat

Állapotmutató

$(A+B+C+D-4)/16=88\%$

A fa értéke: 244688 Ft

Kezelési javaslatok:

A koronában ápoló gallyazást, ürszelvény gallyazást kell végezni.

A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fát 2 év múlva újra meg kell vizsgálni.





Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

49		térképi (kataszteri) azonosító: 49	
fafaj: Populus × canadensis		elfogadott magyar név: kanadai nyár	
törzsátmérő: 45,5 cm	magasság: 22 m	kockázati értékelés	
koronaátmérő: 12 m	törzsmagasság: 4 m	fa elhelyezkedése: 2	
korona kezdete: 5 m	élőhely minősége: 5	környezeti elhelyezkedés: 2	veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa környezete jó.

A gyökérzet értékelése	A gyökérzet állapota
A=5 Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérnyak	A gyökérzet állapota jó.
	A gyökérnyak állapota
	A gyökérnyak állapota jó.
A törzs értékelése	A törzs állapota
B=5 A törzs nem károsult	A törzsön kúszónövény van.
	A koronaalap állapota
	A koronaalap állapota jó.
A korona értékelése	A korona állapota
C=4 A lombveszteség 11-25 százalék közötti	A koronában száraz ág van.
Életképesség	D=4 Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti
Ápoltság	E=4 A fa kismértékű ápoláshiányt mutat
Állapotmutató	$(A+B+C+D-4)/16=88\%$


A fa értéke: 168750 Ft

Kezelési javaslatok:

A koronában ápoló gallyazást, ürszelvény gallyazást kell végezni.

A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fát 2 év múlva újra meg kell vizsgálni.

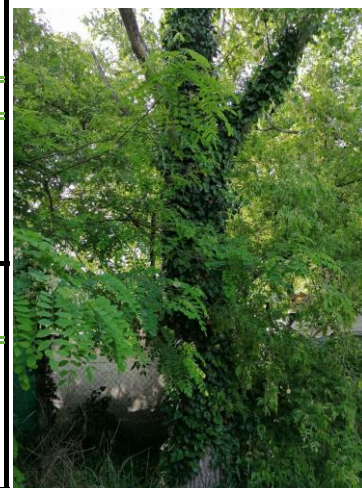



Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

50 térképi (kataszteri) azonosító: 50

fafaj: Populus × canadensis elfogadott magyar név: kanadai nyár

törzsátmérő: 41 cm magasság: 22 m **kockázati értékelés**

koronaátmérő: 11 m törzsmagasság: 3 m fa elhelyezkedése: 2

korona kezdete: 4 m élőhely minősége: 5 környezeti elhelyezkedés: 2 veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa környezete jó.

A gyökérzet értékelése

A gyökérzet állapota

A gyökérzet állapota jó.

A=5 Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérnyak

A gyökérnyak állapota

A gyökérnyak állapota jó.

A törzs értékelése

A törzs állapota

A törzs állapota jó.

B=5 A törzs nem károsult

A koronaalap állapota

A koronaalap állapota jó.

A korona értékelése

A korona állapota

C=4 A lombveszteség 11-25 százalék közötti

A koronában száraz ág van.

Életképesség

D=4 Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti

Ápoltság

E=4 A fa kismértékű ápoláshiányt mutat

Állapotmutató

$(A+B+C+D-4)/16=88\%$


A fa értéke: 135000 Ft

Kezelési javaslatok:

A koronában ápoló gallyazást, ürszelvény gallyazást kell végezni.

A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fát 2 év múlva újra meg kell vizsgálni.

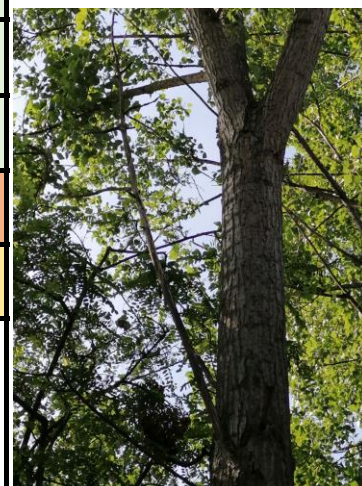



Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft.		EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va	
51		térképi (kataszteri) azonosító: 51	
fafaj: Populus × canadensis		elfogadott magyar név: kanadai nyár	
törzsátmérő: 50,5 cm	magasság: 22 m	kockázati értékelés	
koronaátmérő: 12 m	törzsmagasság: 4 m	fa elhelyezkedése: 2	
korona kezdete: 3 m	élőhely minősége: 5	környezeti elhelyezkedés: 2	veszélyeztetés: 1
A fa környezete			
A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa környezete jó.			
A gyökérzet értékelése	A gyökérzet állapota		
A=5 Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérnyak	A gyökérzet állapota jó.		
	A gyökérnyak állapota		
	A gyökérnyak állapota jó.		
A törzs értékelése	A törzs állapota		
B=5 A törzs nem károsult	A törzs állapota jó.		
	A koronaalap állapota		
	A koronaalap állapota jó.		
A korona értékelése	A korona állapota		
C=4 A lombveszteség 11-25 százalék közötti	A koronában száraz ág van.		
Életképesség	D=4 Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti		
Ápoltság	E=4 A fa kismértékű ápoláshiányt mutat		
Állapotmutató	$(A+B+C+D-4)/16=88\%$		
A fa értéke: 202500 Ft			
Kezelési javaslatok:			
A koronában ápoló gallyazást, ürszelvény gallyazást kell végezni.			
A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.			
A fát 2 év múlva újra meg kell vizsgálni.			





Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

52 térképi (kataszteri) azonosító: 52

fafaj: Populus × canadensis elfogadott magyar név: kanadai nyár

törzsátmérő: 41,5 cm magasság: 12 m kockázati értékelés

koronaátmérő: 8 m törzsmagasság: 4 m fa elhelyezkedése: 2

korona kezdete: 3 m élőhely minősége: 5 környezeti elhelyezkedés: 2 veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa környezete jó.

A gyökérzet értékelése

A gyökérzet állapota

A gyökérzet állapota jó.

A=1 A gyökérzet erős, legalább 50 %-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen

A gyökérnyak állapota

A gyökérnyakon kéregsérülés, korhadás van.

A törzs értékelése

A törzs állapota

A törzs állapota jó.

B=5 A törzs nem károsult

A koronaalap állapota

A koronaalap állapota jó.

A korona értékelése

A korona állapota

C=3 Jelentős a lombveszteség (26-50%)

A koronában száraz ág, ágcsonk van.

Életképesség

D=1 Sürgősen lecserélendő az állapota vagy károkozás veszélye miatt (a károkozás veszélye csak a fa kivágásával kerülhető el)

Ápoltság

E=2 A fa jelentős mértékű ápoláshiányt mutat

Állapotmutató

$(A+B+C+D-4)/16=38\%$

A fa értéke: 0 Ft

Kezelési javaslatok:

A fa kivágását leromlott állapota miatt javaslom.

A fát 0 év múlva újra meg kell vizsgálni.





Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

53 térképi (kataszteri) azonosító: 53

fafaj: Populus × canadensis elfogadott magyar név: kanadai nyár

törzsátmérő: 56 cm magasság: 22 m **kockázati értékelés**

koronaátmérő: 11 m törzsmagasság: 4 m fa elhelyezkedése: 2

korona kezdete: 3 m élőhely minősége: 5 környezeti elhelyezkedés: 2 veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa környezete jó.

A gyökérzet értékelése

A gyökérzet állapota

A gyökérzet állapota jó.

A=5 Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérnyak

A gyökérnyak állapota

A gyökérnyak állapota jó.

A törzs értékelése

A törzs állapota

A törzsön kúszónövény van.

B=5 A törzs nem károsult

A koronaalap állapota

A koronaalap állapota jó.

A korona értékelése

A korona állapota

C=5 A korona formája (a fajra jellemzően) ép, a lombveszteség nem haladja meg a 10 %-ot.

A koronában száraz ág van.

Életképesség

D=4 Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti

Ápoltság

E=4 A fa kismértékű ápoláshiányt mutat

Állapotmutató

$(A+B+C+D-4)/16=94\%$

A fa értéke: 378750 Ft

Kezelési javaslatok:

A koronában ápoló gallyazást kell végezni.

A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fát 2 év múlva újra meg kell vizsgálni.





Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft.		EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va	
54		térképi (kataszteri) azonosító: 54	
fafaj: Populus × canadensis		elfogadott magyar név: kanadai nyár	
törzsátmérő: 48 cm	magasság: 22 m	kockázati értékelés	
koronaátmérő: 9 m	törzsmagasság: 3 m	fa elhelyezkedése: 2	
korona kezdete: 2 m	élőhely minősége: 5	környezeti elhelyezkedés: 2	veszélyeztetés: 1
A fa környezete			
A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa környezete jó.			
A gyökérzet értékelése	A gyökérzet állapota		
A=1 A gyökérzet erős, legalább 50 %-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen	A gyökérzet állapota jó.		
	A gyökérnyak állapota		
	A gyökérnyakon kéregsérülés, korhadás van.		
A törzs értékelése	A törzs állapota		
B=5 A törzs nem károsult	A törzsen kúszónövény van.		
	A koronaalap állapota		
	A koronaalap állapota jó.		
A korona értékelése	A korona állapota		
C=4 A lombveszteség 11-25 százalék közötti	A koronában száraz ág van.		
Életképesség	D=1 Sürgősen lecserélendő az állapota vagy károkozás veszélye miatt (a károkozás veszélye csak a fa kivágásával kerülhető el)		
Ápoltság	E=2 A fa jelentős mértékű ápoláshiányt mutat		
Állapotmutató	$(A+B+C+D-4)/16=44\%$		
A fa értéke: 0 Ft			
Kezelési javaslatok:			
A fa kivágását leromlott állapota miatt javaslom.			
A fát 0 év múlva újra meg kell vizsgálni.			





Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

55 térképi (kataszteri) azonosító: 55

fafaj: Populus × canadensis elfogadott magyar név: kanadai nyár

törzsátmérő: 57 cm magasság: 12 m kockázati értékelés

koronaátmérő: 10 m törzsmagasság: 3 m fa elhelyezkedése: 2

korona kezdete: 2 m élőhely minősége: 5 környezeti elhelyezkedés: 2 veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa környezete jó.

A gyökérzet értékelése

A gyökérzet állapota

A gyökérzet állapota jó.

A=5 Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérnyak

A gyökérnyak állapota

A gyökérnyak állapota jó.

A törzs értékelése

A törzs állapota

A törzsön kéreg és hánccsérülés, kúszónövény van.

B=5 A törzs nem károsult

A koronaalap állapota

A koronaalap állapota jó.

A korona értékelése

A korona állapota

C=4 A lombveszteség 11-25 százalék közötti

A koronában száraz ág, fagyöngy van.

Életképesség

D=3 A fa a termőhely által meghatározott életkor előtt lecsereplendő

Ápoltság

E=4 A fa kismértékű ápoláshiányt mutat

Állapotmutató

$(A+B+C+D-4)/16=81\%$


A fa értéke: 202500 Ft

Kezelési javaslatok:

A koronában ápoló gallyazást kell végezni.

A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fát 2 év múlva újra meg kell vizsgálni.

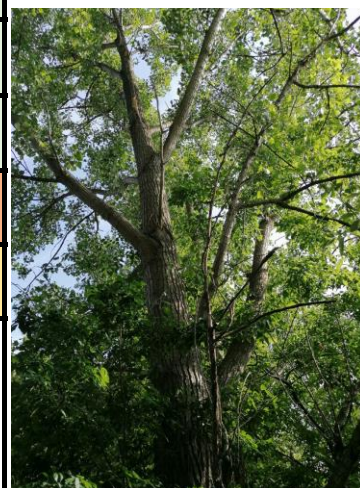



Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

56 térképi (kataszteri) azonosító: 56

fafaj: Morus alba elfogadott magyar név: fehér eperfa

törzsátmérő: 20 cm magasság: 7 m **kockázati értékelés**

koronaátmérő: 5 m törzsmagasság: 1 m fa elhelyezkedése: 2

korona kezdete: 1 m élőhely minősége: 5 környezeti elhelyezkedés: 2 veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa környezete jó.

A gyökérzet értékelése

A gyökérzet állapota

A gyökérzet állapota jó.

A=5 Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérnyak

A gyökérnyak állapota

A gyökérnyak állapota jó.

A törzs értékelése

A törzs állapota

A törzs állapota jó.

B=5 A törzs nem károsult

A koronaalap állapota

A koronaalap állapota jó.

A korona értékelése

A korona állapota

C=5 A korona formája (a fajra jellemzően) ép, a lombveszteség nem haladja meg a 10 %-ot.

A korona állapota jó

Életképesség

D=4 Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti

Ápoltság

E=4 A fa kismértékű ápoláshiányt mutat

Állapotmutató

$(A+B+C+D-4)/16=94\%$

A fa értéke: 35156 Ft

Kezelési javaslatok:

A fát 2 év múlva újra meg kell vizsgálni.





Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

57 térképi (kataszteri) azonosító: 57

fafaj: Populus nigra 'Italica' elfogadott magyar név: jegenye nyár

törzsátmérő: 44,5 cm magasság: 22 m **kockázati értékelés**

koronaátmérő: 6 m törzsmagasság: 3 m fa elhelyezkedése: 2

korona kezdete: 1 m élőhely minősége: 5 környezeti elhelyezkedés: 2 veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa környezete jó.

A gyökérzet értékelése

A gyökérzet állapota

A gyökérzet állapota jó.

A=5 Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérnyak

A gyökérnyak állapota

A gyökérnyakon tősarj van.

A törzs értékelése

A törzs állapota

A törzs állapota jó.

B=5 A törzs nem károsult

A koronaalap állapota

A koronaalap állapota jó.

A korona értékelése

A korona állapota

C=5 A korona formája (a fajra jellemzően) ép, a lombveszteség nem haladja meg a 10 %-ot.

A korona állapota jó

Életképesség

D=4 Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti

Ápoltság

E=4 A fa kismértékű ápoláshiányt mutat

Állapotmutató

$(A+B+C+D-4)/16=94\%$

A fa értéke: 315000 Ft

Kezelési javaslatok:

A fát 2 év múlva újra meg kell vizsgálni.





Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

58	térképi (kataszteri) azonosító: 58		
fafaj: Populus nigra 'Italica'		elfogadott magyar név: jegenye nyár	
törzsátmérő: 43 cm	magasság: 20 m	kockázati értékelés	
koronaátmérő: 4,5 m	törzsmagasság: 4 m	fa elhelyezkedése: 2	
korona kezdete: 1 m	élőhely minősége: 5	környezeti elhelyezkedés: 2	veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa környezete jó.

A gyökérzet értékelése	A gyökérzet állapota	
A=5 Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérnyak	A gyökérzet állapota jó.	
	A gyökérnyak állapota	
	A gyökérnyak állapota jó.	
A törzs értékelése	A törzs állapota	
B=5 A törzs nem károsult	A törzs állapota jó.	
	A koronaalap állapota	
	A koronaalap állapota jó.	
A korona értékelése	A korona állapota	
C=5 A korona formája (a fajra jellemzően) ép, a lombveszteség nem haladja meg a 10 %-ot.	A koronában száraz ág van.	
Életképesség	D=4 Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti	
Ápoltság	E=4 A fa kismértékű ápoláshiányt mutat	
Állapotmutató	$(A+B+C+D-4)/16=94\%$	

A fa értéke: 292500 Ft

Kezelési javaslatok:

A koronában ápoló gallyazást kell végezni.

A fa kezelést igényel.

A fát 2 év múlva újra meg kell vizsgálni.



Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonala Megyeri csárda – Északi va

59		térképi (kataszteri) azonosító: 59	
fafaj: Populus simonii		elfogadott magyar név: kínai nyár	
törzsátmérő: 0 cm	magasság: 0 m	kockázati értékelés	
koronaátmérő: 0 m	törzsmagasság: 0 m	fa elhelyezkedése: 0	
korona kezdete: 0 m	élőhely minősége: 0	környezeti elhelyezkedés: 0	veszélyeztetés: 0

A fa környezete

A fa hiányzik

A gyökérzet értékelése	A gyökérzet állapota
	A fa hiányzik
A=0 Elhalt gyökérzet, üres fahely	A gyökérnyak állapota
	A fa hiányzik
A törzs értékelése	A törzs állapota
	A fa hiányzik
B=0 Üres fahely	A koronaalap állapota
	A fa hiányzik
A korona értékelése	A korona állapota
C=0 Üres fahely	A fa hiányzik
Életképesség	D=0 Üres fahely, tuskó
Ápoltság	E=0 Üres fahely
Állapotmutató	$(A+B+C+D-4)/16=0\%$

A fa értéke: 0 Ft

Kezelési javaslatok:

A fa hiányzik

A fát 2 év múlva újra meg kell vizsgálni.



Garden Faápoló Kft.



Garden Faápoló Kft.



Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

60	térképi (kataszteri) azonosító: 60		
fafaj: Acer negundo		elfogadott magyar név: zöld juhar	
törzsátmérő: 41,5 cm	magasság: 14 m	kockázati értékelés	
koronaátmérő: 9 m	törzsmagasság: 3 m	fa elhelyezkedése: 2	
korona kezdete: 1 m	élőhely minősége: 5	környezeti elhelyezkedés: 2	veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa környezete jó.

A gyökérzet értékelése	A gyökérzet állapota
A=5 Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérnyak	A gyökérzet állapota jó.
	A gyökérnyak állapota
	A gyökérnyak állapota jó.
A törzs értékelése	A törzs állapota
B=5 A törzs nem károsult	A törzs állapota jó.
	A koronaalap állapota
	A koronaalap állapota jó.
A korona értékelése	A korona állapota
C=5 A korona formája (a fajra jellemzően) ép, a lombveszteség nem haladja meg a 10 %-ot.	A koronában száraz ág van.
Életképesség	D=4 Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti
Ápoltság	E=4 A fa kismértékű ápoláshiányt mutat
Állapotmutató	$(A+B+C+D-4)/16=94\%$

A fa értéke: 54000 Ft

Kezelési javaslatok:

A fát az építkezés miatt ki kell vágni.
A fát 0 év múlva újra meg kell vizsgálni.



Garden Faápoló Kft.



Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

61		térképi (kataszteri) azonosító: 61	
fafaj: Acer negundo		elfogadott magyar név: zöld juhar	
törzsátmérő: 35,5 cm	magasság: 12 m	kockázati értékelés	
koronaátmérő: 9 m	törzsmagasság: 2 m	fa elhelyezkedése: 2	
korona kezdete: 1 m	élőhely minősége: 5	környezeti elhelyezkedés: 2	veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa környezete jó.

A gyökérzet értékelése	A gyökérzet állapota
A=5 Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérszárak	A gyökérzet állapota jó.
	A gyökérszárak állapota
	A gyökérszárak állapota jó.
A törzs értékelése	A törzs állapota
B=5 A törzs nem károsult	A törzsen kúszónövény van.
	A koronaalap állapota
	A koronaalap állapota jó.
A korona értékelése	A korona állapota
C=4 A lombvesztés 11-25 százalék közötti	A korona féloldalas. A koronában száraz ág van. Alászorult
Életképesség	D=3 A fa a termőhely által meghatározott életkor előtt lecsereplendő
Ápoltság	E=4 A fa kismértékű ápolásihiányt mutat
Állapotmutató	$(A+B+C+D-4)/16=81\%$

A fa értéke: 19125 Ft

Kezelési javaslatok:

A fát az építkezés miatt ki kell vágni.
A fát 0 év múlva újra meg kell vizsgálni.



Garden Faápoló Kft.



Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

62 térképi (kataszteri) azonosító: 62

fafaj: Ulmus laevis elfogadott magyar név: vénicszil

törzsátmérő: 50,5 cm magasság: 18 m **kockázati értékelés**

koronaátmérő: 10 m törzsmagasság: 2 m fa elhelyezkedése: 2

korona kezdete: 1 m élőhely minősége: 5 környezeti elhelyezkedés: 2 veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa környezete jó.

A gyökérzet értékelése

A gyökérzet állapota

A gyökérzet állapota jó.

A=5 Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérszálak

A gyökérszálak állapota

A gyökérszálak állapota jó.

A törzs értékelése

A törzs állapota

A törzsen kéreggyűrődés van.

B=5 A törzs nem károsult

A koronaalap állapota

A koronaalap állapota jó.

A korona értékelése

A korona állapota

C=5 A korona formája (a fajra jellemzően) ép, a lombvesztés nem haladja meg a 10 %-ot.

A korona állapota jó

Életképesség

D=4 Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti

Ápoltság

E=4 A fa kismértékű ápolásihiányt mutat

Állapotmutató

$(A+B+C+D-4)/16=94\%$

A fa értéke: 607500 Ft

Kezelési javaslatok:

A koronában ápoló gallyazást kell végezni.

A fa kezelést igényel.

A fát 2 év múlva újra meg kell vizsgálni.





Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

63 térképi (kataszteri) azonosító: 63

fafaj: Populus × canadensis elfogadott magyar név: kanadai nyár

törzsátmérő: 68 cm magasság: 22 m **kockázati értékelés**

koronaátmérő: 12 m törzsmagasság: 3 m fa elhelyezkedése: 2

korona kezdete: 2 m élőhely minősége: 5 környezeti elhelyezkedés: 2 veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa környezete jó.

A gyökérzet értékelése

A gyökérzet állapota

A gyökérzet állapota jó.

A=5 Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérnyak

A gyökérnyak állapota

A gyökérnyak állapota jó.

A törzs értékelése

A törzs állapota

A törzsön kúszónövény van.

B=5 A törzs nem károsult

A koronaalap állapota

A koronaalap állapota jó.

A korona értékelése

A korona állapota

C=5 A korona formája (a fajra jellemzően) ép, a lombveszteség nem haladja meg a 10 %-ot.

A koronában száraz ág, kúszónövény van.

Életképesség

D=4 Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti

Ápoltság

E=4 A fa kismértékű ápoláshiányt mutat

Állapotmutató

$(A+B+C+D-4)/16=94\%$

A fa értéke: 637500 Ft

Kezelési javaslatok:

A fát az építkezés miatt ki kell vágni.

A fát 0 év múlva újra meg kell vizsgálni.





Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

64 térképi (kataszteri) azonosító: 64

fafaj: Populus × canadensis elfogadott magyar név: kanadai nyár

törzsátmérő: 71,5 cm magasság: 22 m **kockázati értékelés**

koronaátmérő: 14 m törzsmagasság: 3 m fa elhelyezkedése: 2

korona kezdete: 2 m élőhely minősége: 5 környezeti elhelyezkedés: 2 veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa környezete jó.

A gyökérzet értékelése

A gyökérzet állapota

A gyökérzet állapota jó.

A=5 Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérnyak

A gyökérnyak állapota

A gyökérnyak állapota jó.

A törzs értékelése

A törzs állapota

A törzs állapota jó.

B=5 A törzs nem károsult

A koronaalap állapota

A koronaalap állapota jó.

A korona értékelése

A korona állapota

C=5 A korona formája (a fajra jellemzően) ép, a lombveszteség nem haladja meg a 10 %-ot.

A koronában száraz ág van.

Életképesség

D=4 Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti

Ápoltság

E=4 A fa kismértékű ápoláshiányt mutat

Állapotmutató

$(A+B+C+D-4)/16=94\%$

A fa értéke: 750000 Ft

Kezelési javaslatok:

A fát az építkezés miatt ki kell vágni.

A fát 0 év múlva újra meg kell vizsgálni.





Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

65 térképi (kataszteri) azonosító: 65

fafaj: Robinia pseudoacacia elfogadott magyar név: fehér akác

törzsátmérő: 8 cm magasság: 6 m **kockázati értékelés**

koronaátmérő: 3 m törzsmagasság: 2 m fa elhelyezkedése: 2

korona kezdete: 2 m élőhely minősége: 5 környezeti elhelyezkedés: 2 veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa környezete jó.

A gyökérzet értékelése

A gyökérzet állapota

A gyökérzet állapota jó.

A=5 Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérnyak

A gyökérnyak állapota

A gyökérnyak állapota jó.

A törzs értékelése

A törzs állapota

A törzs állapota jó.

B=5 A törzs nem károsult

A koronaalap állapota

A koronaalap állapota jó.

A korona értékelése

A korona állapota

C=5 A korona formája (a fajra jellemzően) ép, a lombvesztés nem haladja meg a 10 %-ot.

A korona állapota jó

Életképesség

D=4 Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti

Ápoltság

E=4 A fa kismértékű ápoláshiányt mutat

Állapotmutató

$(A+B+C+D-4)/16=94\%$

A fa értéke: 3375 Ft

Kezelési javaslatok:

A fát az építkezés miatt ki kell vágni.
A fát 0 év múlva újra meg kell vizsgálni.



Garden Faápoló Kft.



Garden Faápoló Kft.



Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

66	térképi (kataszteri) azonosító: 66		
fafaj: Robinia pseudoacacia		elfogadott magyar név: fehér akác	
törzsátmérő: 11 cm	magasság: 6 m	kockázati értékelés	
koronaátmérő: 3 m	törzsmagasság: 2 m	fa elhelyezkedése: 2	
korona kezdete: 2 m	élőhely minősége: 5	környezeti elhelyezkedés: 2	veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa környezete jó.

A gyökérzet értékelése	A gyökérzet állapota
A=5 Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérnyak	A gyökérzet állapota jó.
	A gyökérnyak állapota
	A gyökérnyak állapota jó.
A törzs értékelése	A törzs állapota
B=5 A törzs nem károsult	A törzs állapota jó.
	A koronaalap állapota
	A koronaalap állapota jó.
A korona értékelése	A korona állapota
C=5 A korona formája (a fajra jellemzően) ép, a lombveszteség nem haladja meg a 10 %-ot.	A korona állapota jó
Életképesség	D=4 Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti
Ápoltság	E=4 A fa kismértékű ápoláshiányt mutat
Állapotmutató	$(A+B+C+D-4)/16=94\%$

A fa értéke: 4500 Ft

Kezelési javaslatok:

A fát az építkezés miatt ki kell vágni.
A fát 0 év múlva újra meg kell vizsgálni.



Garden Faápoló Kft.



Garden Faápoló Kft.



Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

67 térképi (kataszteri) azonosító: 67

fafaj: Robinia pseudoacacia elfogadott magyar név: fehér akác

törzsátmérő: 8 cm magasság: 5 m **kockázati értékelés**

koronaátmérő: 3 m törzsmagasság: 1 m fa elhelyezkedése: 2

korona kezdete: 0 m élőhely minősége: 5 környezeti elhelyezkedés: 2 veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa környezete jó.

A gyökérzet értékelése

A gyökérzet állapota

A gyökérzet állapota jó.

A=5 Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérnyak

A gyökérnyak állapota

A gyökérnyak állapota jó.

A törzs értékelése

A törzs állapota

A törzs állapota jó.

B=5 A törzs nem károsult

A koronaalap állapota

A koronaalap állapota jó.

A korona értékelése

A korona állapota

C=5 A korona formája (a fajra jellemzően) ép, a lombveszteség nem haladja meg a 10 %-ot.

A korona állapota jó

Életképesség

D=4 Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti

Ápoltság

E=4 A fa kismértékű ápoláshiányt mutat

Állapotmutató

$(A+B+C+D-4)/16=94\%$

A fa értéke: 3375 Ft

Kezelési javaslatok:

A fát az építkezés miatt ki kell vágni.
A fát 0 év múlva újra meg kell vizsgálni.



Garden Faápoló Kft.



Garden Faápoló Kft.



Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonala Megyeri csárda – Északi va

68	térképi (kataszteri) azonosító: 68		
fafaj: Populus × canadensis		elfogadott magyar név: kanadai nyár	
törzsátmérő: 23+23 cm	magasság: 14 m	kockázati értékelés	
koronaátmérő: 7,5 m	törzsmagasság: 1 m	fa elhelyezkedése: 2	
korona kezdete: 0 m	élőhely minősége: 5	környezeti elhelyezkedés: 2	veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa környezete jó.

A gyökérzet értékelése	A gyökérzet állapota	
A=5 Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérnyak	A gyökérzet állapota jó.	
	A gyökérnyak állapota	
B=5 A törzs nem károsult	A gyökérnyak állapota jó.	
	A törzs állapota	
A törzs értékelése	A törzs állapota jó.	
	A koronaalap állapota	
A korona értékelése	A koronaalap állapota jó.	
	A korona állapota	
C=5 A korona formája (a fajra jellemzően) ép, a lombvesztés nem haladja meg a 10 %-ot.	A koronában száraz ág van.	
Életképesség	D=4 Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti	
Ápoltság	E=4 A fa kismértékű ápoláshiányt mutat	
Állapotmutató	$(A+B+C+D-4)/16=94\%$	

A fa értéke: 63750 Ft

Kezelési javaslatok:

A koronában ápoló gallyazást kell végezni.

A fa kezelést igényel.

A fát 2 év múlva újra meg kell vizsgálni.



Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

69	térképi (kataszteri) azonosító: 69		
fafaj: Populus × canadensis		elfogadott magyar név: kanadai nyár	
törzsátmérő: 33+13+13	magasság: 12 m	kockázati értékelés	
koronaátmérő: 8 m	törzsmagasság: 1 m	fa elhelyezkedése: 2	
korona kezdete: 0 m	élőhely minősége: 5	környezeti elhelyezkedés: 2	veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa környezete jó.

A gyökérzet értékelése	A gyökérzet állapota
A=5 Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérnyak	A gyökérzet állapota jó.
	A gyökérnyak állapota
	A gyökérnyak állapota jó.
A törzs értékelése	A törzs állapota
B=5 A törzs nem károsult	A törzs állapota jó.
	A koronaalap állapota
	A koronaalap állapota jó.
A korona értékelése	A korona állapota
C=4 A lombveszteség 11-25 százalék közötti	A koronában száraz ág van.
Életképesség	D=3 A fa a termőhely által meghatározott életkor előtt lecsereplendő
Ápoltság	E=4 A fa kismértékű ápoláshiányt mutat
Állapotmutató	$(A+B+C+D-4)/16=81\%$

A fa értéke: 48750 Ft

Kezelési javaslatok:

A fát az építkezés miatt ki kell vágni.
A fát 0 év múlva újra meg kell vizsgálni.





Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

70	térképi (kataszteri) azonosító: 70		
fafaj: Acer negundo		elfogadott magyar név: zöld juhar	
törzsátmérő: 16+27+24	magasság: 12 m	kockázati értékelés	
koronaátmérő: 7 m	törzsmagasság: 1 m	fa elhelyezkedése: 2	
korona kezdete: 1 m	élőhely minősége: 5	környezeti elhelyezkedés: 2	veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa környezete jó.

A gyökérzet értékelése	A gyökérzet állapota
A=5 Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérnyak	A gyökérzet állapota jó.
	A gyökérnyak állapota
	A gyökérnyak állapota jó.
A törzs értékelése	A törzs állapota
B=5 A törzs nem károsult	A törzs állapota jó.
	A koronaalap állapota
	A koronaalap állapota jó.
A korona értékelése	A korona állapota
C=5 A korona formája (a fajra jellemzően) ép, a lombveszteség nem haladja meg a 10 %-ot.	A koronában száraz ág van.
Életképesség	D=4 Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti
Ápoltság	E=4 A fa kismértékű ápoláshiányt mutat
Állapotmutató	$(A+B+C+D-4)/16=94\%$


A fa értéke: 24750 Ft

Kezelési javaslatok:

A koronában úrszelvény gallyazást kell végezni.

A fa kezelést igényel.

A fát 2 év múlva újra meg kell vizsgálni.

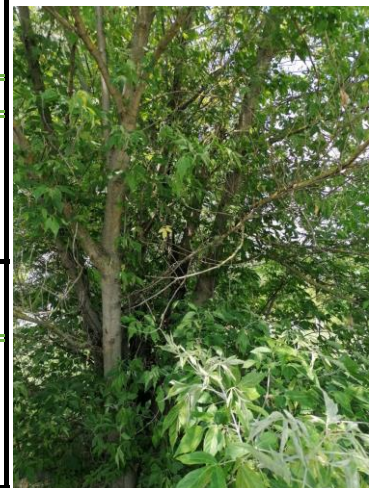



Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor





FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

71	térképi (kataszteri) azonosító: 71		
fafaj: Acer negundo		elfogadott magyar név: zöld juhar	
törzsátmérő: 16+19 cm	magasság: 9 m	kockázati értékelés	
koronaátmérő: 4,5 m	törzsmagasság: 2 m	fa elhelyezkedése: 2	
korona kezdete: 0 m	élőhely minősége: 5	környezeti elhelyezkedés: 2	veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa környezete jó.

A gyökérzet értékelése	A gyökérzet állapota	
A=5 Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérnyak	A gyökérzet állapota jó.	
	A gyökérnyak állapota	
A gyökérnyak állapota jó.		
A törzs értékelése	A törzs állapota	
B=5 A törzs nem károsult	A törzs állapota jó.	
	A koronaalap állapota	
A koronaalap állapota jó.		
A korona értékelése	A korona állapota	
C=5 A korona formája (a fajra jellemzően) ép, a lombveszteség nem haladja meg a 10 %-ot.	A korona állapota jó	
Életképesség	D=4 Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti	
Ápoltság	E=4 A fa kismértékű ápoláshiányt mutat	
Állapotmutató	$(A+B+C+D-4)/16=94\%$	

A fa értéke: 12375 Ft

Kezelési javaslatok:

A koronában úrszelvény gallyazást kell végezni.

A fa kezelést igényel.

A fát 2 év múlva újra meg kell vizsgálni.



Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

72 térképi (kataszteri) azonosító: 72

fafaj: Ailanthus altissima elfogadott magyar név: mirigyes bálványfa

törzsátmérő: 10 cm magasság: 8 m **kockázati értékelés**

koronaátmérő: 3 m törzsmagasság: 2 m fa elhelyezkedése: 2

korona kezdete: 1 m élőhely minősége: 5 környezeti elhelyezkedés: 2 veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa környezete jó.

A gyökérzet értékelése

A gyökérzet állapota

A gyökérzet állapota jó.

A=5 Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérszálak

A gyökérszálak állapota

A gyökérszálak állapota jó.

A törzs értékelése

A törzs állapota

A törzs állapota jó.

B=5 A törzs nem károsult

A koronaalap állapota

A koronaalap állapota jó.

A korona értékelése

A korona állapota

C=5 A korona formája (a fajra jellemzően) ép, a lombvesztés nem haladja meg a 10 %-ot.

A koronában száraz ág, ágcsonk van.

Életképesség

D=4 Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti

Ápoltság

E=4 A fa kismértékű ápolásihiányt mutat

Állapotmutató

$(A+B+C+D-4)/16=94\%$


A fa értéke: 4500 Ft

Kezelési javaslatok:

A koronában ápoló gallyazást, ürszelvény gallyazást kell végezni.

A fa kezelést igényel.

A fát 2 év múlva újra meg kell vizsgálni.

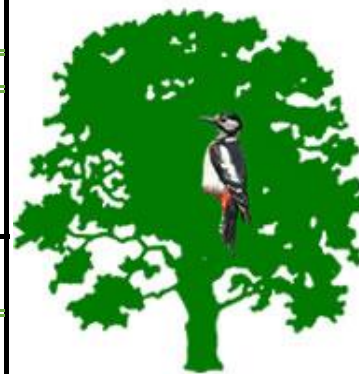

Garden Faápoló Kft.



Garden Faápoló Kft.



Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

73	térképi (kataszteri) azonosító: 73		
fafaj: Ailanthus altissima		elfogadott magyar név: mirigyes bálványfa	
törzsátmérő: 10 cm	magasság: 7 m	kockázati értékelés	
koronaátmérő: 3 m	törzsmagasság: 2 m	fa elhelyezkedése: 2	
korona kezdete: 1 m	élőhely minősége: 5	környezeti elhelyezkedés: 2	veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa környezete jó.

A gyökérzet értékelése	A gyökérzet állapota	
A=5 Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérszárak	A gyökérzet állapota jó.	
	A gyökérszárak állapota	
	A gyökérszárak állapota jó.	
A törzs értékelése	A törzs állapota	
B=5 A törzs nem károsult	A törzs állapota jó.	
	A koronaalap állapota	
	A koronaalap állapota jó.	
A korona értékelése	A korona állapota	
C=5 A korona formája (a fajra jellemzően) ép, a lombvesztés nem haladja meg a 10 %-ot.	A koronában száraz ág, ágcsonk van.	
Életképesség	D=4 Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti	
Ápoltság	E=4 A fa kismértékű ápolásihiányt mutat	
Állapotmutató	$(A+B+C+D-4)/16=94\%$	

A fa értéke: 4500 Ft

Kezelési javaslatok:

A koronában ápoló gallyazást, ürszelvény gallyazást kell végezni.

A fa kezelést igényel.

A fát 2 év múlva újra meg kell vizsgálni.

Garden Faápoló Kft.

Garden Faápoló Kft.



Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

74	térképi (kataszteri) azonosító: 74		
fafaj: Ailanthus altissima		elfogadott magyar név: mirigyes bálványfa	
törzsátmérő: 18 cm	magasság: 7 m	kockázati értékelés	
koronaátmérő: 4 m	törzsmagasság: 2 m	fa elhelyezkedése: 2	
korona kezdete: 1 m	élőhely minősége: 5	környezeti elhelyezkedés: 2	veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa környezete jó.

A gyökérzet értékelése	A gyökérzet állapota
A=5 Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérszárak	A gyökérzet állapota jó.
	A gyökérszárak állapota
	A gyökérszárak állapota jó.
A törzs értékelése	A törzs állapota
B=5 A törzs nem károsult	A törzs állapota jó.
	A koronaalap állapota
	A koronaalap állapota jó.
A korona értékelése	A korona állapota
C=5 A korona formája (a fajra jellemzően) ép, a lombvesztés nem haladja meg a 10 %-ot.	A koronában száraz ág van.
Életképesség	D=4 Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti
Ápoltság	E=4 A fa kismértékű ápolásihiányt mutat
Állapotmutató	$(A+B+C+D-4)/16=94\%$


A fa értéke: 12375 Ft

Kezelési javaslatok:

A koronában ápoló gallyazást, ürszelvény gallyazást kell végezni.

A fa kezelést igényel.

A fát 2 év múlva újra meg kell vizsgálni.

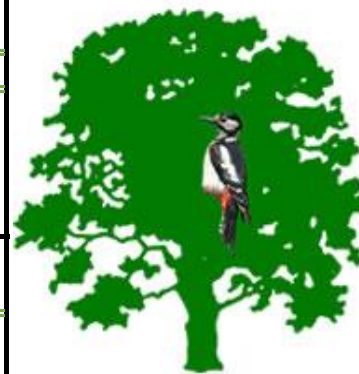

Garden Faápoló Kft.



Garden Faápoló Kft.



Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

75	térképi (kataszteri) azonosító: 75		
fafaj: Ailanthus altissima		elfogadott magyar név: mirigyes bálványfa	
törzsátmérő: 16 cm	magasság: 7 m	kockázati értékelés	
koronaátmérő: 4 m	törzsmagasság: 2 m	fa elhelyezkedése: 2	
korona kezdete: 2 m	élőhely minősége: 5	környezeti elhelyezkedés: 2	veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa környezete jó.

A gyökérzet értékelése	A gyökérzet állapota
A=5 Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérnyak	A gyökérzet állapota jó.
	A gyökérnyak állapota
	A gyökérnyak állapota jó.
A törzs értékelése	A törzs állapota
B=5 A törzs nem károsult	A törzs állapota jó.
	A koronaalap állapota
	A koronaalap állapota jó.
A korona értékelése	A korona állapota
C=5 A korona formája (a fajra jellemzően) ép, a lombveszteség nem haladja meg a 10 %-ot.	A koronában száraz ág van.
Életképesség	D=4 Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti
Ápoltság	E=4 A fa kismértékű ápoláshiányt mutat
Állapotmutató	$(A+B+C+D-4)/16=94\%$

A fa értéke: 9000 Ft

Kezelési javaslatok:

A koronában ápoló gallyazást, ürszelvény gallyazást kell végezni.

A fa kezelést igényel.

A fát 2 év múlva újra meg kell vizsgálni.



Garden Faápoló Kft.



Garden Faápoló Kft.



Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

76	térképi (kataszteri) azonosító: 76		
fafaj: Ailanthus altissima		elfogadott magyar név: mirigyes bálványfa	
törzsátmérő: 20 cm	magasság: 7 m	kockázati értékelés	
koronaátmérő: 4 m	törzsmagasság: 2 m	fa elhelyezkedése: 2	
korona kezdete: 2 m	élőhely minősége: 5	környezeti elhelyezkedés: 2	veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa környezete jó.

A gyökérzet értékelése	A gyökérzet állapota
A=5 Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérszárak	A gyökérzet állapota jó.
	A gyökérszárak állapota
	A gyökérszárak állapota jó.
A törzs értékelése	A törzs állapota
B=5 A törzs nem károsult	A törzs állapota jó.
	A koronaalap állapota
	A koronaalap állapota jó.
A korona értékelése	A korona állapota
C=5 A korona formája (a fajra jellemzően) ép, a lombvesztés nem haladja meg a 10 %-ot.	A koronában száraz ág van.
Életképesség	D=4 Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti
Ápoltság	E=4 A fa kismértékű ápolásihiányt mutat
Állapotmutató	$(A+B+C+D-4)/16=94\%$

A fa értéke: 14063 Ft

Kezelési javaslatok:

A koronában ápoló gallyazást, ürszelvény gallyazást kell végezni.

A fa kezelést igényel.

A fát 2 év múlva újra meg kell vizsgálni.



Garden Faápoló Kft.



Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

77 térképi (kataszteri) azonosító: 77

fafaj: Ailanthus altissima elfogadott magyar név: mirigyes bálványfa

törzsátmérő: 8 cm magasság: 7 m **kockázati értékelés**

koronaátmérő: 3,5 m törzsmagasság: 2 m fa elhelyezkedése: 2

korona kezdete: 2 m élőhely minősége: 5 környezeti elhelyezkedés: 2 veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa környezete jó.

A gyökérzet értékelése

A gyökérzet állapota

A gyökérzet állapota jó.

A=5 Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérnyak

A gyökérnyak állapota

A gyökérnyak állapota jó.

A törzs értékelése

A törzs állapota

A törzs állapota jó.

B=5 A törzs nem károsult

A koronaalap állapota

A koronaalap állapota jó.

A korona értékelése

A korona állapota

C=5 A korona formája (a fajra jellemzően) ép, a lombveszteség nem haladja meg a 10 %-ot.

A koronában száraz ág van.

Életképesség

D=4 Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti

Ápoltság

E=4 A fa kismértékű ápoláshiányt mutat

Állapotmutató

$(A+B+C+D-4)/16=94\%$

A fa értéke: 3375 Ft

Kezelési javaslatok:

A koronában úrszelvény gallyazást kell végezni.

A fa kezelést igényel.

A fát 2 év múlva újra meg kell vizsgálni.



Garden Faápoló Kft.



Garden Faápoló Kft.



Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

78	térképi (kataszteri) azonosító: 78		
fafaj: Ailanthus altissima		elfogadott magyar név: mirigyes bálványfa	
törzsátmérő: 16+13 cm	magasság: 7 m	kockázati értékelés	
koronaátmérő: 4 m	törzsmagasság: 1 m	fa elhelyezkedése: 2	
korona kezdete: 3 m	élőhely minősége: 5	környezeti elhelyezkedés: 2	veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa környezete jó.

A gyökérzet értékelése	A gyökérzet állapota
A=5 Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérszárak	A gyökérzet állapota jó.
	A gyökérszárak állapota
	A gyökérszárak állapota jó.
A törzs értékelése	A törzs állapota
B=5 A törzs nem károsult	A törzs állapota jó.
	A koronaalap állapota
	A koronaalap állapota jó.
A korona értékelése	A korona állapota
C=5 A korona formája (a fajra jellemzően) ép, a lombvesztés nem haladja meg a 10 %-ot.	A koronában száraz ág van.
Életképesség	D=4 Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti
Ápoltság	E=4 A fa kismértékű ápolásihiányt mutat
Állapotmutató	$(A+B+C+D-4)/16=94\%$

A fa értéke: 9000 Ft

Kezelési javaslatok:

A koronában úrszelvény gallyazást kell végezni.

A fa kezelést igényel.

A fát 2 év múlva újra meg kell vizsgálni.



Garden Faápoló Kft.



Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

79	térképi (kataszteri) azonosító: 79		
fafaj: Ailanthus altissima		elfogadott magyar név: mirigyes bálványfa	
törzsátmérő: 15 cm	magasság: 7 m	kockázati értékelés	
koronaátmérő: 3,5 m	törzsmagasság: 2 m	fa elhelyezkedése: 2	
korona kezdete: 2 m	élőhely minősége: 5	környezeti elhelyezkedés: 2	veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa környezete jó.

A gyökérzet értékelése	A gyökérzet állapota
A=5 Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérnyak	A gyökérzet állapota jó.
	A gyökérnyak állapota
	A gyökérnyak állapota jó.
A törzs értékelése	A törzs állapota
B=5 A törzs nem károsult	A törzs állapota jó.
	A koronaalap állapota
	A koronaalap állapota jó.
A korona értékelése	A korona állapota
C=5 A korona formája (a fajra jellemzően) ép, a lombveszteség nem haladja meg a 10 %-ot.	A koronában száraz ág van.
Életképesség	D=4 Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti
Ápoltság	E=4 A fa kismértékű ápoláshiányt mutat
Állapotmutató	$(A+B+C+D-4)/16=94\%$

A fa értéke: 9000 Ft

Kezelési javaslatok:

A koronában úrszelvény gallyazást kell végezni.

A fa kezelést igényel.

A fát 2 év múlva újra meg kell vizsgálni.



Garden Faápoló Kft.



Garden Faápoló Kft.



Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

80	térképi (kataszteri) azonosító: 80		
fafaj: Ailanthus altissima		elfogadott magyar név: mirigyes bálványfa	
törzsátmérő: 13 cm	magasság: 7 m	kockázati értékelés	
koronaátmérő: 4 m	törzsmagasság: 2 m	fa elhelyezkedése: 2	
korona kezdete: 2 m	élőhely minősége: 5	környezeti elhelyezkedés: 2	veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa környezete jó.

A gyökérzet értékelése	A gyökérzet állapota
A=5 Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérszárak	A gyökérzet állapota jó.
	A gyökérszárak állapota
	A gyökérszárak állapota jó.
A törzs értékelése	A törzs állapota
B=5 A törzs nem károsult	A törzs állapota jó.
	A koronaalap állapota
	A koronaalap állapota jó.
A korona értékelése	A korona állapota
C=5 A korona formája (a fajra jellemzően) ép, a lombvesztés nem haladja meg a 10 %-ot.	A koronában száraz ág van.
Életképesség	D=4 Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti
Ápoltság	E=4 A fa kismértékű ápolásihiányt mutat
Állapotmutató	$(A+B+C+D-4)/16=94\%$

A fa értéke: 5625 Ft

Kezelési javaslatok:

A koronában úrszelvény gallyazást kell végezni.

A fa kezelést igényel.

A fát 2 év múlva újra meg kell vizsgálni.



Garden Faápoló Kft.



Garden Faápoló Kft.



Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

81	térképi (kataszteri) azonosító: 81		
fafaj: Ailanthus altissima		elfogadott magyar név: mirigyes bálványfa	
törzsátmérő: 20 cm	magasság: 7 m	kockázati értékelés	
koronaátmérő: 4 m	törzsmagasság: 2 m	fa elhelyezkedése: 2	
korona kezdete: 1 m	élőhely minősége: 5	környezeti elhelyezkedés: 2	veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa környezete jó.

A gyökérzet értékelése	A gyökérzet állapota
A=5 Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérszárak	A gyökérzet állapota jó.
	A gyökérszárak állapota
	A gyökérszárak állapota jó.
A törzs értékelése	A törzs állapota
B=5 A törzs nem károsult	A törzs állapota jó.
	A koronaalap állapota
	A koronaalap állapota jó.
A korona értékelése	A korona állapota
C=5 A korona formája (a fajra jellemzően) ép, a lombvesztés nem haladja meg a 10 %-ot.	A koronában száraz ág van.
Életképesség	D=4 Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti
Ápoltság	E=4 A fa kismértékű ápolásihiányt mutat
Állapotmutató	$(A+B+C+D-4)/16=94\%$

A fa értéke: 14063 Ft

Kezelési javaslatok:

A koronában úrszelvény gallyazást kell végezni.

A fa kezelést igényel.

A fát 2 év múlva újra meg kell vizsgálni.



Garden Faápoló Kft.



Garden Faápoló Kft.



Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

82	térképi (kataszteri) azonosító: 82		
fafaj: Ailanthus altissima		elfogadott magyar név: mirigyes bálványfa	
törzsátmérő: 18 cm	magasság: 7 m	kockázati értékelés	
koronaátmérő: 4 m	törzsmagasság: 2 m	fa elhelyezkedése: 2	
korona kezdete: 1 m	élőhely minősége: 5	környezeti elhelyezkedés: 2	veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa környezete jó.

A gyökérzet értékelése	A gyökérzet állapota
A=5 Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérszárak	A gyökérzet állapota jó.
	A gyökérszárak állapota
	A gyökérszárak állapota jó.
A törzs értékelése	A törzs állapota
B=5 A törzs nem károsult	A törzs állapota jó.
	A koronaalap állapota
	A koronaalap állapota jó.
A korona értékelése	A korona állapota
C=5 A korona formája (a fajra jellemzően) ép, a lombvesztés nem haladja meg a 10 %-ot.	A koronában száraz ág van.
Életképesség	D=4 Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti
Ápoltság	E=4 A fa kismértékű ápolásihiányt mutat
Állapotmutató	$(A+B+C+D-4)/16=94\%$

A fa értéke: 12375 Ft

Kezelési javaslatok:

A koronában úrszelvény gallyazást kell végezni.

A fa kezelést igényel.

A fát 2 év múlva újra meg kell vizsgálni.



Garden Faápoló Kft.



Garden Faápoló Kft.



Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

83	térképi (kataszteri) azonosító: 83		
fafaj: Populus × canescens		elfogadott magyar név: szürke nyár	
törzsátmérő: 41 cm	magasság: 16 m	kockázati értékelés	
koronaátmérő: 6,5 m	törzsmagasság: 2 m	fa elhelyezkedése: 2	
korona kezdete: 1 m	élőhely minősége: 5	környezeti elhelyezkedés: 2	veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa környezete jó.

A gyökérzet értékelése	A gyökérzet állapota
A=4 A gyökérzet fejlődése kismértékben gátolt, elfogadható	A gyökérzet talajfelszín megemelte.
	A gyökérnyak állapota
	A gyökérnyak állapota jó.
A törzs értékelése	A törzs állapota
B=5 A törzs nem károsult	A törzs ferde, felegyenesedett.
	A koronaalap állapota
	A koronaalap állapota jó.
A korona értékelése	A korona állapota
C=5 A korona formája (a fajra jellemzően) ép, a lombvesztés nem haladja meg a 10 %-ot.	A korona külpontos, féloldalas.
Életképesség	D=4 Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti
Ápoltság	E=4 A fa kismértékű ápoláshiányt mutat
Állapotmutató	$(A+B+C+D-4)/16=88\%$

A fa értéke: 270000 Ft

Kezelési javaslatok:

A fát az építkezés miatt ki kell vágni.
A fát 0 év múlva újra meg kell vizsgálni.



Garden Faápoló Kft.



Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

84	térképi (kataszteri) azonosító: 84		
fafaj: Populus × canescens		elfogadott magyar név: szürke nyár	
törzsátmérő: 28 cm	magasság: 9 m	kockázati értékelés	
koronaátmérő: 8 m	törzsmagasság: 2 m	fa elhelyezkedése: 2	
korona kezdete: 1 m	élőhely minősége: 5	környezeti elhelyezkedés: 2	veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa környezete jó.

A gyökérzet értékelése	A gyökérzet állapota
A=4 A gyökérzet fejlődése kismértékben gátolt, elfogadható	A gyökérzet talajfelszín megemelte.
	A gyökérnyak állapota
	A gyökérnyak állapota jó.
A törzs értékelése	A törzs állapota
B=5 A törzs nem károsult	A törzs állapota jó.
	A koronaalap állapota
	A koronaalap állapota jó.
A korona értékelése	A korona állapota
C=4 A lombveszteség 11-25 százalék közötti	A korona féloldalas. A koronában száraz ág van. Alászorult
Életképesség	D=4 Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti
Ápoltság	E=4 A fa kismértékű ápoláshiányt mutat
Állapotmutató	$(A+B+C+D-4)/16=81\%$

A fa értéke: 118125 Ft

Kezelési javaslatok:

A koronában ápoló gallyazást kell végezni.

A fa kezelést igényel.

A fát 2 év múlva újra meg kell vizsgálni.



Garden Faápoló Kft.



Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft.		EuroVelo6 kerékpár-útvonala Megyeri csárda – Északi va	
85		térképi (kataszteri) azonosító: 85	
fafaj: Populus × canescens		elfogadott magyar név: szürke nyár	
törzsátmérő: 62,5 cm	magasság: 21 m	kockázati értékelés	
koronaátmérő: 12,5 m	törzsmagasság: 2 m	fa elhelyezkedése: 2	
korona kezdete: 1 m	élőhely minősége: 5	környezeti elhelyezkedés: 2	veszélyeztetés: 1
A fa környezete			
A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa környezete jó.			
A gyökérzet értékelése	A gyökérzet állapota		
A=1 A gyökérzet erős, legalább 50 %-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen	A gyökérzet talajfelszín megemelte.		
	A gyökérnyak állapota		
	A gyökérnyakon korhadás, odvasodás van.		
A törzs értékelése	A törzs állapota		
B=5 A törzs nem károsult	A törzs állapota jó.		
	A koronaalap állapota		
	A koronaalap állapota jó.		
A korona értékelése	A korona állapota		
C=2 Erős koronakárosodás (50% felett)	A koronában száraz ág van.		
Életképesség	D=1 Sürgősen lecserélendő az állapota vagy károkozás veszélye miatt (a károkozás veszélye csak a fa kivágásával kerülhető el)		
Ápoltság	E=2 A fa jelentős mértékű ápoláshiányt mutat		
Állapotmutató	$(A+B+C+D-4)/16=31\%$		
A fa értéke: 0 Ft			
Kezelési javaslatok:			
A fa kivágását leromlott állapota miatt javaslom.			
A fát 0 év múlva újra meg kell vizsgálni.			





Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.



ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft.		EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va	
86		térképi (kataszteri) azonosító: 86	
fafaj: Populus × canadensis		elfogadott magyar név: kanadai nyár	
törzsátmérő: 38+40+51	magasság: 14 m	kockázati értékelés	
koronaátmérő: 13,5 m	törzsmagasság: 1 m	fa elhelyezkedése: 1	
korona kezdete: 0 m	élőhely minősége: 5	környezeti elhelyezkedés: 2	veszélyeztetés: 1
A fa környezete			
A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa védelmi zónájában közmű található.			
A gyökérzet értékelése	A gyökérzet állapota		
A=1 A gyökérzet erős, legalább 50 %-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen	A gyökérzet talajfelszín megemelte.		
	A gyökérnyak állapota		
	A gyökérnyakon korhadás, odvasodás van.		
A törzs értékelése	A törzs állapota		
B=4 Kisméretű károsodás (néhány felszíni seb)	A törzs ferde. A törzsen ágcsontk van.		
	A koronaalap állapota		
	A koronaalap állapota jó.		
A korona értékelése	A korona állapota		
C=3 Jelentős a lombveszteség (26-50%)	A korona külpontos, féloldalas. A koronában száraz ág, ágcsontk van.		
Életképesség	D=1 Sürgősen lecserélendő az állapota vagy károkozás veszélye miatt (a károkozás veszélye csak a fa kivágásával kerülhető el)		
Ápoltság	E=2 A fa jelentős mértékű ápoláshiányt mutat		
Állapotmutató	$(A+B+C+D-4)/16=31\%$		
A fa értéke: 0 Ft			
Kezelési javaslatok:			
A fát az építkezés miatt ki kell vágni.			
A fát 0 év múlva újra meg kell vizsgálni.			

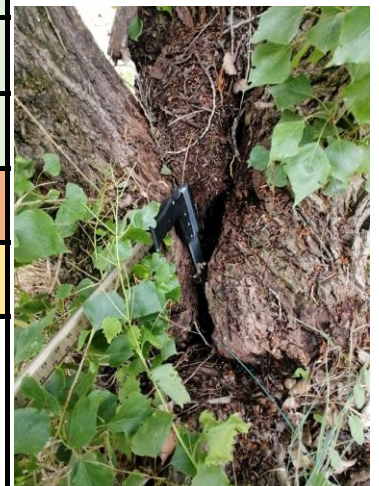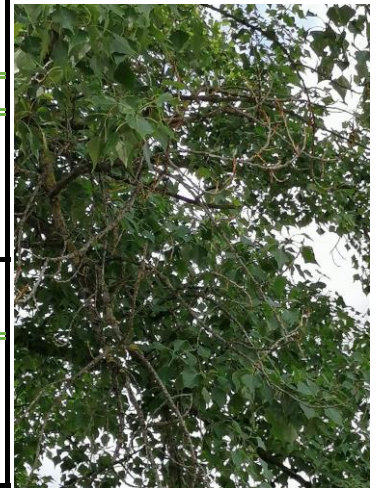



Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft.		EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va	
87		térképi (kataszteri) azonosító: 87	
fafaj: Acer negundo		elfogadott magyar név: zöld juhar	
törzsátmérő: 23+22+20	magasság: 10 m	kockázati értékelés	
koronaátmérő: 9,5 m	törzsmagasság: 2 m	fa elhelyezkedése: 1	
korona kezdete: 1 m	élőhely minősége: 3	környezeti elhelyezkedés: 2	veszélyeztetés: 1
A fa környezete			
A fa védelmi zónájában a talajzárás:zöldsáv. A fa védelmi zónájában közmű, épület található.			
A gyökérzet értékelése	A gyökérzet állapota		
A=3 A gyökérzetet és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások (sebek és korhadások)	A gyökérzet felszínre került , talajfelszint megemelte, sarjakat hajt.		
	A gyökérnyak állapota		
	A gyökérnyak állapota jó.		
A törzs értékelése	A törzs állapota		
B=5 A törzs nem károsult	A törzs állapota jó.		
	A koronaalap állapota		
	A koronaalap állapota jó.		
A korona értékelése	A korona állapota		
C=5 A korona formája (a fajra jellemzően) ép, a lombveszteség nem haladja meg a 10 %-ot.	A koronában száraz ág van.		
Életképesség	D=3 A fa a termőhely által meghatározott életkor előtt lecsereplendő		
Ápoltság	E=4 A fa kismértékű ápoláshiányt mutat		
Állapotmutató	$(A+B+C+D-4)/16=75\%$		
A fa értéke: 15000 Ft			
Kezelési javaslatok:			
A koronában ápoló gallyazást, ürszelvény gallyazást kell végezni.			
A fa kezelést igényel.			
A fát 2 év múlva újra meg kell vizsgálni.			





Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

88	térképi (kataszteri) azonosító: 88		
fafaj: Populus × canescens		elfogadott magyar név: szürke nyár	
törzsátmérő: 32+33+23	magasság: 14 m	kockázati értékelés	
koronaátmérő: 10 m	törzsmagasság: 2 m	fa elhelyezkedése: 1	
korona kezdete: 1 m	élőhely minősége: 5	környezeti elhelyezkedés: 2	veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa környezete jó.

A gyökérzet értékelése	A gyökérzet állapota
A=5 Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérnyak	A gyökérzet állapota jó.
	A gyökérnyak állapota
	A gyökérnyak állapota jó.
A törzs értékelése	A törzs állapota
B=4 Kisméretű károsodás (néhány felszíni seb)	A törzs ferde.
	A koronaalap állapota
	A koronaalap állapota jó.
A korona értékelése	A korona állapota
C=5 A korona formája (a fajra jellemzően) ép, a lombveszteség nem haladja meg a 10 %-ot.	A koronában száraz ág van.
Életképesség	D=3 A fa a termőhely által meghatározott életkor előtt lecsereplendő
Ápoltság	E=4 A fa kismértékű ápoláshiányt mutat
Állapotmutató	$(A+B+C+D-4)/16=81\%$

A fa értéke: 112500 Ft

Kezelési javaslatok:

A fát az építkezés miatt ki kell vágni.
A fát 0 év múlva újra meg kell vizsgálni.





Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

89	térképi (kataszteri) azonosító: 89		
fafaj: Populus nigra 'Italica'		elfogadott magyar név: jegenye nyár	
törzsátmérő: 60 cm	magasság: 18 m	kockázati értékelés	
koronaátmérő: 4,5 m	törzsmagasság: 0 m	fa elhelyezkedése: 1	
korona kezdete: 0 m	élőhely minősége: 5	környezeti elhelyezkedés: 2	veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa környezete jó.

A gyökérzet értékelése	A gyökérzet állapota
A=5 Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérnyak	A gyökérzet állapota jó.
	A gyökérnyak állapota
	A gyökérnyak állapota jó.
A törzs értékelése	A törzs állapota
B=3 A törzs egyértelmű károsodása (néhány felszíni seb és korhadási helyek)	A törzs állapota jó.
	A koronaalap állapota
	A koronaalapon vízszák van.
A korona értékelése	A korona állapota
C=5 A korona formája (a fajra jellemzően) ép, a lombvesztés nem haladja meg a 10 %-ot.	A koronában száraz ág van.
Életképesség	D=4 Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti
Ápoltság	E=4 A fa kismértékű ápoláshiányt mutat
Állapotmutató	$(A+B+C+D-4)/16=81\%$

A fa értéke: 725625 Ft

Kezelési javaslatok:


A koronában ápoló gallyazást kell végezni.

A fa kezelést igényel.

A fát 2 év múlva újra meg kell vizsgálni.



Garden Faápoló Kft.

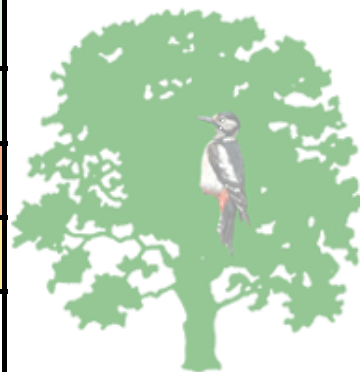

Garden Faápoló Kft.



Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

90		térképi (kataszteri) azonosító: 90	
fafaj: Populus × canescens		elfogadott magyar név: szürke nyár	
törzsátmérő: 50+27 cm	magasság: 15 m	kockázati értékelés	
koronaátmérő: 11 m	törzsmagasság: 0 m	fa elhelyezkedése: 1	
korona kezdete: 2 m	élőhely minősége: 5	környezeti elhelyezkedés: 2	veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa védelmi zónájában légvezeték található.

A gyökérzet értékelése	A gyökérzet állapota	
A=1 A gyökérzet erős, legalább 50 %-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen	A gyökérzet talajfelszín megemelte.	
	A gyökérszálak állapota	
	A gyökérszálakon korhadás, odvasodás van.	
A törzs értékelése	A törzs állapota	
B=5 A törzs nem károsult	A törzs ferde.	
	A koronaalap állapota	
	A koronaalap állapota jó.	
A korona értékelése	A korona állapota	
C=4 A lombveszteség 11-25 százalék közötti	A koronában száraz ág van.	
	Életképesség	
Ápoltság	E=4 A fa kismértékű ápoláshiányt mutat	
Állapotmutató	$(A+B+C+D-4)/16=44\%$	

A fa értéke: 0 Ft

Kezelési javaslatok:

A fát az építkezés miatt ki kell vágni.
A fát 0 év múlva újra meg kell vizsgálni.



Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

91	térképi (kataszteri) azonosító: 91		
fafaj: Ailanthus altissima		elfogadott magyar név: mirigyes bálványfa	
törzsátmérő: 25 cm	magasság: 10 m	kockázati értékelés	
koronaátmérő: 5,5 m	törzsmagasság: 2 m	fa elhelyezkedése: 1	
korona kezdete: 2 m	élőhely minősége: 5	környezeti elhelyezkedés: 2	veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa védelmi zónájában légvezeték található.

A gyökérzet értékelése	A gyökérzet állapota
A=5 Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérnyak	A gyökérzet állapota jó.
	A gyökérnyak állapota
	A gyökérnyak állapota jó.
A törzs értékelése	A törzs állapota
B=5 A törzs nem károsult	A törzsön törzssarj van.
	A koronaalap állapota
	A koronaalap állapota jó.
A korona értékelése	A korona állapota
C=5 A korona formája (a fajra jellemzően) ép, a lombveszteség nem haladja meg a 10 %-ot.	A koronában száraz ág van.
Életképesség	D=4 Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti
Ápoltság	E=4 A fa kismértékű ápoláshiányt mutat
Állapotmutató	$(A+B+C+D-4)/16=94\%$

A fa értéke: 19125 Ft

Kezelési javaslatok:

A törzsön sarjak eltávolítását el kell végezni. A koronában ápoló gallyazást kell végezni.

A fa kezelést igényel.

A fát 2 év múlva újra meg kell vizsgálni.



Garden Faápoló Kft.



Garden Faápoló Kft.



Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

92	térképi (kataszteri) azonosító: 92		
fafaj: Acer negundo		elfogadott magyar név: zöld juhar	
törzsátmérő: 37 cm	magasság: 14 m	kockázati értékelés	
koronaátmérő: 7,5 m	törzsmagasság: 2 m	fa elhelyezkedése: 1	
korona kezdete: 1 m	élőhely minősége: 5	környezeti elhelyezkedés: 2	veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa védelmi zónájában légvezeték található.

A gyökérzet értékelése	A gyökérzet állapota	
A=5 Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérnyak	A gyökérzet állapota jó.	
	A gyökérnyak állapota	
	A gyökérnyakon tősarj van.	
A törzs értékelése	A törzs állapota	
B=1 A törzs előrehaladottan károsult, elhalt, korhadt (a törzs olyan mértékben károsult, hogy statikai vagy tápanyagtápanyagellátási funkcióit nem képes ellátni)	A törzs felegyenesedett. A törzsön törzssarj van.	
	A koronaalap állapota	
	A koronaalap villás, korhadt, odvas.	
A korona értékelése	A korona állapota	
C=5 A korona formája (a fajra jellemzően) ép, a lombveszteség nem haladja meg a 10 %-ot.	A korona állapota jó	
Életképesség	D=1 Sürgősen lecserélendő az állapota vagy károkozás veszélye miatt (a károkozás veszélye csak a fa kivágásával kerülhető el)	
Ápoltság	E=3 A fa közepes mértékű ápoláshiányt mutat	
Állapotmutató	$(A+B+C+D-4)/16=50\%$	

A fa értéke: 0 Ft

Kezelési javaslatok:

A fát az építkezés miatt ki kell vágni.
A fát 0 év múlva újra meg kell vizsgálni.



Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

93	térképi (kataszteri) azonosító: 93		
fafaj: Acer negundo		elfogadott magyar név: zöld juhar	
törzsátmérő: 20 cm	magasság: 9 m	kockázati értékelés	
koronaátmérő: 5 m	törzsmagasság: 4 m	fa elhelyezkedése: 1	
korona kezdete: 1 m	élőhely minősége: 5	környezeti elhelyezkedés: 2	veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa védelmi zónájában légvezeték található.

A gyökérzet értékelése	A gyökérzet állapota	
A=5 Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérnyak	A gyökérzet állapota jó.	
	A gyökérnyak állapota	
	A gyökérnyak állapota jó.	
A törzs értékelése	A törzs állapota	
B=4 Kisméretű károsodás (néhány felszíni seb)	A törzs ferde.	
	A koronaalap állapota	
	A koronaalap állapota jó.	
A korona értékelése	A korona állapota	
C=5 A korona formája (a fajra jellemzően) ép, a lombveszteség nem haladja meg a 10 %-ot.	A korona állapota jó	
Életképesség	D=4 Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti	
Ápoltság	E=4 A fa kismértékű ápoláshiányt mutat	
Állapotmutató	$(A+B+C+D-4)/16=88\%$	

A fa értéke: 14063 Ft

Kezelési javaslatok:

A fát az építkezés miatt ki kell vágni.
A fát 0 év múlva újra meg kell vizsgálni.



Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

94 térképi (kataszteri) azonosító: 94

fafaj: Acer negundo elfogadott magyar név: zöld juhar

törzsátmérő: 20+26 cm magasság: 10 m **kockázati értékelés**

koronaátmérő: 6 m törzsmagasság: 0 m fa elhelyezkedése: 1

korona kezdete: 2 m élőhely minősége: 5 környezeti elhelyezkedés: 2 veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa védelmi zónájában légvezeték található.

A gyökérzet értékelése

A gyökérzet állapota

A gyökérzet állapota jó.

A=5 Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérnyak

A gyökérnyak állapota

A gyökérnyak állapota jó.

A törzs értékelése

A törzs állapota

A törzsen fatest sérülés van.

B=4 Kisméretű károsodás (néhány felszíni seb)

A koronaalap állapota

A koronaalap állapota jó.

A korona értékelése

A korona állapota

C=4 A lombveszteség 11-25 százalék közötti

A korona állapota jó

Életképesség

D=3 A fa a termőhely által meghatározott életkor előtt lecsereplendő

Ápoltság

E=3 A fa közepes mértékű ápoláshiányt mutat

Állapotmutató

$(A+B+C+D-4)/16=75\%$

A fa értéke: 11250 Ft

Kezelési javaslatok:

A fát az építkezés miatt ki kell vágni.
A fát 0 év múlva újra meg kell vizsgálni.





Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

95 térképi (kataszteri) azonosító: 95

fafaj: Populus alba elfogadott magyar név: fehér nyár

törzsátmérő: 29 cm magasság: 12 m **kockázati értékelés**

koronaátmérő: 6,5 m törzsmagasság: 4 m fa elhelyezkedése: 1

korona kezdete: 2 m élőhely minősége: 5 környezeti elhelyezkedés: 2 veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa környezete jó.

A gyökérzet értékelése

A gyökérzet állapota

A gyökérzet állapota jó.

A=5 Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérszárak

A gyökérszárak állapota

A gyökérszárak állapota jó.

A törzs értékelése

A törzs állapota

A törzs ferde.

B=5 A törzs nem károsult

A koronaalap állapota

A koronaalap állapota jó.

A korona értékelése

A korona állapota

C=5 A korona formája (a fajra jellemzően) ép, a lombvesztés nem haladja meg a 10 %-ot.

A korona állapota jó

Életképesség

D=4 Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti

Ápoltság

E=4 A fa kismértékű ápolásihiányt mutat

Állapotmutató

$(A+B+C+D-4)/16=94\%$

A fa értéke: 270000 Ft


Kezelési javaslatok:

A fát az építkezés miatt ki kell vágni.

A fát 0 év múlva újra meg kell vizsgálni.



Garden Faápoló Kft.

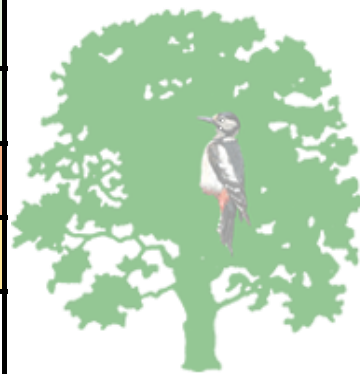

Garden Faápoló Kft.



Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

96	térképi (kataszteri) azonosító: 96		
fafaj: Celtis occidentalis		elfogadott magyar név: nyugati ostorfa	
törzsátmérő: 13+13 cm	magasság: 10 m	kockázati értékelés	
koronaátmérő: 5,5 m	törzsmagasság: 3 m	fa elhelyezkedése: 1	
korona kezdete: 1 m	élőhely minősége: 5	környezeti elhelyezkedés: 2	veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa környezete jó.

A gyökérzet értékelése	A gyökérzet állapota	
A=5 Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérnyak	A gyökérzet állapota jó.	
	A gyökérnyak állapota	
B=5 A törzs nem károsult	A gyökérnyak állapota jó.	
	A törzs állapota	
A törzs értékelése	A törzs állapota jó.	
	A koronaalap állapota	
A korona értékelése	A koronaalap állapota jó.	
	A korona állapota	
C=5 A korona formája (a fajra jellemzően) ép, a lombveszteség nem haladja meg a 10 %-ot.	A korona állapota jó	
Életképesség	D=4 Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti	
Ápoltság	E=4 A fa kismértékű ápoláshiányt mutat	
Állapotmutató	$(A+B+C+D-4)/16=94\%$	

A fa értéke: 18281 Ft

Kezelési javaslatok:

A fát az építkezés miatt ki kell vágni.

A fát 0 év múlva újra meg kell vizsgálni.



Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

97	térképi (kataszteri) azonosító: 97		
fafaj: Acer negundo		elfogadott magyar név: zöld juhar	
törzsátmérő: 41,5 cm	magasság: 12 m	kockázati értékelés	
koronaátmérő: 6 m	törzsmagasság: 2 m	fa elhelyezkedése: 1	
korona kezdete: 1 m	élőhely minősége: 5	környezeti elhelyezkedés: 2	veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa védelmi zónájában légvezeték található.

A gyökérzet értékelése	A gyökérzet állapota
A=5 Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérnyak	A gyökérzet állapota jó.
	A gyökérnyak állapota
	Nagyfeszültségű hálózat biztonsági zónájában áll
A törzs értékelése	A törzs állapota
B=5 A törzs nem károsult	A törzsen kúszónövény van.
	A koronaalap állapota
	A koronaalap állapota jó.
A korona értékelése	A korona állapota
C=2 Erős koronakárosodás (50% felett)	A koronában száraz ág van.Rendellenesen lombhiányos.
Életképesség	D=2 Egy évtizeden belül lecsereendő
Ápoltság	E=2 A fa jelentős mértékű ápoláshiányt mutat
Állapotmutató	$(A+B+C+D-4)/16=63\%$

A fa értéke: 0 Ft


Kezelési javaslatok:

A fa kivágását leromlott állapota miatt javaslom.

A fát 0 év múlva újra meg kell vizsgálni.



Garden Faápoló Kft.

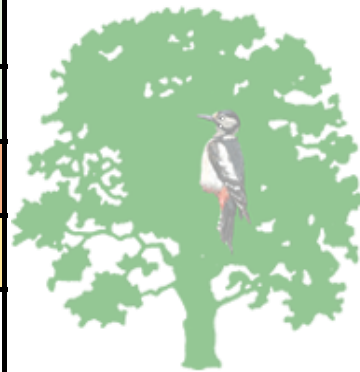

Garden Faápoló Kft.



Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

98	térképi (kataszteri) azonosító: 98		
fafaj: Acer negundo	elfogadott magyar név: zöld juhar		
törzsátmérő: 30 cm	magasság: 10 m	kockázati értékelés	
koronaátmérő: 5 m	törzsmagasság: 1 m	fa elhelyezkedése: 1	
korona kezdete: 1 m	élőhely minősége: 5	környezeti elhelyezkedés: 2	veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa védelmi zónájában légvezeték található.

A gyökérzet értékelése	A gyökérzet állapota
A=5 Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérnyak	A gyökérzet állapota jó.
	A gyökérnyak állapota
	A gyökérnyak állapota jó.
A törzs értékelése	A törzs állapota
B=4 Kisméretű károsodás (néhány felszíni seb)	A törzs állapota jó.
	A koronaalap állapota
	A koronaalap villás.
A korona értékelése	A korona állapota
C=4 A lombveszteség 11-25 százalék közötti	A koronában száraz ág van.
Életképesség	D=4 Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti
Ápoltság	E=4 A fa kismértékű ápoláshiányt mutat
Állapotmutató	$(A+B+C+D-4)/16=81\%$



Garden Faápoló Kft.



Garden Faápoló Kft.

A fa értéke: 20250 Ft

Kezelési javaslatok:

A fát az építkezés miatt ki kell vágni.
A fát 0 év múlva újra meg kell vizsgálni.



Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

99		térképi (kataszteri) azonosító: 99	
fafaj: Acer negundo		elfogadott magyar név: zöld juhar	
törzsátmérő: 37 cm	magasság: 14 m	kockázati értékelés	
koronaátmérő: 7 m	törzsmagasság: 2 m	fa elhelyezkedése: 1	
korona kezdete: 2 m	élőhely minősége: 5	környezeti elhelyezkedés: 2	veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa védelmi zónájában légvezeték található.

A gyökérzet értékelése	A gyökérzet állapota
A=5 Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérnyak	A gyökérzet állapota jó.
	A gyökérnyak állapota
	A gyökérnyak állapota jó.
A törzs értékelése	A törzs állapota
B=5 A törzs nem károsult	A törzs ferde.
	A koronaalap állapota
	A koronaalap állapota jó.
A korona értékelése	A korona állapota
C=4 A lombveszteség 11-25 százalék közötti	A koronában száraz ág van.
Életképesség	D=4 Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti
Ápoltság	E=4 A fa kismértékű ápoláshiányt mutat
Állapotmutató	$(A+B+C+D-4)/16=88\%$

A fa értéke: 25313 Ft

Kezelési javaslatok:

A fát az építkezés miatt ki kell vágni.
A fát 0 év múlva újra meg kell vizsgálni.



Garden Faápoló Kft.



Garden Faápoló Kft.



Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

100	térképi (kataszteri) azonosító: 100		
fafaj: Acer negundo	elfogadott magyar név: zöld juhar		
törzsátmérő: 33+29+27	magasság: 14 m	kockázati értékelés	
koronaátmérő: 12 m	törzsmagasság: 3 m	fa elhelyezkedése: 1	
korona kezdete: 1 m	élőhely minősége: 5	környezeti elhelyezkedés: 2	veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa védelmi zónájában légvezeték található.

A gyökérzet értékelése	A gyökérzet állapota	
A=5 Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérnyak	A gyökérzet állapota jó.	
	A gyökérnyak állapota	
	Nagyfeszültségű hálózat biztonsági zónájában áll	
A törzs értékelése	A törzs állapota	
B=5 A törzs nem károsult	A törzsen kúszónövény van.	
	A koronaalap állapota	
	A koronaalap állapota jó.	
A korona értékelése	A korona állapota	
C=4 A lombveszteség 11-25 százalék közötti	A korona korábban lefejezett. A koronában sérült ág van.	
Életképesség	D=4 Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti	
Ápoltság	E=4 A fa kismértékű ápoláshiányt mutat	
Állapotmutató	$(A+B+C+D-4)/16=88\%$	

A fa értéke: 37125 Ft

Kezelési javaslatok:

A fát az építkezés miatt ki kell vágni.
A fát 0 év múlva újra meg kell vizsgálni.



Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

101	térképi (kataszteri) azonosító: 101		
fafaj: Acer negundo		elfogadott magyar név: zöld juhar	
törzsátmérő: 41 cm	magasság: 10 m	kockázati értékelés	
koronaátmérő: 5,5 m	törzsmagasság: 1 m	fa elhelyezkedése: 1	
korona kezdete: 1 m	élőhely minősége: 5	környezeti elhelyezkedés: 2	veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa védelmi zónájában légvezeték található.

A gyökérzet értékelése	A gyökérzet állapota	
A=5 Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérnyak	A gyökérzet állapota jó.	
	A gyökérnyak állapota	
	Nagyfeszültségű hálózat biztonsági zónájában áll	
A törzs értékelése	A törzs állapota	
B=5 A törzs nem károsult	A törzs állapota jó.	
	A koronaalap állapota	
	A koronaalap állapota jó.	
A korona értékelése	A korona állapota	
C=5 A korona formája (a fajra jellemzően) ép, a lombveszteség nem haladja meg a 10 %-ot.	A korona állapota jó	
Életképesség	D=4 Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti	
Ápoltság	E=4 A fa kismértékű ápoláshiányt mutat	
Állapotmutató	$(A+B+C+D-4)/16=94\%$	

A fa értéke: 54000 Ft

Kezelési javaslatok:

A fát az építkezés miatt ki kell vágni.

A fát 0 év múlva újra meg kell vizsgálni.



Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

102	térképi (kataszteri) azonosító: 102		
fafaj: Acer negundo	elfogadott magyar név: zöld juhar		
törzsátmérő: 29 cm	magasság: 9 m	kockázati értékelés	
koronaátmérő: 5 m	törzsmagasság: 3 m	fa elhelyezkedése: 1	
korona kezdete: 0 m	élőhely minősége: 5	környezeti elhelyezkedés: 2	veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa védelmi zónájában légvezeték található.

A gyökérzet értékelése	A gyökérzet állapota	
A=5 Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérnyak	A gyökérzet állapota jó.	
	A gyökérnyak állapota	
	Nagyfeszültségű hálózat biztonsági zónájában áll	
A törzs értékelése	A törzs állapota	
B=5 A törzs nem károsult	A törzsön törzssarj van.	
	A koronaalap állapota	
	A koronaalap állapota jó.	
A korona értékelése	A korona állapota	
C=4 A lombveszteség 11-25 százalék közötti	A korona korábban lefejezett.	
Életképesség	D=3 A fa a termőhely által meghatározott életkor előtt lecsereplendő	
Ápoltság	E=3 A fa közepes mértékű ápoláshiányt mutat	
Állapotmutató	$(A+B+C+D-4)/16=81\%$	

A fa értéke: 14625 Ft

Kezelési javaslatok:

A fát az építkezés miatt ki kell vágni.
A fát 0 év múlva újra meg kell vizsgálni.



Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor


FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

103	térképi (kataszteri) azonosító: 103		
fafaj: Populus × canadensis		elfogadott magyar név: kanadai nyár	
törzsátmérő: 66+83 cm	magasság: 23 m	kockázati értékelés	
koronaátmérő: 15 m	törzsmagasság: 4 m	fa elhelyezkedése: 1	
korona kezdete: 2 m	élőhely minősége: 5	környezeti elhelyezkedés: 2	veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa környezete jó.

A gyökérzet értékelése	A gyökérzet állapota	
A=3 A gyökérzetten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások (sebek és korhadások)	A gyökérzet állapota jó.	
	A gyökérnyak állapota	
	A gyökérnyakon kéregsérülés van.	
A törzs értékelése	A törzs állapota	
B=4 Kisméretű károsodás (néhány felszíni seb)	A törzsön kéreg és hánccsérülés, kúszónövény van.	
	A koronaalap állapota	
	A koronaalap állapota jó.	
A korona értékelése	A korona állapota	
C=4 A lombveszteség 11-25 százalék közötti	A koronában száraz ág van.	
Életképesség	D=3 A fa a termőhely által meghatározott életkor előtt lecsereplendő	
Ápoltság	E=3 A fa közepes mértékű ápoláshiányt mutat	
Állapotmutató	$(A+B+C+D-4)/16=63\%$	

A fa értéke: 543750 Ft

Kezelési javaslatok:

A koronában ápoló gallyazást kell végezni.

A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fát 2 év múlva újra meg kell vizsgálni.



Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

104	térképi (kataszteri) azonosító: 104		
fafaj: Populus × canadensis		elfogadott magyar név: kanadai nyár	
törzsátmérő: 66,5 cm	magasság: 21 m	kockázati értékelés	
koronaátmérő: 10 m	törzsmagasság: 4 m	fa elhelyezkedése: 1	
korona kezdete: 4 m	élőhely minősége: 5	környezeti elhelyezkedés: 2	veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa védelmi zónájában légvezeték található.

A gyökérzet értékelése	A gyökérzet állapota
A=5 Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérnyak	A gyökérzet állapota jó.
	A gyökérnyak állapota
	A gyökérnyak állapota jó.
A törzs értékelése	A törzs állapota
B=4 Kisméretű károsodás (néhány felszíni seb)	A törzsön nedv folyás, kéreg és hancssérülés van.
	A koronaalap állapota
	A koronaalap állapota jó.
A korona értékelése	A korona állapota
C=4 A lombveszteség 11-25 százalék közötti	A koronában száraz ág van.
Életképesség	D=3 A fa a termőhely által meghatározott életkor előtt lecsereendő
Ápoltság	E=3 A fa közepes mértékű ápoláshiányt mutat
Állapotmutató	$(A+B+C+D-4)/16=75\%$

A fa értéke: 255000 Ft

Kezelési javaslatok:

A koronában ápoló gallyazást kell végezni.

A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fát 2 év múlva újra meg kell vizsgálni.





Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007


megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

105	térképi (kataszteri) azonosító: 105		
fafaj: Robinia pseudoacacia		elfogadott magyar név: fehér akác	
törzsátmérő: 20,5 cm	magasság: 8 m	kockázati értékelés	
koronaátmérő: 3 m	törzsmagasság: 5 m	fa elhelyezkedése: 1	
korona kezdete: 5 m	élőhely minősége: 5	környezeti elhelyezkedés: 2	veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa védelmi zónájában légvezeték található.

A gyökérzet értékelése	A gyökérzet állapota
A=5 Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérnyak	A gyökérzet állapota jó.
	A gyökérnyak állapota
	A gyökérnyak állapota jó.
A törzs értékelése	A törzs állapota
B=5 A törzs nem károsult	A törzsen kúszónövény van.
	A koronaalap állapota
	A koronaalap állapota jó.
A korona értékelése	A korona állapota
C=5 A korona formája (a fajra jellemzően) ép, a lombveszteség nem haladja meg a 10 %-ot.	A korona állapota jó
Életképesség	D=3 A fa a termőhely által meghatározott életkor előtt lecsereplendő
Ápoltság	E=3 A fa közepes mértékű ápoláshiányt mutat
Állapotmutató	$(A+B+C+D-4)/16=88\%$

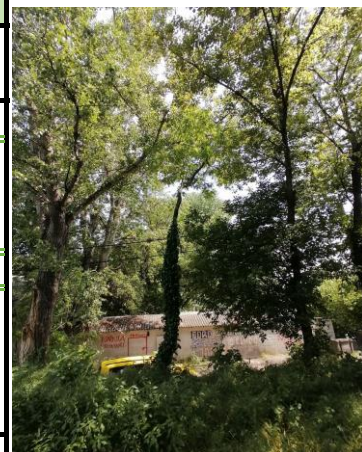

Garden Faápoló Kft.

A fa értéke: 9375 Ft

Kezelési javaslatok:

A fát 2 év múlva újra meg kell vizsgálni.



Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

106	térképi (kataszteri) azonosító: 106		
fafaj: Acer negundo		elfogadott magyar név: zöld juhar	
törzsátmérő: 21,5 cm	magasság: 9 m	kockázati értékelés	
koronaátmérő: 4 m	törzsmagasság: 2 m	fa elhelyezkedése: 1	
korona kezdete: 1 m	élőhely minősége: 5	környezeti elhelyezkedés: 2	veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa védelmi zónájában légvezeték található.

A gyökérzet értékelése	A gyökérzet állapota
A=5 Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérnyak	A gyökérzet állapota jó.
	A gyökérnyak állapota
	A gyökérnyak állapota jó.
A törzs értékelése	A törzs állapota
B=5 A törzs nem károsult	A törzsön törzssarj van.
	A koronaalap állapota
	A koronaalap állapota jó.
A korona értékelése	A korona állapota
C=5 A korona formája (a fajra jellemzően) ép, a lombveszteség nem haladja meg a 10 %-ot.	A korona állapota jó
Életképesség	D=3 A fa a termőhely által meghatározott életkor előtt lecsereplendő
Ápoltság	E=3 A fa közepes mértékű ápoláshiányt mutat
Állapotmutató	$(A+B+C+D-4)/16=88\%$

A fa értéke: 10500 Ft

Kezelési javaslatok:

A fát az építkezés miatt ki kell vágni.
A fát 0 év múlva újra meg kell vizsgálni.





Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

107 térképi (kataszteri) azonosító: 107

fafaj: Acer negundo elfogadott magyar név: zöld juhar

törzsátmérő: 20+27+31 magasság: 10 m **kockázati értékelés**

koronaátmérő: 8 m törzsmagasság: 1 m fa elhelyezkedése: 1

korona kezdete: 1 m élőhely minősége: 5 környezeti elhelyezkedés: 2 veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa védelmi zónájában légvezeték található.

A gyökérzet értékelése

A gyökérzet állapota

A gyökérzet állapota jó.

A=1 A gyökérzet erős, legalább 50 %-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen

A gyökérnyak állapota

A gyökérnyakon kéregsérülés, fatest sérülés, korhadás, odvasodás van.

A törzs értékelése

A törzs állapota

A törzsen kúszónövény van.

B=3 A törzs egyértelmű károsodása (néhány felszíni seb és korhadási helyek)

A koronaalap állapota

A koronaalap állapota jó.

A korona értékelése

A korona állapota

C=3 Jelentős a lombveszteség (26-50%)

A koronában száraz ág van.

Életképesség

D=1 Sürgősen lecserélendő az állapota vagy károkozás veszélye miatt (a károkozás veszélye csak a fa kivágásával kerülhető el)

Ápoltság

E=2 A fa jelentős mértékű ápoláshiányt mutat

Állapotmutató

$(A+B+C+D-4)/16=25\%$

A fa értéke: 0 Ft

Kezelési javaslatok:

A fát az építkezés miatt ki kell vágni.

A fát 0 év múlva újra meg kell vizsgálni.





Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

108	térképi (kataszteri) azonosító: 108		
fafaj: Acer negundo		elfogadott magyar név: zöld juhar	
törzsátmérő: 12+20 cm	magasság: 8 m	kockázati értékelés	
koronaátmérő: 5,5 m	törzsmagasság: 0 m	fa elhelyezkedése: 1	
korona kezdete: 1 m	élőhely minősége: 5	környezeti elhelyezkedés: 2	veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa védelmi zónájában légvezeték található.

A gyökérzet értékelése	A gyökérzet állapota
A=5 Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérnyak	A gyökérzet állapota jó.
	A gyökérnyak állapota
	A gyökérnyak állapota jó.
A törzs értékelése	A törzs állapota
B=5 A törzs nem károsult	A törzs állapota jó.
	A koronaalap állapota
	A koronaalap állapota jó.
A korona értékelése	A korona állapota
C=3 Jelentős a lombveszteség (26-50%)	A koronában száraz ág, sérült ág van.
Életképesség	D=3 A fa a termőhely által meghatározott életkor előtt lecsereplendő
Ápoltság	E=2 A fa jelentős mértékű ápoláshiányt mutat
Állapotmutató	$(A+B+C+D-4)/16=75\%$

A fa értéke: 4688 Ft

Kezelési javaslatok:

A fát az építkezés miatt ki kell vágni.
A fát 0 év múlva újra meg kell vizsgálni.





Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

109	térképi (kataszteri) azonosító: 109		
fafaj: Acer negundo		elfogadott magyar név: zöld juhar	
törzsátmérő: 47 cm	magasság: 16 m	kockázati értékelés	
koronaátmérő: 9 m	törzsmagasság: 3 m	fa elhelyezkedése: 1	
korona kezdete: 1 m	élőhely minősége: 5	környezeti elhelyezkedés: 2	veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa környezete jó.



A gyökérzet értékelése	A gyökérzet állapota
A=5 Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérszárak	A gyökérzet állapota jó.
	A gyökérszárak állapota
	A gyökérszárak állapota jó.
A törzs értékelése	A törzs állapota
B=1 A törzs előrehaladottan károsult, elhalt, korhadt (a törzs olyan mértékben károsult, hogy statikai vagy tápanyagtápanyagellátási funkcióit nem képes ellátni)	A törzsön korhadás, odvasodás van.
	A koronaalap állapota
	A koronaalap állapota jó.
A korona értékelése	A korona állapota
C=4 A lombvesztés 11-25 százalék közötti	A koronában száraz ág, kúszónövény van.
Életképesség	D=1 Sürgősen lecserélendő az állapota vagy károkozás veszélye miatt (a károkozás veszélye csak a fa kivágásával kerülhető el)
Ápoltság	E=2 A fa jelentős mértékű ápolásihiányt mutat
Állapotmutató	$(A+B+C+D-4)/16=44\%$

A fa értéke: 0 Ft

Kezelési javaslatok:



A fát az építkezés miatt ki kell vágni.
A fát 0 év múlva újra meg kell vizsgálni.



Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

110	térképi (kataszteri) azonosító: 110		
fafaj: Acer negundo		elfogadott magyar név: zöld juhar	
törzsátmérő: 23,5 cm	magasság: 8 m	kockázati értékelés	
koronaátmérő: 3,5 m	törzsmagasság: 1 m	fa elhelyezkedése: 1	
korona kezdete: 1 m	élőhely minősége: 5	környezeti elhelyezkedés: 2	veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa környezete jó.

A gyökérzet értékelése	A gyökérzet állapota
A=5 Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérszárak	A gyökérzet állapota jó.
	A gyökérszárak állapota
	A gyökérszárak állapota jó.
A törzs értékelése	A törzs állapota
B=4 Kisméretű károsodás (néhány felszíni seb)	A törzsen kúszónövény van.
	A koronaalap állapota
	A koronaalap állapota jó.
A korona értékelése	A korona állapota
C=4 A lombvesztés 11-25 százalék közötti	A korona külponos, féloldalas. A koronában száraz ág, kúszónövény van.
Életképesség	D=3 A fa a termőhely által meghatározott életkor előtt lecsereplendő
Ápoltság	E=3 A fa közepes mértékű ápolásihiányt mutat
Állapotmutató	$(A+B+C+D-4)/16=75\%$



Garden Faápoló Kft.

A fa értéke: 9563 Ft

Kezelési javaslatok:

A fát az építkezés miatt ki kell vágni.

A fát 0 év múlva újra meg kell vizsgálni.



Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

111	térképi (kataszteri) azonosító: 111		
fafaj: Celtis occidentalis		elfogadott magyar név: nyugati ostorfa	
törzsátmérő: 9,5 cm	magasság: 6 m	kockázati értékelés	
koronaátmérő: 3,5 m	törzsmagasság: 3 m	fa elhelyezkedése: 1	
korona kezdete: 1 m	élőhely minősége: 5	környezeti elhelyezkedés: 2	veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa környezete jó.

A gyökérzet értékelése	A gyökérzet állapota
A=5 Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérnyak	A gyökérzet állapota jó.
	A gyökérnyak állapota
	A gyökérnyak állapota jó.
A törzs értékelése	A törzs állapota
B=5 A törzs nem károsult	A törzs állapota jó.
	A koronaalap állapota
	A koronaalap állapota jó.
A korona értékelése	A korona állapota
C=5 A korona formája (a fajra jellemzően) ép, a lombveszteség nem haladja meg a 10 %-ot.	A korona féloldalas.
Életképesség	D=4 Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti
Ápoltság	E=4 A fa kismértékű ápoláshiányt mutat
Állapotmutató	$(A+B+C+D-4)/16=94\%$



Garden Faápoló Kft.



Garden Faápoló Kft.

A fa értéke: 12656 Ft

Kezelési javaslatok:

A fát az építkezés miatt ki kell vágni.
A fát 0 év múlva újra meg kell vizsgálni.



Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

112	térképi (kataszteri) azonosító: 112		
fafaj: Acer negundo		elfogadott magyar név: zöld juhar	
törzsátmérő: 22+21 cm	magasság: 10 m	kockázati értékelés	
koronaátmérő: 7 m	törzsmagasság: 1 m	fa elhelyezkedése: 1	
korona kezdete: 1 m	élőhely minősége: 5	környezeti elhelyezkedés: 2	veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa környezete jó.

A gyökérzet értékelése	A gyökérzet állapota
A=5 Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérnyak	A gyökérzet állapota jó.
	A gyökérnyak állapota
	A gyökérnyak állapota jó.
A törzs értékelése	A törzs állapota
B=4 Kisméretű károsodás (néhány felszíni seb)	A törzs ferde.
	A koronaalap állapota
	A koronaalap villás.
A korona értékelése	A korona állapota
C=4 A lombveszteség 11-25 százalék közötti	A korona állapota jó
Életképesség	D=4 Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti
Ápoltság	E=4 A fa kismértékű ápoláshiányt mutat
Állapotmutató	$(A+B+C+D-4)/16=81\%$


A fa értéke: 13078 Ft

Kezelési javaslatok:

A koronában úrszelvény gallyazást kell végezni.

A fa kezelést igényel.

A fát 2 év múlva újra meg kell vizsgálni.

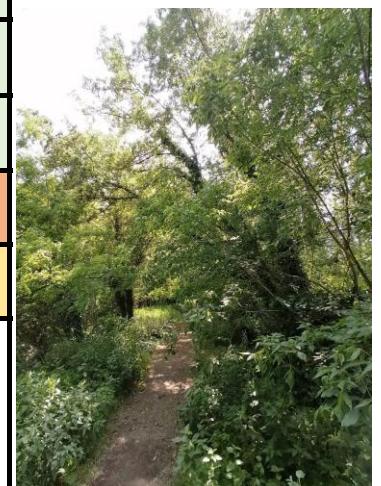



Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

113	térképi (kataszteri) azonosító: 113		
fafaj: Acer negundo		elfogadott magyar név: zöld juhar	
törzsátmérő: 18+25 cm	magasság: 7 m	kockázati értékelés	
koronaátmérő: 5,5 m	törzsmagasság: 0 m	fa elhelyezkedése: 1	
korona kezdete: 1 m	élőhely minősége: 5	környezeti elhelyezkedés: 2	veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa környezete jó.

A gyökérzet értékelése	A gyökérzet állapota
A=5 Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérnyak	A gyökérzet állapota jó.
	A gyökérnyak állapota
	A gyökérnyak állapota jó.
A törzs értékelése	A törzs állapota
B=4 Kisméretű károsodás (néhány felszíni seb)	A törzs ferde.
	A koronaalap állapota
	A koronaalap villás.
A korona értékelése	A korona állapota
C=4 A lombveszteség 11-25 százalék közötti	A koronában száraz ág van.
Életképesség	D=4 Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti
Ápoltság	E=4 A fa kismértékű ápoláshiányt mutat
Állapotmutató	$(A+B+C+D-4)/16=81\%$


A fa értéke: 15609 Ft

Kezelési javaslatok:

A koronában úrszelvény gallyazást kell végezni.

A fa kezelést igényel.

A fát 2 év múlva újra meg kell vizsgálni.

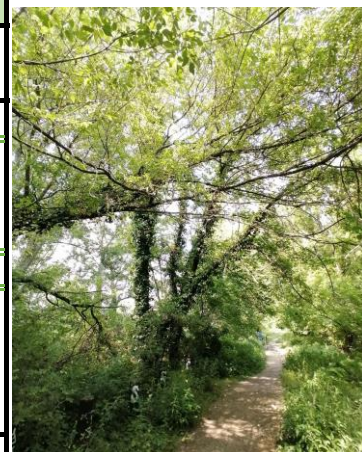



Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

114	térképi (kataszteri) azonosító: 114		
fafaj: Acer negundo		elfogadott magyar név: zöld juhar	
törzsátmérő: 30 cm	magasság: 9 m	kockázati értékelés	
koronaátmérő: 5 m	törzsmagasság: 1 m	fa elhelyezkedése: 1	
korona kezdete: 1 m	élőhely minősége: 5	környezeti elhelyezkedés: 2	veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa védelmi zónájában légvezeték található.

A gyökérzet értékelése	A gyökérzet állapota
A=5 Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérnyak	A gyökérzet állapota jó.
	A gyökérnyak állapota
	A gyökérnyak állapota jó.
A törzs értékelése	A törzs állapota
B=1 A törzs előrehaladottan károsult, elhalt, korhadt (a törzs olyan mértékben károsult, hogy statikai vagy tápanyagtápanyagellátási funkcióit nem képes ellátni)	A törzs ferde, felegyenesedett. A törzsön korhadás, odvasodás, kúszónövény van.
	A koronaalap állapota
	A koronaalap állapota jó.
A korona értékelése	A korona állapota
C=4 A lombveszteség 11-25 százalék közötti	A koronában kúszónövény van.
Életképesség	D=1 Sürgősen lecserélendő az állapota vagy károkozás veszélye miatt (a károkozás veszélye csak a fa kivágásával kerülhető el)
Ápoltság	E=3 A fa közepes mértékű ápoláshiányt mutat
Állapotmutató	$(A+B+C+D-4)/16=44\%$

A fa értéke: 0 Ft

Kezelési javaslatok:

A fát az építkezés miatt ki kell vágni.
A fát 0 év múlva újra meg kell vizsgálni.





Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

115		térképi (kataszteri) azonosító: 115	
fafaj: Acer negundo		elfogadott magyar név: zöld juhar	
törzsátmérő: 25+15 cm	magasság: 10 m	kockázati értékelés	
koronaátmérő: 6 m	törzsmagasság: 0 m	fa elhelyezkedése: 1	
korona kezdete: 1 m	élőhely minősége: 5	környezeti elhelyezkedés: 2	veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa védelmi zónájában közmű, légvezeték található.

A gyökérzet értékelése	A gyökérzet állapota	
A=4 A gyökérzet fejlődése kismértékben gátolt, elfogadható	A gyökérzet állapota jó.	
	A gyökérnyak állapota	
	A gyökérnyakon tősarj van.	
A törzs értékelése	A törzs állapota	
B=4 Kisméretű károsodás (néhány felszíni seb)	A törzsen kúszónövény van.	
	A koronaalap állapota	
	A koronaalap állapota jó.	
A korona értékelése	A korona állapota	
C=4 A lombveszteség 11-25 százalék közötti	A koronában kúszónövény van.	
Életképesség	D=3 A fa a termőhely által meghatározott életkor előtt lecsereplendő	
Ápoltság	E=4 A fa kismértékű ápoláshiányt mutat	
Állapotmutató	$(A+B+C+D-4)/16=69\%$	

A fa értéke: 10406 Ft

Kezelési javaslatok:

A fát az építkezés miatt ki kell vágni.
A fát 0 év múlva újra meg kell vizsgálni.



Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

116	térképi (kataszteri) azonosító: 116		
fafaj: Acer negundo		elfogadott magyar név: zöld juhar	
törzsátmérő: 11 cm	magasság: 7 m	kockázati értékelés	
koronaátmérő: 2,5 m	törzsmagasság: 1 m	fa elhelyezkedése: 1	
korona kezdete: 1 m	élőhely minősége: 5	környezeti elhelyezkedés: 2	veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa védelmi zónájában közmű, légvezeték található.

A gyökérzet értékelése	A gyökérzet állapota
A=5 Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérszárak	A gyökérzet állapota jó.
	A gyökérszárak állapota
	A gyökérszárak állapota jó.
A törzs értékelése	A törzs állapota
B=5 A törzs nem károsult	A törzs állapota jó.
	A koronaalap állapota
	A koronaalap állapota jó.
A korona értékelése	A korona állapota
C=5 A korona formája (a fajra jellemzően) ép, a lombvesztés nem haladja meg a 10 %-ot.	A korona állapota jó
Életképesség	D=4 Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti
Ápoltság	E=4 A fa kismértékű ápolásihiányt mutat
Állapotmutató	$(A+B+C+D-4)/16=94\%$



Garden Faápoló Kft.



Garden Faápoló Kft.

A fa értéke: 5063 Ft

Kezelési javaslatok:

A fát az építkezés miatt ki kell vágni.
A fát 0 év múlva újra meg kell vizsgálni.



Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor




FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

117	térképi (kataszteri) azonosító: 117		
fafaj: Acer negundo		elfogadott magyar név: zöld juhar	
törzsátmérő: 37,5 cm	magasság: 9 m	kockázati értékelés	
koronaátmérő: 7 m	törzsmagasság: 2 m	fa elhelyezkedése: 1	
korona kezdete: 1 m	élőhely minősége: 5	környezeti elhelyezkedés: 2	veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa védelmi zónájában közmű, légvezeték található.

A gyökérzet értékelése	A gyökérzet állapota	
A=5 Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérnyak	A gyökérzet állapota jó.	
	A gyökérnyak állapota	
B=4 Kisméretű károsodás (néhány felszíni seb)	A gyökérnyak állapota jó.	
	A törzs értékelése	
A törzs állapota	A törzs ferde.	
	A koronaalap állapota	A koronaalap villás.
A korona értékelése	A korona állapota jó	
C=5 A korona formája (a fajra jellemzően) ép, a lombveszteség nem haladja meg a 10 %-ot.	D=4 Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti	
Életképesség	E=4 A fa kismértékű ápoláshiányt mutat	
Ápoltság	(A+B+C+D-4)/16=88%	
Állapotmutató		

A fa értéke: 40500 Ft

Kezelési javaslatok:

A fát az építkezés miatt ki kell vágni.
A fát 0 év múlva újra meg kell vizsgálni.



Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

118	térképi (kataszteri) azonosító: 118		
fafaj: Robinia pseudoacacia		elfogadott magyar név: fehér akác	
törzsátmérő: 8 cm	magasság: 7 m	kockázati értékelés	
koronaátmérő: 3 m	törzsmagasság: 3 m	fa elhelyezkedése: 1	
korona kezdete: 3 m	élőhely minősége: 5	környezeti elhelyezkedés: 2	veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa védelmi zónájában légvezeték található.

A gyökérzet értékelése	A gyökérzet állapota	
A=5 Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérnyak	A gyökérzet állapota jó.	
	A gyökérnyak állapota	
	A gyökérnyak állapota jó.	
A törzs értékelése	A törzs állapota	
B=4 Kisméretű károsodás (néhány felszíni seb)	A törzs ferde. A törzsen kúszónövény van.	
	A koronaalap állapota	
A korona értékelése	A korona állapota	
C=4 A lombveszteség 11-25 százalék közötti	A koronában kúszónövény van.	
Életképesség	D=4 Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti	
Ápoltság	E=4 A fa kismértékű ápoláshiányt mutat	
Állapotmutató	$(A+B+C+D-4)/16=81\%$	

A fa értéke: 2531 Ft

Kezelési javaslatok:

A fát az építkezés miatt ki kell vágni.
A fát 0 év múlva újra meg kell vizsgálni.

Garden Faápoló Kft.



Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

119		térképi (kataszteri) azonosító: 119	
fafaj: Morus alba		elfogadott magyar név: fehér eperfa	
törzsátmérő: 19+26 cm	magasság: 12 m	kockázati értékelés	
koronaátmérő: 6,5 m	törzsmagasság: 2 m	fa elhelyezkedése: 1	
korona kezdete: 3 m	élőhely minősége: 5	környezeti elhelyezkedés: 2	veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa védelmi zónájában légvezeték található.

A gyökérzet értékelése	A gyökérzet állapota	
A=5 Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérnyak	A gyökérzet állapota jó.	
	A gyökérnyak állapota	
	A gyökérnyak állapota jó.	
A törzs értékelése	A törzs állapota	
B=5 A törzs nem károsult	A törzs állapota jó.	
	A koronaalap állapota	
	A koronaalap állapota jó.	
A korona értékelése	A korona állapota	
C=5 A korona formája (a fajra jellemzően) ép, a lombveszteség nem haladja meg a 10 %-ot.	A koronában száraz ág van.	
Életképesség	D=4 Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti	
Ápoltság	E=4 A fa kismértékű ápoláshiányt mutat	
Állapotmutató	$(A+B+C+D-4)/16=94\%$	

A fa értéke: 56250 Ft

Kezelési javaslatok:

A koronában ápoló gallyazást, ürszelvény gallyazást kell végezni.

A fa kezelést igényel.

A fát 2 év múlva újra meg kell vizsgálni.



Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

120	térképi (kataszteri) azonosító: 120		
fafaj: Robinia pseudoacacia	elfogadott magyar név: fehér akác		
törzsátmérő: 10,5 cm	magasság: 11 m	kockázati értékelés	
koronaátmérő: 3,5 m	törzsmagasság: 4 m	fa elhelyezkedése: 1	
korona kezdete: 3 m	élőhely minősége: 5	környezeti elhelyezkedés: 2	veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa védelmi zónájában légvezeték található.

A gyökérzet értékelése	A gyökérzet állapota
A=5 Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérszárak	A gyökérzet állapota jó.
	A gyökérszár állapota
	A gyökérszár állapota jó.
A törzs értékelése	A törzs állapota
B=5 A törzs nem károsult	A törzs állapota jó.
	A koronaalap állapota
	A koronaalap állapota jó.
A korona értékelése	A korona állapota
C=5 A korona formája (a fajra jellemzően) ép, a lombvesztés nem haladja meg a 10 %-ot.	A korona állapota jó
Életképesség	D=4 Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti
Ápoltság	E=4 A fa kismértékű ápolásihiányt mutat
Állapotmutató	$(A+B+C+D-4)/16=94\%$



Garden Faápoló Kft.



Garden Faápoló Kft.

A fa értéke: 4500 Ft

Kezelési javaslatok:

A fát 2 év múlva újra meg kell vizsgálni.



Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

121	térképi (kataszteri) azonosító: 121		
fafaj: Robinia pseudoacacia		elfogadott magyar név: fehér akác	
törzsátmérő: 31 cm	magasság: 16 m	kockázati értékelés	
koronaátmérő: 7 m	törzsmagasság: 7 m	fa elhelyezkedése: 1	
korona kezdete: 5 m	élőhely minősége: 5	környezeti elhelyezkedés: 2	veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa védelmi zónájában légvezeték található.

A gyökérzet értékelése	A gyökérzet állapota
A=5 Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérnyak	A gyökérzet állapota jó.
	A gyökérnyak állapota
	A gyökérnyak állapota jó.
A törzs értékelése	A törzs állapota
B=5 A törzs nem károsult	A törzs állapota jó.
	A koronaalap állapota
	A koronaalap állapota jó.
A korona értékelése	A korona állapota
C=5 A korona formája (a fajra jellemzően) ép, a lombveszteség nem haladja meg a 10 %-ot.	A koronában száraz ág van.
Életképesség	D=4 Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti
Ápoltság	E=4 A fa kismértékű ápoláshiányt mutat
Állapotmutató	$(A+B+C+D-4)/16=94\%$

A fa értéke: 29250 Ft

Kezelési javaslatok:

A koronában ápoló gallyazást kell végezni.

A fa kezelést igényel.

A fát 2 év múlva újra meg kell vizsgálni.





Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

122	térképi (kataszteri) azonosító: 122		
fafaj: Ailanthus altissima		elfogadott magyar név: mirigyes bálványfa	
törzsátmérő: 25 cm	magasság: 9 m	kockázati értékelés	
koronaátmérő: 0 m	törzsmagasság: 0 m	fa elhelyezkedése: 1	
korona kezdete: 0 m	élőhely minősége: 5	környezeti elhelyezkedés: 2	veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa védelmi zónájában légvezeték található.

A gyökérzet értékelése	A gyökérzet állapota
A=1 A gyökérzet erős, legalább 50 %-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen	Kiszáradt.
	A gyökérnyak állapota
	Kiszáradt.
A törzs értékelése	A törzs állapota
B=1 A törzs előrehaladottan károsult, elhalt, korhadt (a törzs olyan mértékben károsult, hogy statikai vagy tápanyagtápanyagellátási funkcióit nem képes ellátni)	Kiszáradt.
	A koronaalap állapota
	Kiszáradt.
A korona értékelése	A korona állapota
C=1 Elhalt korona, teljes lombveszteség	Kiszáradt.
Életképesség	D=1 Sürgősen lecsereendő az állapota vagy károkozás veszélye miatt (a károkozás veszélye csak a fa kivágásával kerülhető el)
Ápoltság	E=1 A fa elhanyagolt állapotban van (rajta ápolási munkát nagy valószínűséggel még egyáltalán nem, vagy nagyon hosszú ideje nem végeztek)
Állapotmutató	$(A+B+C+D-4)/16=0\%$

A fa értéke: 0 Ft

Kezelési javaslatok:

Kiszáradt

A fa kivágását leromlott állapota miatt javaslom.

A fát 0 év múlva újra meg kell vizsgálni.



Garden Faápoló Kft.



Garden Faápoló Kft.



Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

123	térképi (kataszteri) azonosító: 123		
fafaj: Robinia pseudoacacia		elfogadott magyar név: fehér akác	
törzsátmérő: 18+16 cm	magasság: 14 m	kockázati értékelés	
koronaátmérő: 4 m	törzsmagasság: 5 m	fa elhelyezkedése: 1	
korona kezdete: 7 m	élőhely minősége: 5	környezeti elhelyezkedés: 2	veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa védelmi zónájában légvezeték található.

A gyökérzet értékelése	A gyökérzet állapota	
A=5 Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérnyak	A gyökérzet állapota jó.	
	A gyökérnyak állapota	
	A gyökérnyak állapota jó.	
A törzs értékelése	A törzs állapota	
B=5 A törzs nem károsult	A törzs állapota jó.	
	A koronaalap állapota	
	A koronaalap állapota jó.	
A korona értékelése	A korona állapota	
C=3 Jelentős a lombveszteség (26-50%)	A koronában száraz ág van.	
Életképesség	D=4 Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti	
Ápoltság	E=3 A fa közepes mértékű ápoláshiányt mutat	
Állapotmutató	$(A+B+C+D-4)/16=81\%$	

A fa értéke: 6188 Ft

Kezelési javaslatok:

A koronában ápoló gallyazást kell végezni.

A fa kezelést igényel.

A fát 2 év múlva újra meg kell vizsgálni.



Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

124	térképi (kataszteri) azonosító: 124		
fafaj: Acer negundo		elfogadott magyar név: zöld juhar	
törzsátmérő: 12 cm	magasság: 7 m	kockázati értékelés	
koronaátmérő: 4,5 m	törzsmagasság: 0,5 m	fa elhelyezkedése: 1	
korona kezdete: 0,5 m	élőhely minősége: 5	környezeti elhelyezkedés: 2	veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa védelmi zónájában légvezeték található.

A gyökérzet értékelése	A gyökérzet állapota
A=5 Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérszárak	A gyökérzet állapota jó.
	A gyökérszárak állapota
	A gyökérszárak állapota jó.
A törzs értékelése	A törzs állapota
B=5 A törzs nem károsult	A törzs ferde.
	A koronaalap állapota
	A koronaalap állapota jó.
A korona értékelése	A korona állapota
C=4 A lombvesztés 11-25 százalék közötti	A korona állapota jóalászorult
Életképesség	D=4 Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti
Ápoltság	E=4 A fa kismértékű ápolásihiányt mutat
Állapotmutató	$(A+B+C+D-4)/16=88\%$

A fa értéke: 3797 Ft

Kezelési javaslatok:

A koronában úrszelvény gallyazást kell végezni.

A fa kezelést igényel.

A fát 2 év múlva újra meg kell vizsgálni.



Garden Faápoló Kft.



Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

125	térképi (kataszteri) azonosító: 125		
fafaj: Celtis occidentalis		elfogadott magyar név: nyugati ostorfa	
törzsátmérő: 21 cm	magasság: 16 m	kockázati értékelés	
koronaátmérő: 5 m	törzsmagasság: 5 m	fa elhelyezkedése: 1	
korona kezdete: 7 m	élőhely minősége: 5	környezeti elhelyezkedés: 2	veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa környezete jó.

A gyökérzet értékelése	A gyökérzet állapota
A=5 Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérszárak	A gyökérzet állapota jó.
	A gyökérszárak állapota
	A gyökérszárak állapota jó.
A törzs értékelése	A törzs állapota
B=5 A törzs nem károsult	A törzs állapota jó.
	A koronaalap állapota
	A koronaalap állapota jó.
A korona értékelése	A korona állapota
C=4 A lombvesztés 11-25 százalék közötti	A koronában száraz ág van.
Életképesség	D=4 Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti
Ápoltság	E=4 A fa kismértékű ápolásihiányt mutat
Állapotmutató	$(A+B+C+D-4)/16=88\%$



Garden Faápoló Kft.

A fa értéke: 39023 Ft

Kezelési javaslatok:

A fát az építkezés miatt ki kell vágni.

A fát 0 év múlva újra meg kell vizsgálni.



Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

126	térképi (kataszteri) azonosító: 126		
fafaj: Robinia pseudoacacia	elfogadott magyar név: fehér akác		
törzsátmérő: 29,5 cm	magasság: 16 m	kockázati értékelés	
koronaátmérő: 6 m	törzsmagasság: 5 m	fa elhelyezkedése: 1	
korona kezdete: 6 m	élőhely minősége: 5	környezeti elhelyezkedés: 2	veszélyeztetés: 1

A fa környezete


A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa védelmi zónájában légvezeték található.

A gyökérzet értékelése	A gyökérzet állapota
A=3 A gyökérzetten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások (sebek és korhadások)	A gyökérzet állapota jó.
	A gyökérnyak állapota
	A gyökérnyakon kéregsérülés, fatest sérülés, korhadás van.
A törzs értékelése	A törzs állapota
B=4 Kisméretű károsodás (néhány felszíni seb)	A törzs ferde. A törzsen kéreg és hánccsérülés van.
	A koronaalap állapota
	A koronaalap állapota jó.
A korona értékelése	A korona állapota
C=4 A lombveszteség 11-25 százalék közötti	A koronában száraz ág van.
Életképesség	D=4 Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti
Ápoltság	E=4 A fa kismértékű ápoláshiányt mutat
Állapotmutató	$(A+B+C+D-4)/16=69\%$

A fa értéke: 23625 Ft

Kezelési javaslatok:

A fát az építkezés miatt ki kell vágni.
A fát 0 év múlva újra meg kell vizsgálni.

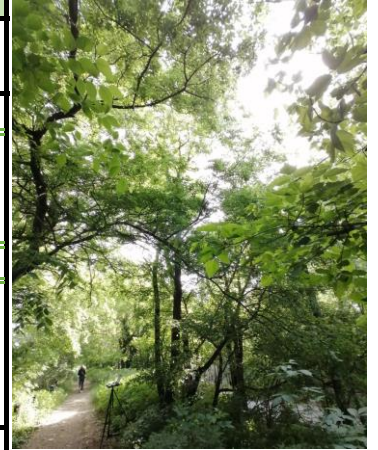



Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

127		térképi (kataszteri) azonosító: 127	
fafaj: Celtis occidentalis		elfogadott magyar név: nyugati ostorfa	
törzsátmérő: 53+45 cm	magasság: 14 m	kockázati értékelés	
koronaátmérő: 16,5 m	törzsmagasság: 3 m	fa elhelyezkedése: 1	
korona kezdete: 2 m	élőhely minősége: 5	környezeti elhelyezkedés: 2	veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa környezete jó.

A gyökérzet értékelése	A gyökérzet állapota
A=5 Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérnyak	A gyökérzet állapota jó.
	A gyökérnyak állapota
	A gyökérnyak állapota jó.
A törzs értékelése	A törzs állapota
B=3 A törzs egyértelmű károsodása (néhány felszíni seb és korhadási helyek)	A törzsön korhadás, odvasodás van.összenőtt törzsek
	A koronaalap állapota
	A koronaalap állapota jó.
A korona értékelése	A korona állapota
C=4 A lombveszteség 11-25 százalék közötti	A koronában száraz ág, rossz állású ág van.
Életképesség	D=3 A fa a termőhely által meghatározott életkor előtt lecsereplendő
Ápoltság	E=3 A fa közepes mértékű ápoláshiányt mutat
Állapotmutató	$(A+B+C+D-4)/16=69\%$

A fa értéke: 191250 Ft

Kezelési javaslatok:

A koronában ápoló gallyazást, ürszelvény gallyazást kell végezni.

A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fát 2 év múlva újra meg kell vizsgálni.



Garden Faápoló Kft.



Garden Faápoló Kft.



Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

128	térképi (kataszteri) azonosító: 128		
fafaj: Acer negundo		elfogadott magyar név: zöld juhar	
törzsátmérő: 25,5 cm	magasság: 12 m	kockázati értékelés	
koronaátmérő: 6,5 m	törzsmagasság: 3 m	fa elhelyezkedése: 1	
korona kezdete: 2 m	élőhely minősége: 5	környezeti elhelyezkedés: 2	veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa környezete jó.

A gyökérzet értékelése	A gyökérzet állapota
A=5 Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérnyak	A gyökérzet állapota jó.
	A gyökérnyak állapota
	A gyökérnyak állapota jó.
A törzs értékelése	A törzs állapota
B=5 A törzs nem károsult	A törzs ferde.
	A koronaalap állapota
	A koronaalap állapota jó.
A korona értékelése	A korona állapota
C=4 A lombveszteség 11-25 százalék közötti	A korona külpontos, féloldalas.
Életképesség	D=4 Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti
Ápoltság	E=4 A fa kismértékű ápoláshiányt mutat
Állapotmutató	$(A+B+C+D-4)/16=88\%$

A fa értéke: 20250 Ft

Kezelési javaslatok:

A koronában ápoló gallyazást, ürszelvény gallyazást kell végezni.

A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fát 2 év múlva újra meg kell vizsgálni.



Garden Faápoló Kft.



Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

129	térképi (kataszteri) azonosító: 129		
fafaj: Acer negundo		elfogadott magyar név: zöld juhar	
törzsátmérő: 26 cm	magasság: 16 m	kockázati értékelés	
koronaátmérő: 5,5 m	törzsmagasság: 5 m	fa elhelyezkedése: 1	
korona kezdete: 4 m	élőhely minősége: 5	környezeti elhelyezkedés: 2	veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa környezete jó.

A gyökérzet értékelése	A gyökérzet állapota
A=5 Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérnyak	A gyökérzet állapota jó.
	A gyökérnyak állapota
	A gyökérnyak állapota jó.
A törzs értékelése	A törzs állapota
B=5 A törzs nem károsult	A törzs ferde.
	A koronaalap állapota
	A koronaalap állapota jó.
A korona értékelése	A korona állapota
C=5 A korona formája (a fajra jellemzően) ép, a lombveszteség nem haladja meg a 10 %-ot.	A koronában száraz ág van.
Életképesség	D=4 Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti
Ápoltság	E=4 A fa kismértékű ápoláshiányt mutat
Állapotmutató	$(A+B+C+D-4)/16=94\%$

A fa értéke: 19125 Ft

Kezelési javaslatok:

A fát az építkezés miatt ki kell vágni.
A fát 0 év múlva újra meg kell vizsgálni.



Garden Faápoló Kft.



Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

130		térképi (kataszteri) azonosító: 130	
fafaj: Acer negundo		elfogadott magyar név: zöld juhar	
törzsátmérő: 24,5 cm	magasság: 15 m	kockázati értékelés	
koronaátmérő: 5 m	törzsmagasság: 4 m	fa elhelyezkedése: 1	
korona kezdete: 2 m	élőhely minősége: 5	környezeti elhelyezkedés: 2	veszélyeztetés: 1

A fa környezete


A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa környezete jó.

A gyökérzet értékelése	A gyökérzet állapota
A=5 Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérszárak	A gyökérzet állapota jó.
	A gyökérszárak állapota
	A gyökérszárak állapota jó.
A törzs értékelése	A törzs állapota
B=5 A törzs nem károsult	A törzs ferde.
	A koronaalap állapota
	A koronaalap villás.
A korona értékelése	A korona állapota
C=4 A lombvesztés 11-25 százalék közötti	A koronában száraz ág van.
Életképesség	D=4 Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti
Ápoltság	E=4 A fa kismértékű ápolásihiányt mutat
Állapotmutató	$(A+B+C+D-4)/16=88\%$

A fa értéke: 15609 Ft

Kezelési javaslatok:

A fát az építkezés miatt ki kell vágni.
A fát 0 év múlva újra meg kell vizsgálni.

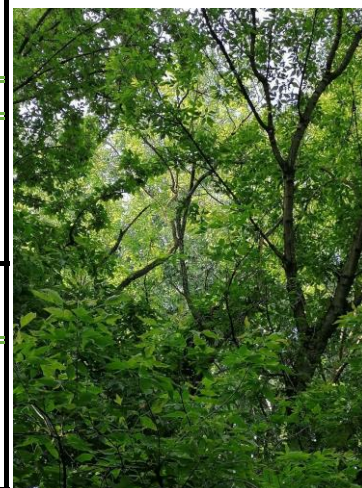



Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

131	térképi (kataszteri) azonosító: 131		
fafaj: Robinia pseudoacacia		elfogadott magyar név: fehér akác	
törzsátmérő: 31 cm	magasság: 16 m	kockázati értékelés	
koronaátmérő: 8 m	törzsmagasság: 2 m	fa elhelyezkedése: 1	
korona kezdete: 6 m	élőhely minősége: 5	környezeti elhelyezkedés: 2	veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa védelmi zónájában légvezeték található.

A gyökérzet értékelése	A gyökérzet állapota
A=5 Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérnyak	A gyökérzet állapota jó.
	A gyökérnyak állapota
	A gyökérnyak állapota jó.
A törzs értékelése	A törzs állapota
B=5 A törzs nem károsult	A törzs állapota jó.
	A koronaalap állapota
	A koronaalap állapota jó.
A korona értékelése	A korona állapota
C=4 A lombveszteség 11-25 százalék közötti	A koronában száraz ág van.
Életképesség	D=4 Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti
Ápoltság	E=4 A fa kismértékű ápoláshiányt mutat
Állapotmutató	$(A+B+C+D-4)/16=88\%$

A fa értéke: 21938 Ft

Kezelési javaslatok:

A koronában ápoló gallyazást kell végezni.

A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fát 2 év múlva újra meg kell vizsgálni.





Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

132	térképi (kataszteri) azonosító: 132		
fafaj: Salix alba		elfogadott magyar név: fehér fűz	
törzsátmérő: 35 cm	magasság: 5 m	kockázati értékelés	
koronaátmérő: 3 m	törzsmagasság: 2 m	fa elhelyezkedése: 1	
korona kezdete: 2 m	élőhely minősége: 5	környezeti elhelyezkedés: 2	veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa környezete jó.



A gyökérzet értékelése	A gyökérzet állapota
A=5 Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérnyak	A gyökérzet állapota jó.
	A gyökérnyak állapota
	A gyökérnyak állapota jó.
A törzs értékelése	A törzs állapota
B=3 A törzs egyértelmű károsodása (néhány felszíni seb és korhadási helyek)	A törzs ferde.
	A koronaalap állapota
	A koronaalap állapota jó.
A korona értékelése	A korona állapota
C=1 Elhalt korona, teljes lombveszteség	A korona elvesztett sudárú, külpontos, féloldalas, torz. A koronában száraz ág van.éptkezés úrszelvénybe lóg
Életképesség	D=1 Sürgősen lecsereendő az állapota vagy károkozás veszélye miatt (a károkozás veszélye csak a fa kivágásával kerülhető el)
Ápoltság	E=2 A fa jelentős mértékű ápoláshiányt mutat
Állapotmutató	$(A+B+C+D-4)/16=38\%$

A fa értéke: 0 Ft

Kezelési javaslatok:

A fa kivágását leromlott állapota miatt javaslom.

A fát 0 év múlva újra meg kell vizsgálni.

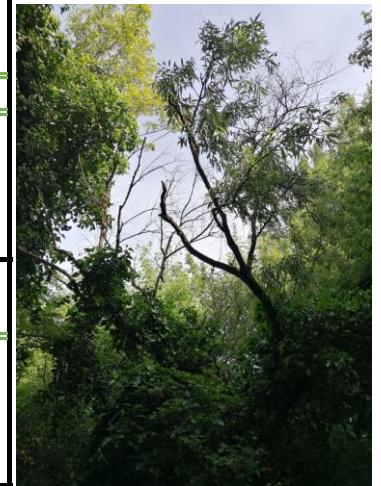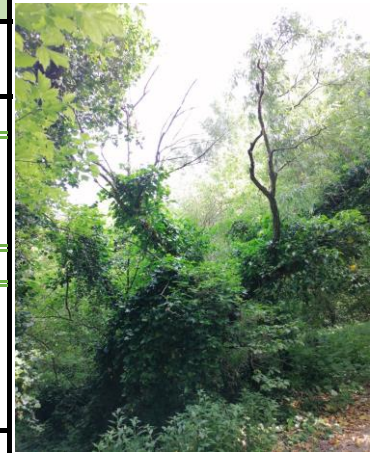

Garden Faápoló Kft.



Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

133	térképi (kataszteri) azonosító: 133		
fafaj: Acer negundo		elfogadott magyar név: zöld juhar	
törzsátmérő: 25+22+24	magasság: 12 m	kockázati értékelés	
koronaátmérő: 11 m	törzsmagasság: 3 m	fa elhelyezkedése: 1	
korona kezdete: 3 m	élőhely minősége: 5	környezeti elhelyezkedés: 2	veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa környezete jó.

A gyökérzet értékelése	A gyökérzet állapota
A=5 Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérszárak	A gyökérzet állapota jó.
	A gyökérszárak állapota
	A gyökérszárak állapota jó.
A törzs értékelése	A törzs állapota
B=3 A törzs egyértelmű károsodása (néhány felszíni seb és korhadási helyek)	A törzs ferde.
	A koronaalap állapota
	A koronaalap állapota jó.
A korona értékelése	A korona állapota
C=3 Jelentős a lombvesztés (26-50%)	A korona külponos, féloldalas. A koronában száraz ág, rossz állású ág van.éptkezés ürszelvénybe lóg
Életképesség	D=3 A fa a termőhely által meghatározott életkor előtt lecsereplendő
Ápoltság	E=3 A fa közepes mértékű ápolásihiányt mutat
Állapotmutató	$(A+B+C+D-4)/16=63\%$

A fa értéke: 6938 Ft

Kezelési javaslatok:

A fát az éptkezés miatt ki kell vágni.
A fát 0 év múlva újra meg kell vizsgálni.





Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

857

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

134 térképi (kataszteri) azonosító: 134

fafaj: Acer negundo elfogadott magyar név: zöld juhar

törzsátmérő: 50+40+74 magasság: 14 m **kockázati értékelés**

koronaátmérő: 17,5 m törzsmagasság: 0,5 m fa elhelyezkedése: 1

korona kezdete: 1 m élőhely minősége: 5 környezeti elhelyezkedés: 2 veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa környezete jó.

A gyökérzet értékelése

A gyökérzet állapota

A gyökérzet állapota jó.

A=2 Gyökérzetten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen

A gyökérnyak állapota

A gyökérnyakon fatest sérülés, korhadás, odvasodás van.



A törzs értékelése

A törzs állapota

A törzsön korhadás, odvasodás van.

B=1 A törzs előrehaladottan károsult, elhalt, korhadt (a törzs olyan mértékben károsult, hogy statikai vagy tápanyagtápanyagellátási funkcióit nem képes ellátni)

A koronaalap állapota

A koronaalap állapota jó.



A korona értékelése

A korona állapota

A korona külpontos, féloldalas. A koronában száraz ág, sérült ág, repedt ág, odvas ág van.

C=3 Jelentős a lombveszteség (26-50%)

Életképesség

D=1 Sürgősen lecsereendő az állapota vagy károkozás veszélye miatt (a károkozás veszélye csak a fa kivágásával kerülhető el)

Ápoltság

E=2 A fa jelentős mértékű ápoláshiányt mutat

Állapotmutató

$(A+B+C+D-4)/16=19\%$



A fa értéke: 0 Ft

Kezelési javaslatok:

A fa kivágását leromlott állapota miatt javaslom.

A fát 0 év múlva újra meg kell vizsgálni.



Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

135	térképi (kataszteri) azonosító: 135		
fafaj: Populus × canescens		elfogadott magyar név: szürke nyár	
törzsátmérő: 75,5 cm	magasság: 24 m	kockázati értékelés	
koronaátmérő: 15 m	törzsmagasság: 7 m	fa elhelyezkedése: 1	
korona kezdete: 7 m	élőhely minősége: 5	környezeti elhelyezkedés: 2	veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa környezete jó.

A gyökérzet értékelése	A gyökérzet állapota
A=5 Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérnyak	A gyökérzet állapota jó.
	A gyökérnyak állapota
	A gyökérnyak állapota jó.
A törzs értékelése	A törzs állapota
B=4 Kisméretű károsodás (néhány felszíni seb)	A törzsön kúszónövény van.
	A koronaalap állapota
	A koronaalap terhelt.
A korona értékelése	A korona állapota
C=4 A lombveszteség 11-25 százalék közötti	A koronában száraz ág, ágcsonk van.
Életképesség	D=4 Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti
Ápoltság	E=3 A fa közepes mértékű ápoláshiányt mutat
Állapotmutató	$(A+B+C+D-4)/16=81\%$

A fa értéke: 801563 Ft

Kezelési javaslatok:

A koronában ápoló gallyazást kell végezni.

A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fát 2 év múlva újra meg kell vizsgálni.





Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

136	térképi (kataszteri) azonosító: 136		
fafaj: Acer negundo	elfogadott magyar név: zöld juhar		
törzsátmérő: 32+42+32	magasság: 12 m	kockázati értékelés	
koronaátmérő: 9 m	törzsmagasság: 1 m	fa elhelyezkedése: 1	
korona kezdete: 1 m	élőhely minősége: 5	környezeti elhelyezkedés: 2	veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa védelmi zónájában légvezeték található.

A gyökérzet értékelése	A gyökérzet állapota
A=5 Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérszárak	A gyökérzet állapota jó.
	A gyökérszárak állapota
	A gyökérszárak állapota jó.
A törzs értékelése	A törzs állapota
B=3 A törzs egyértelmű károsodása (néhány felszíni seb és korhadási helyek)	A törzsen korhadás, odvasodás van.
	A koronaalap állapota
	A koronaalap állapota jó.
A korona értékelése	A korona állapota
C=4 A lombvesztés 11-25 százalék közötti	A koronában száraz ág van.
Életképesség	D=3 A fa a termőhely által meghatározott életkor előtt lecsereplendő
Ápoltság	E=3 A fa közepes mértékű ápolásihiányt mutat
Állapotmutató	$(A+B+C+D-4)/16=69\%$

A fa értéke: 27000 Ft

Kezelési javaslatok:

A koronában ápoló gallyazást kell végezni.

A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fát 2 év múlva újra meg kell vizsgálni.





Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

137 térképi (kataszteri) azonosító: 137

fafaj: Populus × canadensis elfogadott magyar név: kanadai nyár

törzsátmérő: 80 cm magasság: 22 m **kockázati értékelés**

koronaátmérő: 10 m törzsmagasság: 1 m fa elhelyezkedése: 1

korona kezdete: 8 m élőhely minősége: 5 környezeti elhelyezkedés: 2 veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa védelmi zónájában légvezeték található.

A gyökérzet értékelése

A gyökérzet állapota

A gyökérzet állapota jó.

A=2 Gyökérzetten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen

A gyökérnyak állapota

A gyökérnyakon kéregsérülés, fatest sérülés, korhadás van.

A törzs értékelése

A törzs állapota

A törzsön kéreg és hánccsérülés, fatest sérülés, korhadás van.

B=2 A törzs erős károsodása (több nagyfelületű seb, mély bekorhadások)

A koronaalap állapota

A koronaalap állapota jó.

A korona értékelése

A korona állapota

C=1 Elhalt korona, teljes lombveszteség

A koronában száraz ág van.

Életképesség

D=1 Sürgősen lecserélendő az állapota vagy károkozás veszélye miatt (a károkozás veszélye csak a fa kivágásával kerülhető el)

Ápoltság

E=2 A fa jelentős mértékű ápoláshiányt mutat

Állapotmutató

$(A+B+C+D-4)/16=13\%$

A fa értéke: 0 Ft

Kezelési javaslatok:

A fa kivágását leromlott állapota miatt javaslom.

A fát 0 év múlva újra meg kell vizsgálni.





Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

138	térképi (kataszteri) azonosító: 138		
fafaj: Acer negundo		elfogadott magyar név: zöld juhar	
törzsátmérő: 29,5 cm	magasság: 10 m	kockázati értékelés	
koronaátmérő: 6 m	törzsmagasság: 4 m	fa elhelyezkedése: 1	
korona kezdete: 1 m	élőhely minősége: 5	környezeti elhelyezkedés: 2	veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa védelmi zónájában légvezeték található.

A gyökérzet értékelése	A gyökérzet állapota	
A=5 Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérnyak	A gyökérzet állapota jó.	
	A gyökérnyak állapota	
	A gyökérnyak állapota jó.	
A törzs értékelése	A törzs állapota	
B=5 A törzs nem károsult	A törzs ferde.	
	A koronaalap állapota	
	A koronaalap állapota jó.	
A korona értékelése	A korona állapota	
C=5 A korona formája (a fajra jellemzően) ép, a lombveszteség nem haladja meg a 10 %-ot.	A korona külpontos, féloldalas. A koronában száraz ág van.	
Életképesség	D=4 Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti	
Ápoltság	E=4 A fa kismértékű ápoláshiányt mutat	
Állapotmutató	$(A+B+C+D-4)/16=94\%$	

A fa értéke: 27000 Ft

Kezelési javaslatok:

A koronában ápoló gallyazást kell végezni.

A fa kezelést igényel.

A fát 2 év múlva újra meg kell vizsgálni.



Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

139		térképi (kataszteri) azonosító: 139	
fafaj: Acer negundo		elfogadott magyar név: zöld juhar	
törzsátmérő: 21 cm	magasság: 12 m	kockázati értékelés	
koronaátmérő: 4,5 m	törzsmagasság: 2 m	fa elhelyezkedése: 1	
korona kezdete: 1 m	élőhely minősége: 5	környezeti elhelyezkedés: 2	veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa védelmi zónájában légvezeték található.

A gyökérzet értékelése	A gyökérzet állapota
A=5 Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérszárak	A gyökérzet állapota jó.
	A gyökérszárak állapota
	A gyökérszárak állapota jó.
A törzs értékelése	A törzs állapota
B=5 A törzs nem károsult	A törzs ferde.
	A koronaalap állapota
	A koronaalap állapota jó.
A korona értékelése	A korona állapota
C=5 A korona formája (a fajra jellemzően) ép, a lombvesztés nem haladja meg a 10 %-ot.	A korona féloldalas.
Életképesség	D=4 Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti
Ápoltság	E=4 A fa kismértékű ápolásihiányt mutat
Állapotmutató	$(A+B+C+D-4)/16=94\%$

A fa értéke: 15750 Ft

Kezelési javaslatok:

A koronában ápoló gallyazást kell végezni.

A fa kezelést igényel.

A fát 2 év múlva újra meg kell vizsgálni.





Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

140		térképi (kataszteri) azonosító: 140	
fafaj: Acer negundo		elfogadott magyar név: zöld juhar	
törzsátmérő: 15 cm	magasság: 4 m	kockázati értékelés	
koronaátmérő: 3,5 m	törzsmagasság: 0,5 m	fa elhelyezkedése: 1	
korona kezdete: 0,5 m	élőhely minősége: 5	környezeti elhelyezkedés: 2	veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa környezete jó.

A gyökérzet értékelése	A gyökérzet állapota	
A=5 Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérszálak	A gyökérzet állapota jó.	
	A gyökérszálak állapota	
	A gyökérszálak állapota jó.	
A törzs értékelése	A törzs állapota	
B=2 A törzs erős károsodása (több nagyfelületű seb, mély bekorhadások)	A törzs ferde. A törzsen kéreg és hánccsérülés, korhadás van.	
	A koronaalap állapota	
	A koronaalap állapota jó.	
A korona értékelése	A korona állapota	
C=5 A korona formája (a fajra jellemzően) ép, a lombvesztés nem haladja meg a 10 %-ot.	A korona külpontos, féloldalas.	
Életképesség	D=1 Sürgősen lecserélendő az állapota vagy károkozás veszélye miatt (a károkozás veszélye csak a fa kivágásával kerülhető el)	
Ápoltság	E=2 A fa jelentős mértékű ápolásihiányt mutat	
Állapotmutató	$(A+B+C+D-4)/16=56\%$	

A fa értéke: 0 Ft

Kezelési javaslatok:

A fa kivágását leromlott állapota miatt javaslom.

A fát 0 év múlva újra meg kell vizsgálni.



Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

141	térképi (kataszteri) azonosító: 141		
fafaj: Acer negundo		elfogadott magyar név: zöld juhar	
törzsátmérő: 20+26 cm	magasság: 12 m	kockázati értékelés	
koronaátmérő: 5 m	törzsmagasság: 3 m	fa elhelyezkedése: 1	
korona kezdete: 2 m	élőhely minősége: 5	környezeti elhelyezkedés: 2	veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa környezete jó.

A gyökérzet értékelése	A gyökérzet állapota	
A=4 A gyökérzet fejlődése kismértékben gátolt, elfogadható	A gyökérzet állapota jó.	
	A gyökérnyak állapota	
	A gyökérnyak állapota jó.	
A törzs értékelése	A törzs állapota	
B=4 Kisméretű károsodás (néhány felszíni seb)	A törzs ferde. A törzsen kúszónövény van.	
	A koronaalap állapota	
	A koronaalap állapota jó.	
A korona értékelése	A korona állapota	
C=3 Jelentős a lombveszteség (26-50%)	A korona külpontos, féloldalas. A koronában kúszónövény van.	
Életképesség	D=4 Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti	
Ápoltság	E=3 A fa közepes mértékű ápoláshiányt mutat	
Állapotmutató	$(A+B+C+D-4)/16=69\%$	

A fa értéke: 11250 Ft

Kezelési javaslatok:

A fát az építkezés miatt ki kell vágni.
A fát 0 év múlva újra meg kell vizsgálni.



Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

142	térképi (kataszteri) azonosító: 142		
fafaj: Acer negundo		elfogadott magyar név: zöld juhar	
törzsátmérő: 13 cm	magasság: 6 m	kockázati értékelés	
koronaátmérő: 4 m	törzsmagasság: 2 m	fa elhelyezkedése: 1	
korona kezdete: 2 m	élőhely minősége: 5	környezeti elhelyezkedés: 2	veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa környezete jó.

A gyökérzet értékelése	A gyökérzet állapota
A=5 Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérnyak	A gyökérzet állapota jó.
	A gyökérnyak állapota
	A gyökérnyak állapota jó.
A törzs értékelése	A törzs állapota
B=4 Kisméretű károsodás (néhány felszíni seb)	A törzs ferde.
	A koronaalap állapota
	A koronaalap állapota jó.
A korona értékelése	A korona állapota
C=3 Jelentős a lombveszteség (26-50%)	A korona külponos, féloldalas. A koronában száraz ág van.alászorult
Életképesség	D=3 A fa a termőhely által meghatározott életkor előtt lecsereplendő
Ápoltság	E=3 A fa közepes mértékű ápoláshiányt mutat
Állapotmutató	$(A+B+C+D-4)/16=69\%$



Garden Faápoló Kft.

A fa értéke: 1875 Ft

Kezelési javaslatok:

A fát az építkezés miatt ki kell vágni.
A fát 0 év múlva újra meg kell vizsgálni.



Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

143	térképi (kataszteri) azonosító: 143		
fafaj: Acer negundo		elfogadott magyar név: zöld juhar	
törzsátmérő: 15 cm	magasság: 7 m	kockázati értékelés	
koronaátmérő: 4 m	törzsmagasság: 1 m	fa elhelyezkedése: 1	
korona kezdete: 1 m	élőhely minősége: 5	környezeti elhelyezkedés: 2	veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa környezete jó.


A gyökérzet értékelése	A gyökérzet állapota
A=5 Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérszárak	A gyökérzet állapota jó.
	A gyökérszár állapota
	A gyökérszár állapota jó.
A törzs értékelése	A törzs állapota
B=2 A törzs erős károsodása (több nagyfelületű seb, mély bekorhadások)	A törzs ferde.
	A koronaalap állapota
	A koronaalap sérült, korhadt.
A korona értékelése	A korona állapota
C=3 Jelentős a lombvesztés (26-50%)	A korona külponos, féloldalas, torz. alászorult
Életképesség	D=1 Sürgősen lecserezendő az állapota vagy károsodás veszélye miatt (a károsodás veszélye csak a fa kivágásával kerülhető el)
Ápoltság	E=2 A fa jelentős mértékű ápolásihiányt mutat
Állapotmutató	$(A+B+C+D-4)/16=44\%$

A fa értéke: 0 Ft

Kezelési javaslatok:

A fa kivágását leromlott állapota miatt javaslom.

A fát 0 év múlva újra meg kell vizsgálni.

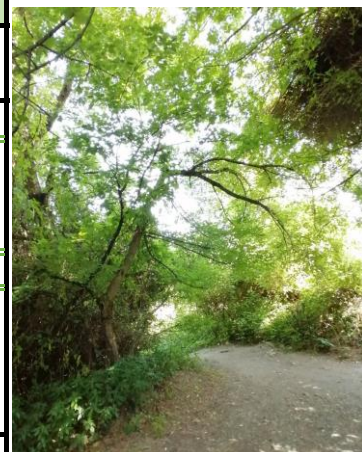



Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

144	térképi (kataszteri) azonosító: 144		
fafaj: Acer negundo		elfogadott magyar név: zöld juhar	
törzsátmérő: 28,5 cm	magasság: 12 m	kockázati értékelés	
koronaátmérő: 5 m	törzsmagasság: 4 m	fa elhelyezkedése: 1	
korona kezdete: 4 m	élőhely minősége: 5	környezeti elhelyezkedés: 2	veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa környezete jó.

A gyökérzet értékelése	A gyökérzet állapota
A=5 Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérszárak	A gyökérzet állapota jó.
	A gyökérszárak állapota
	A gyökérszárak állapota jó.
A törzs értékelése	A törzs állapota
B=4 Kisméretű károsodás (néhány felszíni seb)	A törzs ferde. A törzsen kúszónövény van.
	A koronaalap állapota
	A koronaalap állapota jó.
A korona értékelése	A korona állapota
C=4 A lombvesztés 11-25 százalék közötti	A korona állapota jó
Életképesség	D=3 A fa a termőhely által meghatározott életkor előtt lecsereplendő
Ápoltság	E=3 A fa közepes mértékű ápolásihiányt mutat
Állapotmutató	$(A+B+C+D-4)/16=75\%$


A fa értéke: 13500 Ft

Kezelési javaslatok:

A koronában ápoló gallyazást kell végezni.

A fa kezelést igényel.

A fát 2 év múlva újra meg kell vizsgálni.

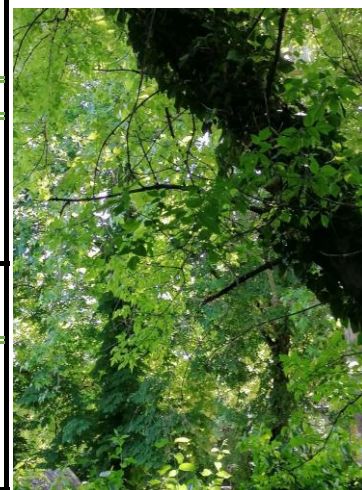



Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

145	térképi (kataszteri) azonosító: 145		
fafaj: Acer negundo		elfogadott magyar név: zöld juhar	
törzsátmérő: 31 cm	magasság: 12 m	kockázati értékelés	
koronaátmérő: 8 m	törzsmagasság: 4 m	fa elhelyezkedése: 1	
korona kezdete: 4 m	élőhely minősége: 5	környezeti elhelyezkedés: 2	veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa környezete jó.

A gyökérzet értékelése	A gyökérzet állapota
A=5 Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérszárak	A gyökérzet állapota jó.
	A gyökérszárak állapota
	A gyökérszárak állapota jó.
A törzs értékelése	A törzs állapota
B=4 Kisméretű károsodás (néhány felszíni seb)	A törzsen kúszónövény van.
	A koronaalap állapota
	A koronaalap állapota jó.
A korona értékelése	A korona állapota
C=4 A lombvesztés 11-25 százalék közötti	A korona állapota jó
Életképesség	D=3 A fa a termőhely által meghatározott életkor előtt lecsereplendő
Ápoltság	E=3 A fa közepes mértékű ápolásihiányt mutat
Állapotmutató	$(A+B+C+D-4)/16=75\%$

A fa értéke: 14625 Ft

Kezelési javaslatok:

A koronában ápoló gallyazást kell végezni.

A fa kezelést igényel.

A fát 2 év múlva újra meg kell vizsgálni.



Garden Faápoló Kft.



Garden Faápoló Kft.



Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

146	térképi (kataszteri) azonosító: 146		
fafaj: Acer negundo		elfogadott magyar név: zöld juhar	
törzsátmérő: 9+14 cm	magasság: 12 m	kockázati értékelés	
koronaátmérő: 3 m	törzsmagasság: 4 m	fa elhelyezkedése: 1	
korona kezdete: 2 m	élőhely minősége: 5	környezeti elhelyezkedés: 2	veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa környezete jó.

A gyökérzet értékelése	A gyökérzet állapota	
A=5 Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérnyak	A gyökérzet állapota jó.	
	A gyökérnyak állapota	
	A gyökérnyak állapota jó.	
A törzs értékelése	A törzs állapota	
B=4 Kisméretű károsodás (néhány felszíni seb)	A törzs ferde. A törzsön kúszónövény van.	
	A koronaalap állapota	
	A koronaalap állapota jó.	
A korona értékelése	A korona állapota	
C=3 Jelentős a lombveszteség (26-50%)	A korona külpontos, féloldalas. építkezés ürszelvényébe ér	
Életképesség	D=2 Egy évtizeden belül lecserélendő	
Ápoltság	E=3 A fa közepes mértékű ápoláshiányt mutat	
Állapotmutató	$(A+B+C+D-4)/16=63\%$	

A fa értéke: 1219 Ft

Kezelési javaslatok:

A fát az építkezés miatt ki kell vágni.
A fát 0 év múlva újra meg kell vizsgálni.

Garden Faápoló Kft.



Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

147	térképi (kataszteri) azonosító: 147		
fafaj: Robinia pseudoacacia		elfogadott magyar név: fehér akác	
törzsátmérő: 21+25+26	magasság: 13 m	kockázati értékelés	
koronaátmérő: 5 m	törzsmagasság: 3 m	fa elhelyezkedése: 1	
korona kezdete: 3 m	élőhely minősége: 5	környezeti elhelyezkedés: 2	veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa környezete jó.

A gyökérzet értékelése	A gyökérzet állapota	
A=5 Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérnyak	A gyökérzet állapota jó.	
	A gyökérnyak állapota	
	A gyökérnyak állapota jó.	
	A törzs állapota	
	A törzsön kúszónövény van.	
	A koronaalap állapota	
B=5 A törzs nem károsult	A koronaalap állapota jó.	
	A korona állapota	
C=3 Jelentős a lombveszteség (26-50%)	A koronában száraz ág, kúszónövény van.	
Életképesség	D=3 A fa a termőhely által meghatározott életkor előtt lecsereplendő	
Ápoltság	E=3 A fa közepes mértékű ápoláshiányt mutat	
Állapotmutató	$(A+B+C+D-4)/16=75\%$	

A fa értéke: 7500 Ft

Kezelési javaslatok:

A fát az építkezés miatt ki kell vágni.

A fát 0 év múlva újra meg kell vizsgálni.



Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

148	térképi (kataszteri) azonosító: 148		
fafaj: Ailanthus altissima		elfogadott magyar név: mirigyes bálványfa	
törzsátmérő: 56,5 cm	magasság: 15 m	kockázati értékelés	
koronaátmérő: 3 m	törzsmagasság: 5 m	fa elhelyezkedése: 1	
korona kezdete: 5 m	élőhely minősége: 5	környezeti elhelyezkedés: 2	veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa környezete jó.

A gyökérzet értékelése	A gyökérzet állapota
A=1 A gyökérzet erős, legalább 50 %-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen	Kiszáradt.
	A gyökérnyak állapota
	Kiszáradt.
A törzs értékelése	A törzs állapota
B=1 A törzs előrehaladottan károsult, elhalt, korhadt (a törzs olyan mértékben károsult, hogy statikai vagy tápanyagtápanyagellátási funkcióit nem képes ellátni)	Kiszáradt.
	A koronaalap állapota
	Kiszáradt.
A korona értékelése	A korona állapota
C=1 Elhalt korona, teljes lombveszteség	Kiszáradt.
Életképesség	D=1 Sürgősen lecsereendő az állapota vagy károkozás veszélye miatt (a károkozás veszélye csak a fa kivágásával kerülhető el)
Ápoltság	E=1 A fa elhanyagolt állapotban van (rajta ápolási munkát nagy valószínűséggel még egyáltalán nem, vagy nagyon hosszú ideje nem végeztek)
Állapotmutató	$(A+B+C+D-4)/16=0\%$

A fa értéke: 0 Ft

Kezelési javaslatok:

Kiszáradt

A fát az építkezés miatt ki kell vágni.
A fát 0 év múlva újra meg kell vizsgálni.



Garden Faápoló Kft.



Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

149		térképi (kataszteri) azonosító: 149	
fafaj: Ailanthus altissima		elfogadott magyar név: mirigyes bálványfa	
törzsátmérő: 13 cm	magasság: 11 m	kockázati értékelés	
koronaátmérő: 2 m	törzsmagasság: 3 m	fa elhelyezkedése: 1	
korona kezdete: 3 m	élőhely minősége: 5	környezeti elhelyezkedés: 2	veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa környezete jó.

A gyökérzet értékelése	A gyökérzet állapota
A=1 A gyökérzet erős, legalább 50 %-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen	Kiszáradt.
	A gyökérnyak állapota
	Kiszáradt.
A törzs értékelése	A törzs állapota
B=1 A törzs előrehaladottan károsult, elhalt, korhadt (a törzs olyan mértékben károsult, hogy statikai vagy tápanyagtápanyagellátási funkcióit nem képes ellátni)	Kiszáradt.
	A koronaalap állapota
	Kiszáradt.
A korona értékelése	A korona állapota
C=1 Elhalt korona, teljes lombveszteség	Kiszáradt.
Életképesség	D=1 Sürgősen lecsereendő az állapota vagy károkozás veszélye miatt (a károkozás veszélye csak a fa kivágásával kerülhető el)
Ápoltság	E=1 A fa elhanyagolt állapotban van (rajta ápolási munkát nagy valószínűséggel még egyáltalán nem, vagy nagyon hosszú ideje nem végeztek)
Állapotmutató	$(A+B+C+D-4)/16=0\%$

A fa értéke: 0 Ft

Kezelési javaslatok:

Kiszáradt

A fát az építkezés miatt ki kell vágni.
A fát 0 év múlva újra meg kell vizsgálni.



Garden Faápoló Kft.



Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

150	térképi (kataszteri) azonosító: 150		
fafaj: Ailanthus altissima		elfogadott magyar név: mirigyes bálványfa	
törzsátmérő: 17 cm	magasság: 6 m	kockázati értékelés	
koronaátmérő: 1 m	törzsmagasság: 2 m	fa elhelyezkedése: 1	
korona kezdete: 2 m	élőhely minősége: 5	környezeti elhelyezkedés: 2	veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa környezete jó.

A gyökérzet értékelése	A gyökérzet állapota
A=1 A gyökérzet erős, legalább 50 %-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen	Kiszáradt.
	A gyökérnyak állapota
	Kiszáradt.
A törzs értékelése	A törzs állapota
B=1 A törzs előrehaladottan károsult, elhalt, korhadt (a törzs olyan mértékben károsult, hogy statikai vagy tápanyagtápanyagellátási funkcióit nem képes ellátni)	Kiszáradt.
	A koronaalap állapota
	Kiszáradt.
A korona értékelése	A korona állapota
C=1 Elhalt korona, teljes lombveszteség	Kiszáradt.
Életképesség	D=1 Sürgősen lecsereendő az állapota vagy károkozás veszélye miatt (a károkozás veszélye csak a fa kivágásával kerülhető el)
Ápoltság	E=1 A fa elhanyagolt állapotban van (rajta ápolási munkát nagy valószínűséggel még egyáltalán nem, vagy nagyon hosszú ideje nem végeztek)
Állapotmutató	$(A+B+C+D-4)/16=0\%$

A fa értéke: 0 Ft

Kezelési javaslatok:

Kiszáradt

A fát az építkezés miatt ki kell vágni.

A fát 0 év múlva újra meg kell vizsgálni.



Garden Faápoló Kft.



Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

151	térképi (kataszteri) azonosító: 151		
fafaj: Robinia pseudoacacia		elfogadott magyar név: fehér akác	
törzsátmérő: 30 cm	magasság: 15 m	kockázati értékelés	
koronaátmérő: 6 m	törzsmagasság: 7 m	fa elhelyezkedése: 1	
korona kezdete: 8 m	élőhely minősége: 5	környezeti elhelyezkedés: 2	veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa környezete jó.

A gyökérzet értékelése	A gyökérzet állapota	
A=5 Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérnyak	A gyökérzet állapota jó.	
	A gyökérnyak állapota	
	A gyökérnyak állapota jó.	
A törzs értékelése	A törzs állapota	
B=5 A törzs nem károsult	A törzsön kúszónövény van.juhar rádólt	
	A koronaalap állapota	
	A koronaalap állapota jó.	
A korona értékelése	A korona állapota	
C=5 A korona formája (a fajra jellemzően) ép, a lombveszteség nem haladja meg a 10 %-ot.	A korona állapota jó	
Életképesség	D=4 Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti	
Ápoltság	E=4 A fa kismértékű ápoláshiányt mutat	
Állapotmutató	$(A+B+C+D-4)/16=94\%$	

A fa értéke: 29250 Ft

Kezelési javaslatok:

Rádólt juhar eltávolítása.

A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fát 2 év múlva újra meg kell vizsgálni.



Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor


FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

152	térképi (kataszteri) azonosító: 152		
fafaj: nem vizsgálható		elfogadott magyar név: 0	
törzsátmérő: --- cm	magasság: --- m	kockázati értékelés	
#korona_átmérő	törzsmagasság: --- m	fa elhelyezkedése: 1	
korona kezdete: 0 m	élőhely minősége: 5	környezeti elhelyezkedés: 2	veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa nem vizsgálható

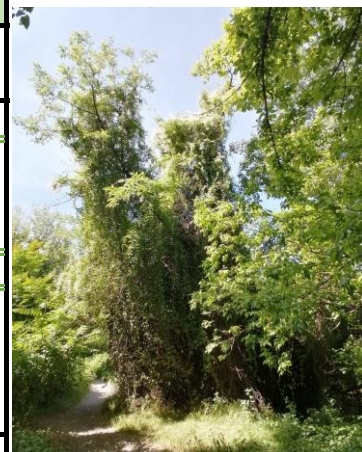

A gyökérzet értékelése	A gyökérzet állapota
A=0 Elhalt gyökérzet, üres fahely	A fa nem vizsgálható
	A gyökérnyak állapota
	A fa nem vizsgálható
A törzs értékelése	A törzs állapota
B=0 Üres fahely	A fa nem vizsgálható
	A koronaalap állapota
	A fa nem vizsgálható
A korona értékelése	A korona állapota
C=0 Üres fahely	A fa nem vizsgálható
Életképesség	D=0 Üres fahely, tuskó
Ápoltság	E=0 Üres fahely
Állapotmutató	$(A+B+C+D-4)/16=0\%$

A fa értéke: 0 Ft

Kezelési javaslatok:

Kiszáradt



Garden Faápoló Kft.



Garden Faápoló Kft.

A fát 2 év múlva újra meg kell vizsgálni.



Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

153	térképi (kataszteri) azonosító: 153		
fafaj: Acer negundo		elfogadott magyar név: zöld juhar	
törzsátmérő: 39 cm	magasság: 13 m	kockázati értékelés	
koronaátmérő: 8,5 m	törzsmagasság: 1,5 m	fa elhelyezkedése: 1	
korona kezdete: 2 m	élőhely minősége: 5	környezeti elhelyezkedés: 2	veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa környezete jó.

A gyökérzet értékelése	A gyökérzet állapota	
A=5 Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérnyak	A gyökérzet állapota jó.	
	A gyökérnyak állapota	
	A gyökérnyak állapota jó.	
A törzs értékelése	A törzs állapota	
B=4 Kisméretű károsodás (néhány felszíni seb)	A törzs ferde. A törzsen kúszónövény van.építési őrsvelvény	
	A koronaalap állapota	
	A koronaalap állapota jó.	
A korona értékelése	A korona állapota	
C=4 A lombveszteség 11-25 százalék közötti	A korona külpontos, féloldalas. A koronában száraz ág van.	
Életképesség	D=3 A fa a termőhely által meghatározott életkor előtt lecsereplendő	
Ápoltság	E=3 A fa közepes mértékű ápoláshiányt mutat	
Állapotmutató	$(A+B+C+D-4)/16=75\%$	

A fa értéke: 31500 Ft

Kezelési javaslatok:

A fát az építkezés miatt ki kell vágni.

A fát 0 év múlva újra meg kell vizsgálni.



Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

154	térképi (kataszteri) azonosító: 154		
fafaj: Acer negundo		elfogadott magyar név: zöld juhar	
törzsátmérő: 26+30 cm	magasság: 14 m	kockázati értékelés	
koronaátmérő: 10 m	törzsmagasság: 0 m	fa elhelyezkedése: 1	
korona kezdete: 3 m	élőhely minősége: 5	környezeti elhelyezkedés: 2	veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa környezete jó.

A gyökérzet értékelése	A gyökérzet állapota	
A=5 Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérszárak	A gyökérzet állapota jó.	
	A gyökérszár állapota	
	A gyökérszár állapota jó.	
A törzs értékelése	A törzs állapota	
B=4 Kisméretű károsodás (néhány felszíni seb)	A törzs ferde. A törzsen kúszónövény van.építési őrsvetély	
	A koronaalap állapota	
	A koronaalap állapota jó.	
A korona értékelése	A korona állapota	
C=4 A lombveszteség 11-25 százalék közötti	A korona külpontos, féloldalas. A koronában száraz ág van.	
Életképesség	D=3 A fa a termőhely által meghatározott életkor előtt lecsereplendő	
Ápoltság	E=3 A fa közepes mértékű ápolásihiányt mutat	
Állapotmutató	$(A+B+C+D-4)/16=75\%$	

A fa értéke: 14625 Ft

Kezelési javaslatok:

A koronában ápoló gallyazást kell végezni.

A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fát 2 év múlva újra meg kell vizsgálni.



Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

155	térképi (kataszteri) azonosító: 155		
fafaj: Acer negundo		elfogadott magyar név: zöld juhar	
törzsátmérő: 29 cm	magasság: 14 m	kockázati értékelés	
koronaátmérő: 7 m	törzsmagasság: 3 m	fa elhelyezkedése: 1	
korona kezdete: 4 m	élőhely minősége: 5	környezeti elhelyezkedés: 2	veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa környezete jó.

A gyökérzet értékelése	A gyökérzet állapota
A=5 Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérszárak	A gyökérzet állapota jó.
	A gyökérszárak állapota
	A gyökérszárak állapota jó.
A törzs értékelése	A törzs állapota
B=4 Kisméretű károsodás (néhány felszíni seb)	A törzs ferde. A törzsen kúszónövény van.
	A koronaalap állapota
	A koronaalap állapota jó.
A korona értékelése	A korona állapota
C=4 A lombvesztés 11-25 százalék közötti	A korona külpontos, féloldalas. A koronában száraz ág van.
Életképesség	D=4 Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti
Ápoltság	E=3 A fa közepes mértékű ápolásihiányt mutat
Állapotmutató	$(A+B+C+D-4)/16=81\%$



A fa értéke: 20250 Ft

Kezelési javaslatok:

A koronában ápoló gallyazást kell végezni.

A fa kezelést igényel.

A fát 2 év múlva újra meg kell vizsgálni.

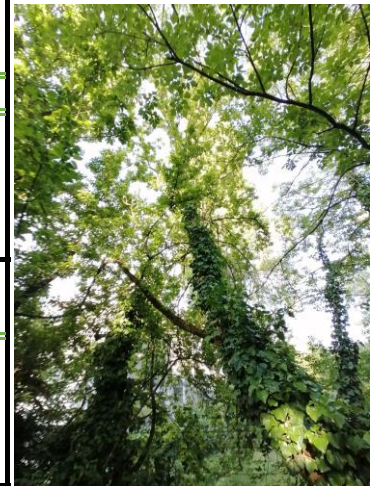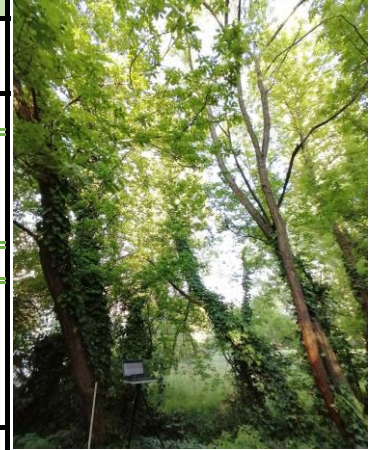

Garden Faápoló Kft.



Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

156	térképi (kataszteri) azonosító: 156		
fafaj: Acer negundo	elfogadott magyar név: zöld juhar		
törzsátmérő: 23 cm	magasság: 14 m	kockázati értékelés	
koronaátmérő: 7 m	törzsmagasság: 6 m	fa elhelyezkedése: 1	
korona kezdete: 5 m	élőhely minősége: 5	környezeti elhelyezkedés: 2	veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa környezete jó.

A gyökérzet értékelése	A gyökérzet állapota	
A=5 Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérszárak	A gyökérzet állapota jó.	
	A gyökérszárak állapota	
	A gyökérszárak állapota jó.	
	A törzs állapota	
	A törzs ferde. A törzsen kúszónövény van.	
B=4 Kisméretű károsodás (néhány felszíni seb)	A koronaalap állapota	
	A koronaalap állapota jó.	
	A korona állapota	
C=4 A lombveszteség 11-25 százalék közötti	A korona külpontos, féloldalas. A koronában száraz ág van.	
	Életképesség	
	D=4 Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti	
	Ápoltság	
	E=4 A fa kismértékű ápolásihiányt mutat	
	Állapotmutató	(A+B+C+D-4)/16=81%

A fa értéke: 14344 Ft

Kezelési javaslatok:

A koronában ápoló gallyazást kell végezni.

A fa kezelést igényel.

A fát 2 év múlva újra meg kell vizsgálni.



Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

157 térképi (kataszteri) azonosító: 157

fafaj: Robinia pseudoacacia elfogadott magyar név: fehér akác

törzsátmérő: 16+17 cm magasság: 16 m **kockázati értékelés**

koronaátmérő: 6 m törzsmagasság: 6 m fa elhelyezkedése: 1

korona kezdete: 6 m élőhely minősége: 5 környezeti elhelyezkedés: 2 veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa környezete jó.

A gyökérzet értékelése

A gyökérzet állapota

A gyökérzet állapota jó.

A=3 A gyökérzetten és/vagy a gyökérmakon látható kisebb károsodások (sebek és korhadások)

A gyökérmak állapota

A gyökérmakon korhadás van.



A törzs értékelése

A törzs állapota

A törzsen kúszónövény van.

B=4 Kisméretű károsodás (néhány felszíni seb)

A koronaalap állapota

A koronaalap állapota jó.



A korona értékelése

A korona állapota

C=4 A lombveszteség 11-25 százalék közötti

A koronában száraz ág van.

Életképesség


D=3 A fa a termőhely által meghatározott életkor előtt lecsereplendő

Ápoltság

E=2 A fa jelentős mértékű ápoláshiányt mutat

Állapotmutató

$(A+B+C+D-4)/16=63\%$

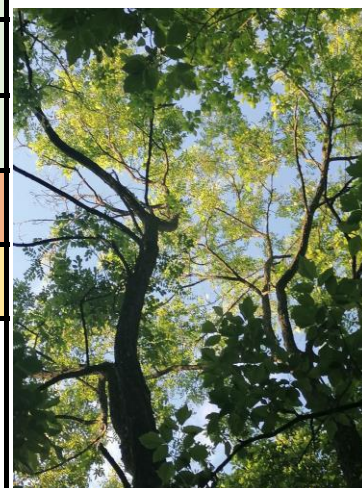

A fa értéke: 5344 Ft

Kezelési javaslatok:

A fát az építkezés miatt ki kell vágni.

A fát 0 év múlva újra meg kell vizsgálni.



Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

158	térképi (kataszteri) azonosító: 158		
fafaj: Acer negundo		elfogadott magyar név: zöld juhar	
törzsátmérő: 20 cm	magasság: 14 m	kockázati értékelés	
koronaátmérő: 6 m	törzsmagasság: 6 m	fa elhelyezkedése: 1	
korona kezdete: 6 m	élőhely minősége: 5	környezeti elhelyezkedés: 2	veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa környezete jó.

A gyökérzet értékelése	A gyökérzet állapota
A=5 Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérszárak	A gyökérzet állapota jó.
	A gyökérszárak állapota
	A gyökérszárak állapota jó.
A törzs értékelése	A törzs állapota
B=4 Kisméretű károsodás (néhány felszíni seb)	A törzsen kúszónövény van.
	A koronaalap állapota
	A koronaalap állapota jó.
A korona értékelése	A korona állapota
C=4 A lombvesztés 11-25 százalék közötti	A koronában száraz ág van.
Életképesség	D=4 Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti
Ápoltság	E=3 A fa közepes mértékű ápolásihiányt mutat
Állapotmutató	$(A+B+C+D-4)/16=81\%$

A fa értéke: 10547 Ft

Kezelési javaslatok:

A koronában ápoló gallyazást kell végezni.

A fa kezelést igényel.

A fát 2 év múlva újra meg kell vizsgálni.





Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

159		térképi (kataszteri) azonosító: 159	
fafaj: Acer negundo		elfogadott magyar név: zöld juhar	
törzsátmérő: 26 cm	magasság: 15 m	kockázati értékelés	
koronaátmérő: 5 m	törzsmagasság: 5 m	fa elhelyezkedése: 1	
korona kezdete: 5 m	élőhely minősége: 5	környezeti elhelyezkedés: 2	veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa környezete jó.

A gyökérzet értékelése	A gyökérzet állapota	
A=5 Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérnyak	A gyökérzet állapota jó.	
	A gyökérnyak állapota	
	A gyökérnyak állapota jó.	
	A törzs állapota	
	A törzs ferde. A törzsen kúszónövény van.	
B=4 Kisméretű károsodás (néhány felszíni seb)	A koronaalap állapota	
	A koronaalap állapota jó.	
	A korona állapota	
C=4 A lombveszteség 11-25 százalék közötti	A korona külpontos, féloldalas. A koronában száraz ág van.	
	Életképesség	
	D=4 Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti	
	Ápoltság	
	E=3 A fa közepes mértékű ápoláshiányt mutat	
	Állapotmutató	
	$(A+B+C+D-4)/16=81\%$	

A fa értéke: 16875 Ft

Kezelési javaslatok:

A koronában ápoló gallyazást kell végezni.

A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fát 2 év múlva újra meg kell vizsgálni.



Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

160		térképi (kataszteri) azonosító: 160	
fafaj: Acer negundo		elfogadott magyar név: zöld juhar	
törzsátmérő: 16 cm	magasság: 14 m	kockázati értékelés	
koronaátmérő: 5 m	törzsmagasság: 4 m	fa elhelyezkedése: 1	
korona kezdete: 4 m	élőhely minősége: 5	környezeti elhelyezkedés: 2	veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa környezete jó.

A gyökérzet értékelése	A gyökérzet állapota
A=5 Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérnyak	A gyökérzet állapota jó.
	A gyökérnyak állapota
	A gyökérnyak állapota jó.
A törzs értékelése	A törzs állapota
B=4 Kisméretű károsodás (néhány felszíni seb)	A törzs ferde. A törzsön kúszónövény van.
	A koronaalap állapota
	A koronaalap állapota jó.
A korona értékelése	A korona állapota
C=4 A lombveszteség 11-25 százalék közötti	A korona külpontos, féloldalas. A koronában száraz ág van.
Életképesség	D=4 Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti
Ápoltság	E=3 A fa közepes mértékű ápoláshiányt mutat
Állapotmutató	$(A+B+C+D-4)/16=81\%$


A fa értéke: 6750 Ft

Kezelési javaslatok:

A koronában ápoló gallyazást kell végezni.

A fa kezelést igényel.

A fát 2 év múlva újra meg kell vizsgálni.

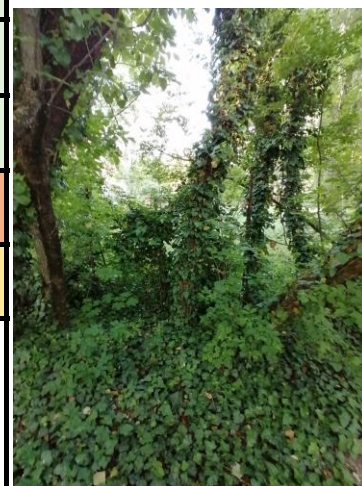



Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

161	térképi (kataszteri) azonosító: 161		
fafaj: Acer negundo	elfogadott magyar név: zöld juhar		
törzsátmérő: 13 cm	magasság: 8 m	kockázati értékelés	
koronaátmérő: 5 m	törzsmagasság: 3 m	fa elhelyezkedése: 1	
korona kezdete: 3 m	élőhely minősége: 5	környezeti elhelyezkedés: 2	veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa környezete jó.


A gyökérzet értékelése	A gyökérzet állapota
A=5 Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérszárak	Kiszáradt.
	A gyökérszárak állapota
	Kiszáradt.
A törzs értékelése	A törzs állapota
B=4 Kisméretű károsodás (néhány felszíni seb)	Kiszáradt.
	A koronaalap állapota
	Kiszáradt.
A korona értékelése	A korona állapota
C=4 A lombveszteség 11-25 százalék közötti	Kiszáradt.
Életképesség	D=4 Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti
Ápoltság	E=3 A fa közepes mértékű ápolásihiányt mutat
Állapotmutató	$(A+B+C+D-4)/16=81\%$

A fa értéke: 4219 Ft

Kezelési javaslatok:

Kiszáradt

A fát az építkezés miatt ki kell vágni.
A fát 0 év múlva újra meg kell vizsgálni.

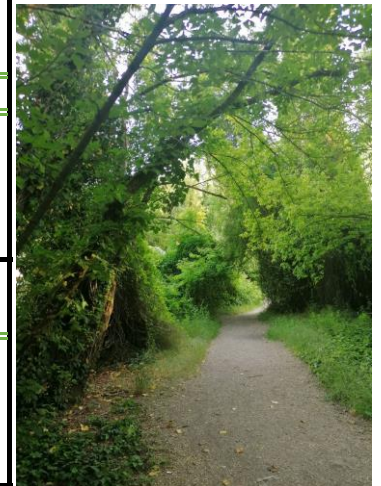

Garden Faápoló Kft.



Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

162	térképi (kataszteri) azonosító: 162		
fafaj: Acer negundo		elfogadott magyar név: zöld juhar	
törzsátmérő: 26 cm	magasság: 14 m	kockázati értékelés	
koronaátmérő: 7 m	törzsmagasság: 2 m	fa elhelyezkedése: 1	
korona kezdete: 2 m	élőhely minősége: 5	környezeti elhelyezkedés: 2	veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa környezete jó.

A gyökérzet értékelése	A gyökérzet állapota	
A=5 Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérszárak	A gyökérzet állapota jó.	
	A gyökérszárak állapota	
B=4 Kisméretű károsodás (néhány felszíni seb)	A gyökérszárak állapota jó.	
	A törzs állapota	
A törzs értékelése	A törzs ferde. A törzsen kúszónövény van.	
	A koronaalap állapota	
C=4 A lombveszteség 11-25 százalék közötti	A koronaalap állapota jó.	
	A korona állapota	
Életképesség	A korona féloldalas. A koronában száraz ág van.	
	D=4 Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti	
Ápoltság	E=4 A fa kismértékű ápoláshiányt mutat	
	Állapotmutató	

A fa értéke: 16875 Ft

Kezelési javaslatok:

A koronában ápoló gallyazást kell végezni.

A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fát 2 év múlva újra meg kell vizsgálni.



Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

163	térképi (kataszteri) azonosító: 163		
fafaj: Acer negundo		elfogadott magyar név: zöld juhar	
törzsátmérő: 25+13 cm	magasság: 14 m	kockázati értékelés	
koronaátmérő: 7,5 m	törzsmagasság: 4 m	fa elhelyezkedése: 1	
korona kezdete: 4 m	élőhely minősége: 5	környezeti elhelyezkedés: 2	veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa környezete jó.

A gyökérzet értékelése	A gyökérzet állapota
A=5 Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérszálak	A gyökérzet állapota jó.
	A gyökérszálak állapota
	A gyökérszálak állapota jó.
A törzs értékelése	A törzs állapota
B=3 A törzs egyértelmű károsodása (néhány felszíni seb és korhadási helyek)	A törzsen kúszónövény van.
	A koronaalap állapota
	A koronaalap állapota jó.
A korona értékelése	A korona állapota
C=4 A lombvesztés 11-25 százalék közötti	A korona külpontos, féloldalas. A koronában kúszónövény van.
Életképesség	D=3 A fa a termőhely által meghatározott életkor előtt lecsereplendő
Ápoltság	E=3 A fa közepes mértékű ápolásihiányt mutat
Állapotmutató	$(A+B+C+D-4)/16=69\%$


A fa értéke: 10406 Ft

Kezelési javaslatok:

A koronában ápoló gallyazást, ürszelvény gallyazást kell végezni.

A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fát 2 év múlva újra meg kell vizsgálni.

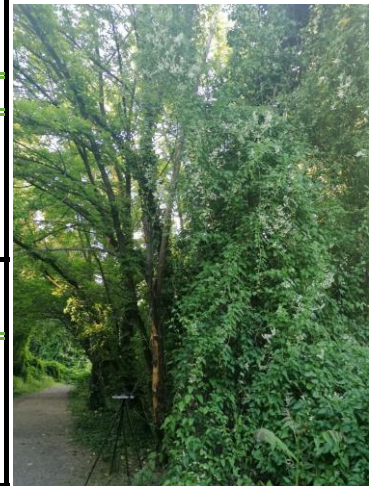

Garden Faápoló Kft.



Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

164	térképi (kataszteri) azonosító: 164		
fafaj: Acer negundo		elfogadott magyar név: zöld juhar	
törzsátmérő: 19 cm	magasság: 6 m	kockázati értékelés	
koronaátmérő: 0 m	törzsmagasság: 2 m	fa elhelyezkedése: 1	
korona kezdete: 2 m	élőhely minősége: 5	környezeti elhelyezkedés: 2	veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa környezete jó.


A gyökérzet értékelése	A gyökérzet állapota
A=5 Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérnyak	Kiszáradt.
	A gyökérnyak állapota
	Kiszáradt.
A törzs értékelése	A törzs állapota
B=1 A törzs előrehaladottan károsult, elhalt, korhadt (a törzs olyan mértékben károsult, hogy statikai vagy tápanyagtápanyagellátási funkcióit nem képes ellátni)	Kiszáradt.
	A koronaalap állapota
	Kiszáradt.
A korona értékelése	A korona állapota
C=1 Elhalt korona, teljes lombveszteség	Kiszáradt.
Életképesség	D=1 Sürgősen lecsereendő az állapota vagy károkozás veszélye miatt (a károkozás veszélye csak a fa kivágásával kerülhető el)
Ápoltság	E=1 A fa elhanyagolt állapotban van (rajta ápolási munkát nagy valószínűséggel még egyáltalán nem, vagy nagyon hosszú ideje nem végeztek)
Állapotmutató	$(A+B+C+D-4)/16=25\%$

A fa értéke: 0 Ft

Kezelési javaslatok:

Kiszáradt

A fát az építkezés miatt ki kell vágni.
A fát 0 év múlva újra meg kell vizsgálni.

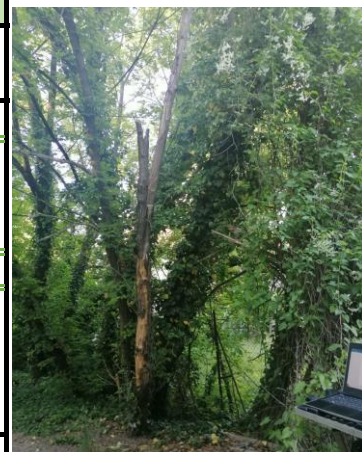

Garden Faápoló Kft.



Garden Faápoló Kft.



Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

165		térképi (kataszteri) azonosító: 165	
fafaj: Acer negundo		elfogadott magyar név: zöld juhar	
törzsátmérő: 30 cm	magasság: 14 m	kockázati értékelés	
koronaátmérő: 5,5 m	törzsmagasság: 3 m	fa elhelyezkedése: 1	
korona kezdete: 3 m	élőhely minősége: 5	környezeti elhelyezkedés: 2	veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa környezete jó.

A gyökérzet értékelése	A gyökérzet állapota
A=1 A gyökérzet erős, legalább 50 %-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen	A gyökérzet kiszáradt.
	A gyökérnyak állapota
	A gyökérnyak állapota jó.
A törzs értékelése	A törzs állapota
B=5 A törzs nem károsult	A törzsön kúszónövény van.
	A koronaalap állapota
	A koronaalap állapota jó.
A korona értékelése	A korona állapota
C=3 Jelentős a lombveszteség (26-50%)	A koronában száraz ág, kúszónövény van.
Életképesség	D=4 Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti
Ápoltság	E=3 A fa közepes mértékű ápoláshiányt mutat
Állapotmutató	$(A+B+C+D-4)/16=56\%$



A fa értéke: 14625 Ft

Kezelési javaslatok:

A törzsön kúszónövény eltávolítását el kell végezni. A koronában ápoló gallyazást kell végezni.

A fa kezelést igényel.

A fát 2 év múlva újra meg kell vizsgálni.

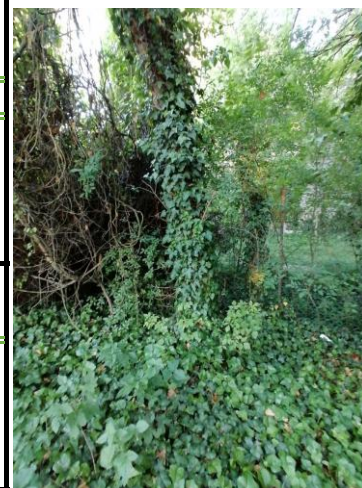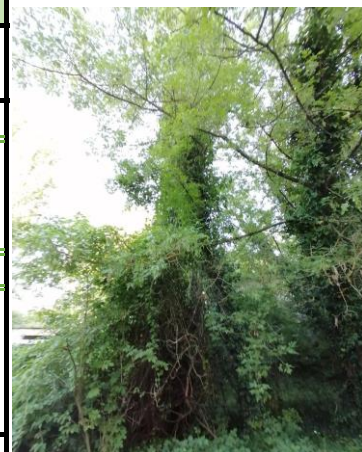



Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.



ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft.		EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va	
166		térképi (kataszteri) azonosító: 166	
fafaj: Acer negundo		elfogadott magyar név: zöld juhar	
törzsátmérő: 52 cm	magasság: 14 m	kockázati értékelés	
koronaátmérő: 11,5 m	törzsmagasság: 0,5 m	fa elhelyezkedése: 1	
korona kezdete: 3 m	élőhely minősége: 5	környezeti elhelyezkedés: 2	veszélyeztetés: 1
A fa környezete			
A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa környezete jó.			
A gyökérzet értékelése	A gyökérzet állapota		
A=5 Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérnyak	A gyökérzet állapota jó.		
	A gyökérnyak állapota		
	A gyökérnyak állapota jó.		
A törzs értékelése	A törzs állapota		
B=4 Kisméretű károsodás (néhány felszíni seb)	A törzsön kúszónövény van.		
	A koronaalap állapota		
	A koronaalap állapota jó.		
A korona értékelése	A korona állapota		
C=4 A lombveszteség 11-25 százalék közötti	A koronában száraz ág van.építés ürszelvénybe lóg		
Életképesség	D=4 Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti		
Ápoltság	E=3 A fa közepes mértékű ápoláshiányt mutat		
Állapotmutató	$(A+B+C+D-4)/16=81\%$		
A fa értéke: 54000 Ft			
Kezelési javaslatok:			
A koronában ápoló gallyazást, ürszelvény gallyazást kell végezni.			
A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.			
A fát 2 év múlva újra meg kell vizsgálni.			

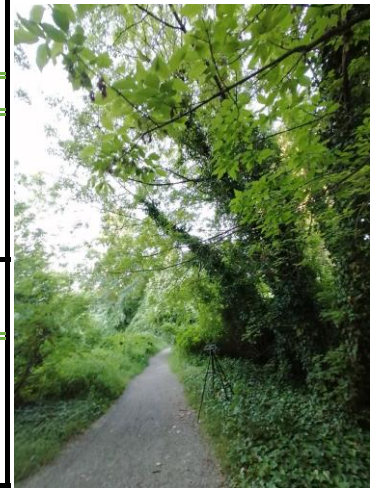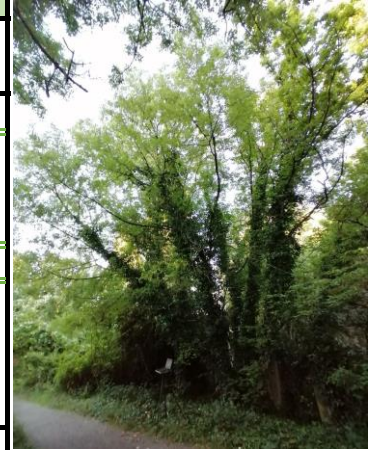



Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

167		térképi (kataszteri) azonosító: 167	
fafaj: Acer negundo		elfogadott magyar név: zöld juhar	
törzsátmérő: 16 cm	magasság: 14 m	kockázati értékelés	
koronaátmérő: 5 m	törzsmagasság: 4 m	fa elhelyezkedése: 1	
korona kezdete: 4 m	élőhely minősége: 5	környezeti elhelyezkedés: 2	veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa környezete jó.

A gyökérzet értékelése	A gyökérzet állapota
A=5 Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérnyak	A gyökérzet állapota jó.
	A gyökérnyak állapota
	A gyökérnyak állapota jó.
A törzs értékelése	A törzs állapota
B=4 Kisméretű károsodás (néhány felszíni seb)	A törzs ferde. A törzsön kúszónövény van.
	A koronaalap állapota
	A koronaalap állapota jó.
A korona értékelése	A korona állapota
C=4 A lombveszteség 11-25 százalék közötti	A korona külponos, féloldalas. A koronában száraz ág van.építés ürszelvénybe lóg
Életképesség	D=4 Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti
Ápoltság	E=3 A fa közepes mértékű ápoláshiányt mutat
Állapotmutató	$(A+B+C+D-4)/16=81\%$

A fa értéke: 8016 Ft

Kezelési javaslatok:

A koronában ápoló gallyazást, ürszelvény gallyazást kell végezni.

A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fát 2 év múlva újra meg kell vizsgálni.



Garden Faápoló Kft.



Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

168	térképi (kataszteri) azonosító: 168		
fafaj: Acer negundo		elfogadott magyar név: zöld juhar	
törzsátmérő: 27 cm	magasság: 14 m	kockázati értékelés	
koronaátmérő: 8 m	törzsmagasság: 3 m	fa elhelyezkedése: 1	
korona kezdete: 3 m	élőhely minősége: 5	környezeti elhelyezkedés: 2	veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa környezete jó.

A gyökérzet értékelése	A gyökérzet állapota	
A=5 Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérszárak	A gyökérzet állapota jó.	
	A gyökérszárak állapota	
	A gyökérszárak állapota jó.	
A törzs értékelése	A törzs állapota	
B=4 Kisméretű károsodás (néhány felszíni seb)	A törzs ferde. A törzsen kúszónövény van.	
	A koronaalap állapota	
	A koronaalap állapota jó.	
A korona értékelése	A korona állapota	
C=4 A lombveszteség 11-25 százalék közötti	A koronában száraz ág van.építés ürszelvénybe lóg	
Életképesség	D=4 Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti	
Ápoltság	E=3 A fa közepes mértékű ápolásihiányt mutat	
Állapotmutató	$(A+B+C+D-4)/16=81\%$	

A fa értéke: 0 Ft

Kezelési javaslatok:

A fát az építkezés miatt ki kell vágni.
A fát 0 év múlva újra meg kell vizsgálni.



Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

169	térképi (kataszteri) azonosító: 169		
fafaj: Acer negundo		elfogadott magyar név: zöld juhar	
törzsátmérő: 20+20 cm	magasság: 13 m	kockázati értékelés	
koronaátmérő: 6 m	törzsmagasság: 0 m	fa elhelyezkedése: 1	
korona kezdete: 4 m	élőhely minősége: 5	környezeti elhelyezkedés: 2	veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa környezete jó.

A gyökérzet értékelése	A gyökérzet állapota	
A=5 Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérnyak	A gyökérzet állapota jó.	
	A gyökérnyak állapota	
A gyökérnyak állapota jó.		
A törzs értékelése	A törzs állapota	
B=4 Kisméretű károsodás (néhány felszíni seb)	A törzsön kúszónövény van.	
	A koronaalap állapota	
A koronaalap állapota jó.		
A korona értékelése	A korona állapota	
C=4 A lombveszteség 11-25 százalék közötti	A koronában száraz ág van.	
Életképesség	D=4 Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti	
Ápoltság	E=3 A fa közepes mértékű ápoláshiányt mutat	
Állapotmutató	$(A+B+C+D-4)/16=81\%$	

A fa értéke: 10547 Ft

Kezelési javaslatok:

A koronában ápoló gallyazást kell végezni.

A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fát 2 év múlva újra meg kell vizsgálni.



Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

170	térképi (kataszteri) azonosító: 170		
fafaj: Robinia pseudoacacia		elfogadott magyar név: fehér akác	
törzsátmérő: 14 cm	magasság: 9 m	kockázati értékelés	
koronaátmérő: 5 m	törzsmagasság: 2 m	fa elhelyezkedése: 1	
korona kezdete: 3 m	élőhely minősége: 5	környezeti elhelyezkedés: 2	veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa környezete jó.

A gyökérzet értékelése	A gyökérzet állapota	
A=5 Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérszálak	A gyökérzet állapota jó.	
	A gyökérszálak állapota	
	A gyökérszálak állapota jó.	
A törzs értékelése	A törzs állapota	
B=5 A törzs nem károsult	A törzs ferde. A törzsen kúszónövény van.	
	A koronaalap állapota	
	A koronaalap állapota jó.	
A korona értékelése	A korona állapota	
C=4 A lombvesztés 11-25 százalék közötti	A korona külponos, féloldalas. A koronában száraz ág van.építési úrszelvénybe ér	
Életképesség	D=4 Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti	
Ápoltság	E=3 A fa közepes mértékű ápolásihiányt mutat	
Állapotmutató	$(A+B+C+D-4)/16=88\%$	

A fa értéke: 5484 Ft

Kezelési javaslatok:

A fát az építkezés miatt ki kell vágni.
A fát 0 év múlva újra meg kell vizsgálni.



Garden Faápoló Kft.



Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

171	térképi (kataszteri) azonosító: 171		
fafaj: Acer negundo		elfogadott magyar név: zöld juhar	
törzsátmérő: 21+13 cm	magasság: 13 m	kockázati értékelés	
koronaátmérő: 7 m	törzsmagasság: 1 m	fa elhelyezkedése: 1	
korona kezdete: 3 m	élőhely minősége: 5	környezeti elhelyezkedés: 2	veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa környezete jó.

A gyökérzet értékelése	A gyökérzet állapota	
A=5 Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérnyak	A gyökérzet állapota jó.	
	A gyökérnyak állapota	
	A gyökérnyak állapota jó.	
A törzs értékelése	A törzs állapota	
B=4 Kisméretű károsodás (néhány felszíni seb)	A törzsen kúszónövény van.	
	A koronaalap állapota	
	A koronaalap állapota jó.	
A korona értékelése	A korona állapota	
C=4 A lombveszteség 11-25 százalék közötti	A koronában száraz ág van.építési ürszelvénybe ér	
Életképesség	D=4 Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti	
Ápoltság	E=3 A fa közepes mértékű ápoláshiányt mutat	
Állapotmutató	$(A+B+C+D-4)/16=81\%$	

A fa értéke: 0 Ft

Kezelési javaslatok:

A fát az építkezés miatt ki kell vágni.

A fát 0 év múlva újra meg kell vizsgálni.



Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

172	térképi (kataszteri) azonosító: 172		
fafaj: Acer negundo		elfogadott magyar név: zöld juhar	
törzsátmérő: 16+14 cm	magasság: 12 m	kockázati értékelés	
koronaátmérő: 6 m	törzsmagasság: 0 m	fa elhelyezkedése: 1	
korona kezdete: 2 m	élőhely minősége: 5	környezeti elhelyezkedés: 2	veszélyeztetés: 1

A fa környezete



A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa környezete jó.

A gyökérzet értékelése	A gyökérzet állapota
A=5 Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérnyak	A gyökérzet állapota jó.
	A gyökérnyak állapota
	A gyökérnyak állapota jó.
A törzs értékelése	A törzs állapota
B=4 Kisméretű károsodás (néhány felszíni seb)	A törzsen kúszónövény van.
	A koronaalap állapota
	A koronaalap állapota jó.
A korona értékelése	A korona állapota
C=3 Jelentős a lombveszteség (26-50%)	A koronában száraz ág van.építési ürszelvénybe ér
Életképesség	D=3 A fa a termőhely által meghatározott életkor előtt lecsereplendő
Ápoltság	E=3 A fa közepes mértékű ápoláshiányt mutat
Állapotmutató	$(A+B+C+D-4)/16=69\%$

A fa értéke: 0 Ft

Kezelési javaslatok:

A fát az építkezés miatt ki kell vágni.
A fát 0 év múlva újra meg kell vizsgálni.

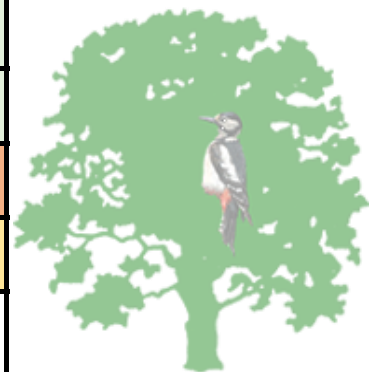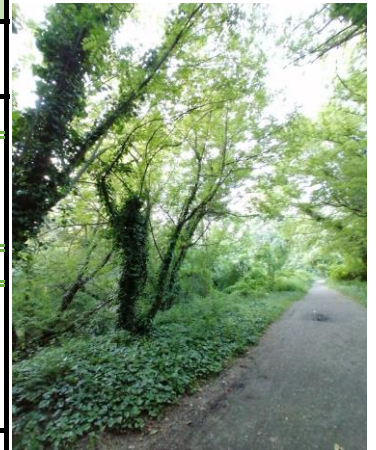

Garden Faápoló Kft.



Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

173	térképi (kataszteri) azonosító: 173		
fafaj: Acer negundo		elfogadott magyar név: zöld juhar	
törzsátmérő: 19+18+11	magasság: 13 m	kockázati értékelés	
koronaátmérő: 6 m	törzsmagasság: 0 m	fa elhelyezkedése: 1	
korona kezdete: 3 m	élőhely minősége: 5	környezeti elhelyezkedés: 2	veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa környezete jó.

A gyökérzet értékelése	A gyökérzet állapota	
A=5 Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérnyak	A gyökérzet állapota jó.	
	A gyökérnyak állapota	
A gyökérnyak állapota jó.		
A törzs értékelése	A törzs állapota	
B=4 Kisméretű károsodás (néhány felszíni seb)	A törzsen kúszónövény van.	
	A koronaalap állapota	
A koronaalap állapota jó.		
A korona értékelése	A korona állapota	
C=3 Jelentős a lombveszteség (26-50%)	A koronában száraz ág van.építési ürszelvénybe ér	
Életképesség	D=3 A fa a termőhely által meghatározott életkor előtt lecsereplendő	
Ápoltság	E=3 A fa közepes mértékű ápoláshiányt mutat	
Állapotmutató	$(A+B+C+D-4)/16=69\%$	

A fa értéke: 0 Ft

Kezelési javaslatok:

A fát az építkezés miatt ki kell vágni.
A fát 0 év múlva újra meg kell vizsgálni.



Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

174	térképi (kataszteri) azonosító: 174		
fafaj: Acer negundo		elfogadott magyar név: zöld juhar	
törzsátmérő: 23+13 cm	magasság: 11 m	kockázati értékelés	
koronaátmérő: 4 m	törzsmagasság: 0,5 m	fa elhelyezkedése: 1	
korona kezdete: 3 m	élőhely minősége: 5	környezeti elhelyezkedés: 2	veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa környezete jó.

A gyökérzet értékelése	A gyökérzet állapota	
A=5 Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérnyak	A gyökérzet állapota jó.	
	A gyökérnyak állapota	
A gyökérnyak állapota jó.		
A törzs értékelése	A törzs állapota	
B=4 Kisméretű károsodás (néhány felszíni seb)	A törzsen kúszónövény van.	
	A koronaalap állapota	
A koronaalap állapota jó.		
A korona értékelése	A korona állapota	
C=3 Jelentős a lombveszteség (26-50%)	A koronában száraz ág van.építési ürszelvénybe ér	
Életképesség	D=3 A fa a termőhely által meghatározott életkor előtt lecsereplendő	
Ápoltság	E=3 A fa közepes mértékű ápoláshiányt mutat	
Állapotmutató	$(A+B+C+D-4)/16=69\%$	

A fa értéke: 11250 Ft

Kezelési javaslatok:

A koronában ápoló gallyazást kell végezni.

A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fát 2 év múlva újra meg kell vizsgálni.



Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

175	térképi (kataszteri) azonosító: 175		
fafaj: Acer negundo		elfogadott magyar név: zöld juhar	
törzsátmérő: 9+8 cm	magasság: 8 m	kockázati értékelés	
koronaátmérő: 3 m	törzsmagasság: 0,5 m	fa elhelyezkedése: 1	
korona kezdete: 3 m	élőhely minősége: 5	környezeti elhelyezkedés: 2	veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa környezete jó.

A gyökérzet értékelése	A gyökérzet állapota	
A=5 Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérnyak	A gyökérzet állapota jó.	
	A gyökérnyak állapota	
	A gyökérnyak állapota jó.	
	A törzs állapota	
	A törzsen kúszónövény van.	
	A koronaalap állapota	
B=4 Kisméretű károsodás (néhány felszíni seb)	A koronaalap állapota jó.	
	A korona állapota	
C=4 A lombveszteség 11-25 százalék közötti	A koronában száraz ág van.építési ürszelvénybe ér	
	Életképesség	
	D=4 Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti	
	Ápoltság	
	E=3 A fa közepes mértékű ápoláshiányt mutat	
	Állapotmutató	(A+B+C+D-4)/16=81%

A fa értéke: 2953 Ft

Kezelési javaslatok:

A fát az építkezés miatt ki kell vágni.
A fát 0 év múlva újra meg kell vizsgálni.



Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

176	térképi (kataszteri) azonosító: 176		
fafaj: Acer negundo		elfogadott magyar név: zöld juhar	
törzsátmérő: 47,5 cm	magasság: 15 m	kockázati értékelés	
koronaátmérő: 10 m	törzsmagasság: 1 m	fa elhelyezkedése: 1	
korona kezdete: 2 m	élőhely minősége: 5	környezeti elhelyezkedés: 2	veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa környezete jó.

A gyökérzet értékelése	A gyökérzet állapota
A=5 Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérnyak	A gyökérzet állapota jó.
	A gyökérnyak állapota
	A gyökérnyak állapota jó.
A törzs értékelése	A törzs állapota
B=4 Kisméretű károsodás (néhány felszíni seb)	A törzs ferde. A törzsön kúszónövény van.
	A koronaalap állapota
	A koronaalap terhelt.
A korona értékelése	A korona állapota
C=4 A lombveszteség 11-25 százalék közötti	A korona külponos, féloldalas. A koronában száraz ág, sérült ág van.építési ürszelvénybe ér
Életképesség	D=3 A fa a termőhely által meghatározott életkor előtt lecsereplendő
Ápoltság	E=3 A fa közepes mértékű ápoláshiányt mutat
Állapotmutató	$(A+B+C+D-4)/16=75\%$


A fa értéke: 36000 Ft

Kezelési javaslatok:

A koronában ápoló gallyazást, korona kurtítását, ürszelvény gallyazást kell végezni.

A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fát 2 év múlva újra meg kell vizsgálni.

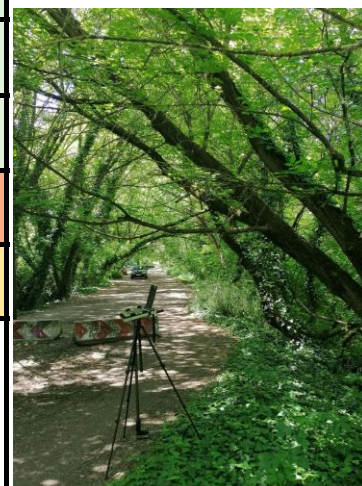



Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

177	térképi (kataszteri) azonosító: 177		
fafaj: Acer negundo		elfogadott magyar név: zöld juhar	
törzsátmérő: 38+40 cm	magasság: 13 m	kockázati értékelés	
koronaátmérő: 6,5 m	törzsmagasság: 1 m	fa elhelyezkedése: 1	
korona kezdete: 3 m	élőhely minősége: 5	környezeti elhelyezkedés: 2	veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa környezete jó.

A gyökérzet értékelése	A gyökérzet állapota	
A=5 Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérnyak	A gyökérzet állapota jó.	
	A gyökérnyak állapota	
	A gyökérnyak állapota jó.	
A törzs értékelése	A törzs állapota	
B=4 Kisméretű károsodás (néhány felszíni seb)	A törzs ferde. A törzsen kúszónövény van.	
	A koronaalap állapota	
	A koronaalap villás.	
A korona értékelése	A korona állapota	
C=4 A lombveszteség 11-25 százalék közötti	A korona külponos, féloldalas. A koronában száraz ág van.építési ürszelvénybe ér	
Életképesség	D=3 A fa a termőhely által meghatározott életkor előtt lecserélendő	
Ápoltság	E=3 A fa közepes mértékű ápoláshiányt mutat	
Állapotmutató	$(A+B+C+D-4)/16=75\%$	

A fa értéke: 24750 Ft

Kezelési javaslatok:

A koronában ápoló gallyazást, ürszelvény gallyazást kell végezni.

A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fát 2 év múlva újra meg kell vizsgálni.



Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

178	térképi (kataszteri) azonosító: 178		
fafaj: Robinia pseudoacacia		elfogadott magyar név: fehér akác	
törzsátmérő: 14 cm	magasság: 5 m	kockázati értékelés	
koronaátmérő: 3,5 m	törzsmagasság: 3 m	fa elhelyezkedése: 1	
korona kezdete: 3 m	élőhely minősége: 5	környezeti elhelyezkedés: 2	veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa környezete jó.

A gyökérzet értékelése	A gyökérzet állapota	
A=5 Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérnyak	A gyökérzet állapota jó.	
	A gyökérnyak állapota	
	A gyökérnyak állapota jó.	
A törzs értékelése	A törzs állapota	
B=3 A törzs egyértelmű károsodása (néhány felszíni seb és korhadási helyek)	A törzs ferde.	
	A koronaalap állapota	
	A koronaalap állapota jó.	
A korona értékelése	A korona állapota	
C=3 Jelentős a lombveszteség (26-50%)	A korona külponos, féloldalas. A koronában száraz ág van.építési ürszelvénybe ér	
Életképesség	D=3 A fa a termőhely által meghatározott életkor előtt lecsereplendő	
Ápoltság	E=3 A fa közepes mértékű ápoláshiányt mutat	
Állapotmutató	$(A+B+C+D-4)/16=63\%$	

A fa értéke: 2438 Ft

Kezelési javaslatok:

A fát az építkezés miatt ki kell vágni.
A fát 0 év múlva újra meg kell vizsgálni.



Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

179	térképi (kataszteri) azonosító: 179		
fafaj: Acer negundo		elfogadott magyar név: zöld juhar	
törzsátmérő: 43+28 cm	magasság: 17 m	kockázati értékelés	
koronaátmérő: 10 m	törzsmagasság: 0,5 m	fa elhelyezkedése: 1	
korona kezdete: 3 m	élőhely minősége: 5	környezeti elhelyezkedés: 2	veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa környezete jó.

A gyökérzet értékelése	A gyökérzet állapota
A=5 Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérnyak	A gyökérzet állapota jó.
	A gyökérnyak állapota
	A gyökérnyak állapota jó.
A törzs értékelése	A törzs állapota
B=4 Kisméretű károsodás (néhány felszíni seb)	A törzs ferde. A törzsön kúszónövény van.
	A koronaalap állapota
	A koronaalap állapota jó.
A korona értékelése	A korona állapota
C=4 A lombvesztés 11-25 százalék közötti	A korona elvesztett sudárú, külpontos, féloldalas. A koronában száraz ág van.építési ürszelvénybe ér
Életképesség	D=3 A fa a termőhely által meghatározott életkor előtt lecsereplendő
Ápoltság	E=3 A fa közepes mértékű ápoláshiányt mutat
Állapotmutató	$(A+B+C+D-4)/16=75\%$


A fa értéke: 29250 Ft

Kezelési javaslatok:

A koronában ápoló gallyazást, ürszelvény gallyazást kell végezni.

A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fát 2 év múlva újra meg kell vizsgálni.

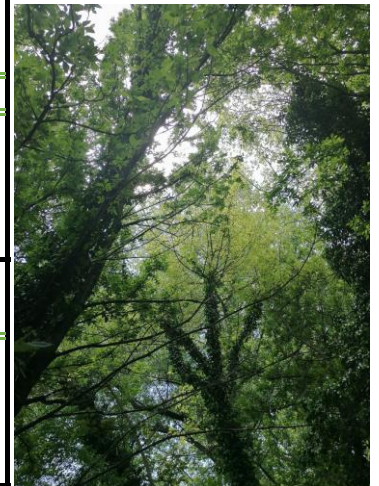



Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

857

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

180		térképi (kataszteri) azonosító: 180	
fafaj: Robinia pseudoacacia		elfogadott magyar név: fehér akác	
törzsátmérő: 9 cm	magasság: 4 m	kockázati értékelés	
koronaátmérő: 3 m	törzsmagasság: 0,5 m	fa elhelyezkedése: 1	
korona kezdete: 1 m	élőhely minősége: 5	környezeti elhelyezkedés: 2	veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa környezete jó.

A gyökérzet értékelése	A gyökérzet állapota	
A=5 Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérnyak	A gyökérzet állapota jó.	
	A gyökérnyak állapota	
	A gyökérnyak állapota jó.	
A törzs értékelése	A törzs állapota	
B=5 A törzs nem károsult	A törzs ferde.	
	A koronaalap állapota	
	A koronaalap állapota jó.	
A korona értékelése	A korona állapota	
C=3 Jelentős a lombveszteség (26-50%)	A korona állapota jóépítési ürszelvénybe ér	
Életképesség	D=2 Egy évtizeden belül lecserelődő	
Ápoltság	E=3 A fa közepes mértékű ápoláshiányt mutat	
Állapotmutató	$(A+B+C+D-4)/16=69\%$	

A fa értéke: 656 Ft

Kezelési javaslatok:

A fát az építkezés miatt ki kell vágni.
A fát 0 év múlva újra meg kell vizsgálni.



Garden Faápoló Kft.



Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.



ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft.		EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va	
181		térképi (kataszteri) azonosító: 181	
fafaj: Acer negundo		elfogadott magyar név: zöld juhar	
törzsátmérő: 18 cm	magasság: 5 m	kockázati értékelés	
koronaátmérő: 3 m	törzsmagasság: 2 m	fa elhelyezkedése: 1	
korona kezdete: 2 m	élőhely minősége: 5	környezeti elhelyezkedés: 2	veszélyeztetés: 1
A fa környezete			
A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa környezete jó.			
A gyökérzet értékelése	A gyökérzet állapota		
A=1 A gyökérzet erős, legalább 50 %-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen	Kiszáradt.		
	A gyökérnyak állapota		
	Kiszáradt.		
A törzs értékelése	A törzs állapota		
B=1 A törzs előrehaladottan károsult, elhalt, korhadt (a törzs olyan mértékben károsult, hogy statikai vagy tápanyagtápanyagellátási funkcióit nem képes ellátni)	Kiszáradt.		
	A koronaalap állapota		
	Kiszáradt.		
A korona értékelése	A korona állapota		
C=1 Elhalt korona, teljes lombveszteség	Kiszáradt.		
Életképesség	D=1 Sürgősen lecsereendő az állapota vagy károkozás veszélye miatt (a károkozás veszélye csak a fa kivágásával kerülhető el)		
Ápoltság	E=1 A fa elhanyagolt állapotban van (rajta ápolási munkát nagy valószínűséggel még egyáltalán nem, vagy nagyon hosszú ideje nem végeztek)		
Állapotmutató	$(A+B+C+D-4)/16=0\%$		
A fa értéke: 0 Ft			
Kezelési javaslatok:			
Kiszáradt			
A fát az építkezés miatt ki kell vágni.			
A fát 0 év múlva újra meg kell vizsgálni.			

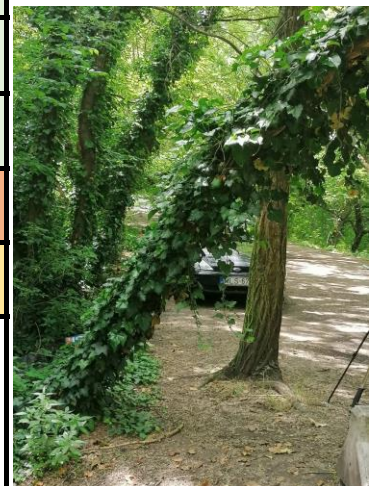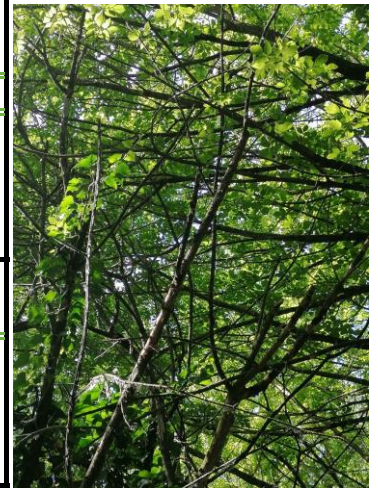



Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

182	térképi (kataszteri) azonosító: 182		
fafaj: Robinia pseudoacacia	elfogadott magyar név: fehér akác		
törzsátmérő: 27 cm	magasság: 15 m	kockázati értékelés	
koronaátmérő: 2 m	törzsmagasság: 6 m	fa elhelyezkedése: 1	
korona kezdete: 4 m	élőhely minősége: 5	környezeti elhelyezkedés: 2	veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa környezete jó.

A gyökérzet értékelése	A gyökérzet állapota
A=4 A gyökérzet fejlődése kismértékben gátolt, elfogadható	A gyökérzet felszínre került , sérült.
	A gyökérnyak állapota
	A gyökérnyak állapota jó.
A törzs értékelése	A törzs állapota
B=4 Kisméretű károsodás (néhány felszíni seb)	A törzsön kéreg és háncssérülés van.
	A koronaalap állapota
	A koronaalap állapota jó.
A korona értékelése	A korona állapota
C=4 A lombveszteség 11-25 százalék közötti	A koronában száraz ág van.
Életképesség	D=4 Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti
Ápoltság	E=3 A fa közepes mértékű ápoláshiányt mutat
Állapotmutató	$(A+B+C+D-4)/16=75\%$

A fa értéke: 20250 Ft

Kezelési javaslatok:

A fát az építkezés miatt ki kell vágni.
A fát 0 év múlva újra meg kell vizsgálni.





Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

183	térképi (kataszteri) azonosító: 183		
fafaj: Acer negundo		elfogadott magyar név: zöld juhar	
törzsátmérő: 17+18+15	magasság: 18 m	kockázati értékelés	
koronaátmérő: 6 m	törzsmagasság: 0 m	fa elhelyezkedése: 1	
korona kezdete: 3 m	élőhely minősége: 5	környezeti elhelyezkedés: 2	veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa környezete jó.

A gyökérzet értékelése	A gyökérzet állapota
A=5 Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérszárak	A gyökérzet állapota jó.
	A gyökérszárak állapota
	A gyökérszárak állapota jó.
A törzs értékelése	A törzs állapota
B=5 A törzs nem károsult	A törzsen kúszónövény van.
	A koronaalap állapota
	A koronaalap állapota jó.
A korona értékelése	A korona állapota
C=4 A lombvesztés 11-25 százalék közötti	A koronában száraz ág van.
Életképesség	D=4 Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti
Ápoltság	E=3 A fa közepes mértékű ápolásihiányt mutat
Állapotmutató	$(A+B+C+D-4)/16=88\%$




A fa értéke: 9281 Ft

Kezelési javaslatok:

A koronában ápoló gallyazást, ürszelvény gallyazást kell végezni.

A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fát 2 év múlva újra meg kell vizsgálni.

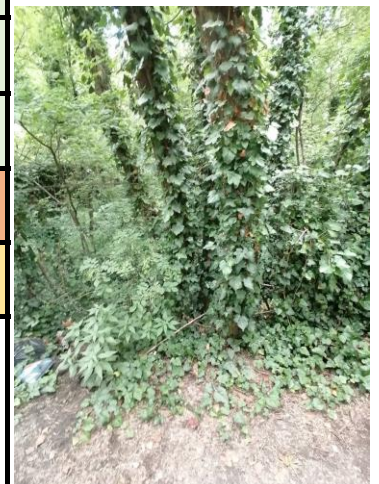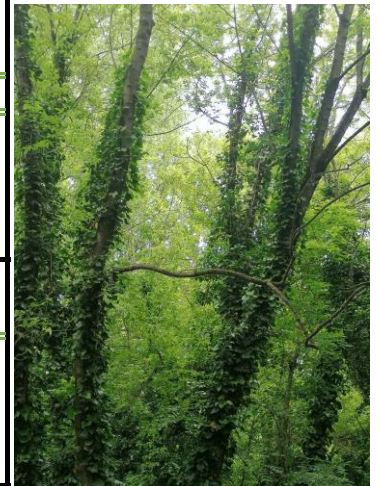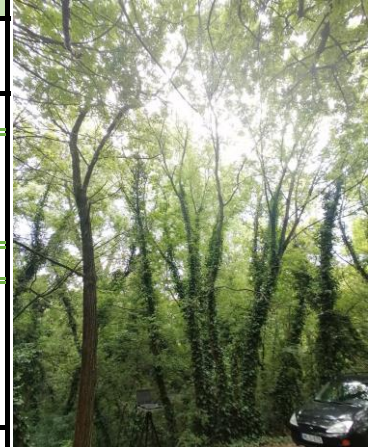



Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

184	térképi (kataszteri) azonosító: 184		
fafaj: Acer negundo	elfogadott magyar név: zöld juhar		
törzsátmérő: 18 cm	magasság: 17 m	kockázati értékelés	
koronaátmérő: 5 m	törzsmagasság: 4 m	fa elhelyezkedése: 1	
korona kezdete: 4 m	élőhely minősége: 5	környezeti elhelyezkedés: 2	veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa környezete jó.

A gyökérzet értékelése	A gyökérzet állapota	
A=5 Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérszárak	A gyökérzet állapota jó.	
	A gyökérszárak állapota	
	A gyökérszárak állapota jó.	
A törzs értékelése	A törzs állapota	
B=5 A törzs nem károsult	A törzs ferde. A törzsen kúszónövény van.	
	A koronaalap állapota	
	A koronaalap állapota jó.	
A korona értékelése	A korona állapota	
C=4 A lombvesztés 11-25 százalék közötti	A korona külpontos, féloldalas. A koronában száraz ág van.	
Életképesség	D=4 Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti	
Ápoltság	E=3 A fa közepes mértékű ápolásihiányt mutat	
Állapotmutató	$(A+B+C+D-4)/16=88\%$	

A fa értéke: 9281 Ft

Kezelési javaslatok:

A koronában ápoló gallyazást, ürszelvény gallyazást kell végezni.

A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fát 2 év múlva újra meg kell vizsgálni.



Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

185	térképi (kataszteri) azonosító: 185		
fafaj: Acer negundo		elfogadott magyar név: zöld juhar	
törzsátmérő: 32,5 cm	magasság: 17 m	kockázati értékelés	
koronaátmérő: 8 m	törzsmagasság: 4 m	fa elhelyezkedése: 1	
korona kezdete: 4 m	élőhely minősége: 5	környezeti elhelyezkedés: 2	veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa környezete jó.

A gyökérzet értékelése	A gyökérzet állapota
A=5 Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérszárak	A gyökérzet állapota jó.
	A gyökérszárak állapota
	A gyökérszárak állapota jó.
A törzs értékelése	A törzs állapota
B=4 Kisméretű károsodás (néhány felszíni seb)	A törzs ferde. A törzsen kúszónövény van.
	A koronaalap állapota
	A koronaalap villás.
A korona értékelése	A korona állapota
C=4 A lombvesztés 11-25 százalék közötti	A korona külpontos. A koronában száraz ág van.
Életképesség	D=4 Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti
Ápoltság	E=3 A fa közepes mértékű ápolásihiányt mutat
Állapotmutató	$(A+B+C+D-4)/16=81\%$


A fa értéke: 23625 Ft

Kezelési javaslatok:

A koronában ápoló gallyazást kell végezni.

A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fát 2 év múlva újra meg kell vizsgálni.

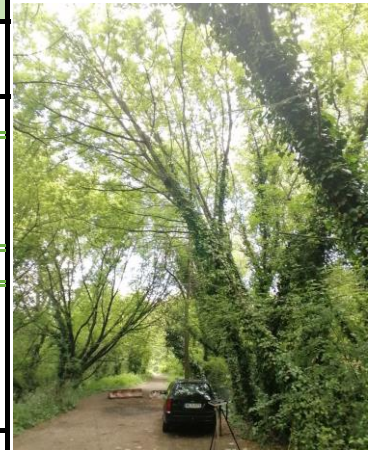



Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

186	térképi (kataszteri) azonosító: 186		
fafaj: Acer negundo		elfogadott magyar név: zöld juhar	
törzsátmérő: 20,5 cm	magasság: 17 m	kockázati értékelés	
koronaátmérő: 3 m	törzsmagasság: 4 m	fa elhelyezkedése: 1	
korona kezdete: 4 m	élőhely minősége: 5	környezeti elhelyezkedés: 2	veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa környezete jó.

A gyökérzet értékelése	A gyökérzet állapota
A=5 Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérszárak	A gyökérzet állapota jó.
	A gyökérszárak állapota
	A gyökérszárak állapota jó.
A törzs értékelése	A törzs állapota
B=4 Kisméretű károsodás (néhány felszíni seb)	A törzs ferde. A törzsen kúszónövény van.
	A koronaalap állapota
	A koronaalap állapota jó.
A korona értékelése	A korona állapota
C=4 A lombvesztés 11-25 százalék közötti	A koronában száraz ág van.
Életképesség	D=4 Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti
Ápoltság	E=3 A fa közepes mértékű ápolásihiányt mutat
Állapotmutató	$(A+B+C+D-4)/16=81\%$


A fa értéke: 10547 Ft

Kezelési javaslatok:

A koronában ápoló gallyazást, ürszelvény gallyazást kell végezni.

A fa kezelést igényel.

A fát 2 év múlva újra meg kell vizsgálni.

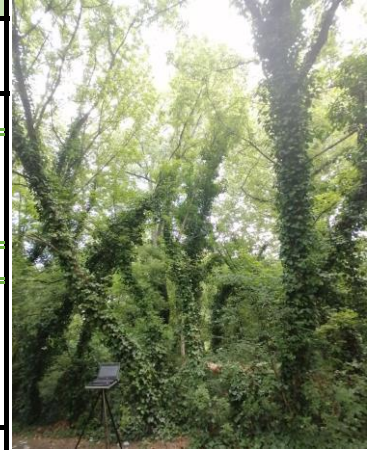



Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

187 térképi (kataszteri) azonosító: 187

fafaj: Acer negundo elfogadott magyar név: zöld juhar

törzsátmérő: 33+25 cm magasság: 17 m **kockázati értékelés**

koronaátmérő: 7 m törzsmagasság: 0,5 m fa elhelyezkedése: 1

korona kezdete: 4 m élőhely minősége: 5 környezeti elhelyezkedés: 2 veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa környezete jó.

A gyökérzet értékelése

A gyökérzet állapota

A gyökérzet állapota jó.

A=5 Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérnyak

A gyökérnyak állapota

A gyökérnyak állapota jó.

A törzs értékelése

A törzs állapota

A törzs ferde. A törzsön kúszónövény van.

B=4 Kisméretű károsodás (néhány felszíni seb)

A koronaalap állapota

A koronaalap állapota jó.

A korona értékelése

A korona állapota

C=4 A lombveszteség 11-25 százalék közötti

A korona külpontos, féloldalas. A koronában száraz ág van.

Életképesség

D=3 A fa a termőhely által meghatározott életkor előtt lecsereplendő

Ápoltság

E=3 A fa közepes mértékű ápoláshiányt mutat

Állapotmutató

$(A+B+C+D-4)/16=75\%$


A fa értéke: 16875 Ft

Kezelési javaslatok:

A koronában ápoló gallyazást, ürszelvény gallyazást kell végezni.

A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fát 2 év múlva újra meg kell vizsgálni.

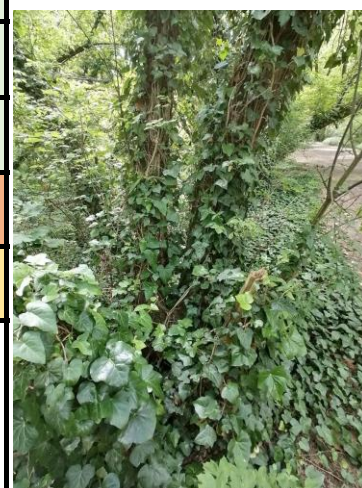



Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007


megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

188	térképi (kataszteri) azonosító: 188		
fafaj: Acer negundo	elfogadott magyar név: zöld juhar		
törzsátmérő: 20 cm	magasság: 15 m	kockázati értékelés	
koronaátmérő: 4 m	törzsmagasság: 5 m	fa elhelyezkedése: 1	
korona kezdete: 5 m	élőhely minősége: 5	környezeti elhelyezkedés: 2	veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa környezete jó.

A gyökérzet értékelése	A gyökérzet állapota
A=5 Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérszárak	A gyökérzet állapota jó.
	A gyökérszárak állapota
	A gyökérszárak állapota jó.
A törzs értékelése	A törzs állapota
B=5 A törzs nem károsult	A törzs ferde. A törzsen kúszónövény van.
	A koronaalap állapota
	A koronaalap állapota jó.
A korona értékelése	A korona állapota
C=4 A lombvesztés 11-25 százalék közötti	A koronában száraz ág van.
Életképesség	D=3 A fa a termőhely által meghatározott életkor előtt lecsereplendő
Ápoltság	E=3 A fa közepes mértékű ápolásihiányt mutat
Állapotmutató	$(A+B+C+D-4)/16=81\%$

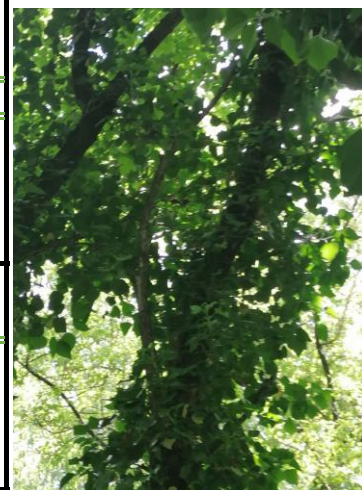

Garden Faápoló Kft.

A fa értéke: 7031 Ft

Kezelési javaslatok:

A koronában ápoló gallyazást kell végezni.

A fa kezelést igényel.

A fát 2 év múlva újra meg kell vizsgálni.



Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

189	térképi (kataszteri) azonosító: 189		
fafaj: Acer negundo	elfogadott magyar név: zöld juhar		
törzsátmérő: 24 cm	magasság: 17 m	kockázati értékelés	
koronaátmérő: 6 m	törzsmagasság: 1,5 m	fa elhelyezkedése: 1	
korona kezdete: 4 m	élőhely minősége: 5	környezeti elhelyezkedés: 2	veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa környezete jó.

A gyökérzet értékelése	A gyökérzet állapota	
A=5 Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérnyak	A gyökérzet állapota jó.	
	A gyökérnyak állapota	
	A gyökérnyak állapota jó.	
A törzs értékelése	A törzs állapota	
B=5 A törzs nem károsult	A törzs ferde. A törzsön kúszónövény van.	
	A koronaalap állapota	
	A koronaalap állapota jó.	
A korona értékelése	A korona állapota	
C=4 A lombveszteség 11-25 százalék közötti	A korona külpontos, féloldalas. A koronában száraz ág van.	
Életképesség	D=3 A fa a termőhely által meghatározott életkor előtt lecsereplendő	
Ápoltság	E=3 A fa közepes mértékű ápoláshiányt mutat	
Állapotmutató	$(A+B+C+D-4)/16=81\%$	

A fa értéke: 9563 Ft

Kezelési javaslatok:

A koronában ápoló gallyazást kell végezni.

A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fát 2 év múlva újra meg kell vizsgálni.



Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

190		térképi (kataszteri) azonosító: 190	
fafaj: Acer negundo		elfogadott magyar név: zöld juhar	
törzsátmérő: 38,5 cm	magasság: 10 m	kockázati értékelés	
koronaátmérő: 7 m	törzsmagasság: 2 m	fa elhelyezkedése: 1	
korona kezdete: 4 m	élőhely minősége: 5	környezeti elhelyezkedés: 2	veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa környezete jó.

A gyökérzet értékelése	A gyökérzet állapota	
A=5 Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérszárak	A gyökérzet állapota jó.	
	A gyökérszár állapota	
	A gyökérszár állapota jó.	
A törzs értékelése	A törzs állapota	
B=3 A törzs egyértelmű károsodása (néhány felszíni seb és korhadási helyek)	A törzs ferde. A törzsen kúszónövény van.	
	A koronaalap állapota	
	A koronaalap állapota jó.	
A korona értékelése	A korona állapota	
C=4 A lombvesztés 11-25 százalék közötti	A korona külponos, féloldalas. A koronában száraz ág van.építkezés ürszelvénybe lóg	
Életképesség	D=3 A fa a termőhely által meghatározott életkor előtt lecsereplendő	
Ápoltság	E=3 A fa közepes mértékű ápolásihiányt mutat	
Állapotmutató	$(A+B+C+D-4)/16=69\%$	

A fa értéke: 27000 Ft

Kezelési javaslatok:

A fát az építkezés miatt ki kell vágni.

A fát 0 év múlva újra meg kell vizsgálni.



Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

191	térképi (kataszteri) azonosító: 191		
fafaj: Acer negundo		elfogadott magyar név: zöld juhar	
törzsátmérő: 9 cm	magasság: 4 m	kockázati értékelés	
koronaátmérő: 4 m	törzsmagasság: 1,5 m	fa elhelyezkedése: 1	
korona kezdete: 3 m	élőhely minősége: 5	környezeti elhelyezkedés: 2	veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa környezete jó.

A gyökérzet értékelése	A gyökérzet állapota	
A=5 Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérszárak	A gyökérzet állapota jó.	
	A gyökérszárak állapota	
A gyökérszárak állapota jó.		
A törzs értékelése	A törzs állapota	
B=3 A törzs egyértelmű károsodása (néhány felszíni seb és korhadási helyek)	A törzs ferde. A törzsen kúszónövény van.	
	A koronaalap állapota	
A korona értékelése	A korona állapota	
C=3 Jelentős a lombvesztés (26-50%)	A korona külponos, féloldalas. A koronában száraz ág van.építkezés ürszelvénybe lóg	
Életképesség	D=3 A fa a termőhely által meghatározott életkor előtt lecsereplendő	
Ápoltság	E=3 A fa közepes mértékű ápolásihiányt mutat	
Állapotmutató	$(A+B+C+D-4)/16=63\%$	

A fa értéke: 1500 Ft

Kezelési javaslatok:

A fát az építkezés miatt ki kell vágni.
A fát 0 év múlva újra meg kell vizsgálni.

Garden Faápoló Kft.



Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

192	térképi (kataszteri) azonosító: 192		
fafaj: Acer negundo	elfogadott magyar név: zöld juhar		
törzsátmérő: 22 cm	magasság: 14 m	kockázati értékelés	
koronaátmérő: 6 m	törzsmagasság: 6 m	fa elhelyezkedése: 1	
korona kezdete: 6 m	élőhely minősége: 5	környezeti elhelyezkedés: 2	veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa környezete jó.

A gyökérzet értékelése	A gyökérzet állapota
A=5 Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérszárak	A gyökérzet állapota jó.
	A gyökérszárak állapota
	A gyökérszárak állapota jó.
A törzs értékelése	A törzs állapota
B=5 A törzs nem károsult	A törzs ferde. A törzsen kúszónövény van.
	A koronaalap állapota
	A koronaalap állapota jó.
A korona értékelése	A korona állapota
C=4 A lombvesztés 11-25 százalék közötti	A koronában száraz ág van.
Életképesség	D=4 Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti
Ápoltság	E=3 A fa közepes mértékű ápolásihiányt mutat
Állapotmutató	$(A+B+C+D-4)/16=88\%$

A fa értéke: 14344 Ft

Kezelési javaslatok:

A koronában ápoló gallyazást kell végezni.

A fa kezelést igényel.

A fát 2 év múlva újra meg kell vizsgálni.





Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

193	térképi (kataszteri) azonosító: 193		
fafaj: Acer negundo		elfogadott magyar név: zöld juhar	
törzsátmérő: 36,5 cm	magasság: 13 m	kockázati értékelés	
koronaátmérő: 7,5 m	törzsmagasság: 2 m	fa elhelyezkedése: 1	
korona kezdete: 3 m	élőhely minősége: 5	környezeti elhelyezkedés: 2	veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa környezete jó.

A gyökérzet értékelése	A gyökérzet állapota	
A=5 Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérszárak	A gyökérzet állapota jó.	
	A gyökérszár állapota	
	A gyökérszár állapota jó.	
A törzs értékelése	A törzs állapota	
B=4 Kisméretű károsodás (néhány felszíni seb)	A törzs ferde.	
	A koronaalap állapota	
	A koronaalap terhelt.	
A korona értékelése	A korona állapota	
C=4 A lombveszteség 11-25 százalék közötti	A korona külponos, féloldalas. A koronában száraz ág van.építkezés ürszelvénybe lóg	
Életképesség	D=3 A fa a termőhely által meghatározott életkor előtt lecsereplendő	
Ápoltság	E=3 A fa közepes mértékű ápolásihiányt mutat	
Állapotmutató	$(A+B+C+D-4)/16=75\%$	

A fa értéke: 18000 Ft

Kezelési javaslatok:

A fát az építkezés miatt ki kell vágni.

A fát 0 év múlva újra meg kell vizsgálni.



Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

194	térképi (kataszteri) azonosító: 194		
fafaj: Acer negundo		elfogadott magyar név: zöld juhar	
törzsátmérő: 23+19 cm	magasság: 12 m	kockázati értékelés	
koronaátmérő: 7 m	törzsmagasság: 0,5 m	fa elhelyezkedése: 1	
korona kezdete: 3 m	élőhely minősége: 5	környezeti elhelyezkedés: 2	veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa környezete jó.

A gyökérzet értékelése	A gyökérzet állapota	
A=5 Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérnyak	A gyökérzet állapota jó.	
	A gyökérnyak állapota	
A gyökérnyak állapota jó.	A törzs állapota	
	A törzs ferde. A törzsön kúszónövény van.	
B=4 Kisméretű károsodás (néhány felszíni seb)	A koronaalap állapota	
	A koronaalap állapota jó.	
A korona értékelése	A korona állapota	
	A korona külponos, féloldalas. A koronában száraz ág van.építkezés ürszelvénybe lóg	
Életképesség	D=3 A fa a termőhely által meghatározott életkor előtt lecsereplendő	
Ápoltság	E=3 A fa közepes mértékű ápoláshiányt mutat	
Állapotmutató	$(A+B+C+D-4)/16=75\%$	

A fa értéke: 9563 Ft

Kezelési javaslatok:

A fát az építkezés miatt ki kell vágni.
A fát 0 év múlva újra meg kell vizsgálni.





Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

195	térképi (kataszteri) azonosító: 195		
fafaj: Acer negundo		elfogadott magyar név: zöld juhar	
törzsátmérő: 11,5 cm	magasság: 8 m	kockázati értékelés	
koronaátmérő: 4 m	törzsmagasság: 1,5 m	fa elhelyezkedése: 1	
korona kezdete: 2 m	élőhely minősége: 5	környezeti elhelyezkedés: 2	veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa környezete jó.

A gyökérzet értékelése	A gyökérzet állapota
A=5 Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérnyak	A gyökérzet állapota jó.
	A gyökérnyak állapota
	A gyökérnyak állapota jó.
A törzs értékelése	A törzs állapota
B=4 Kisméretű károsodás (néhány felszíni seb)	A törzs ferde.
	A koronaalap állapota
	A koronaalap állapota jó.
A korona értékelése	A korona állapota
C=4 A lombveszteség 11-25 százalék közötti	A korona külponos, féloldalas. A koronában száraz ág van.építkezés úrszelvénybe lóg
Életképesség	D=3 A fa a termőhely által meghatározott életkor előtt lecsereplendő
Ápoltság	E=3 A fa közepes mértékű ápoláshiányt mutat
Állapotmutató	$(A+B+C+D-4)/16=75\%$

A fa értéke: 2250 Ft

Kezelési javaslatok:

A fát az építkezés miatt ki kell vágni.
A fát 0 év múlva újra meg kell vizsgálni.



Garden Faápoló Kft.



Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

196	térképi (kataszteri) azonosító: 196		
fafaj: Robinia pseudoacacia		elfogadott magyar név: fehér akác	
törzsátmérő: 20 cm	magasság: 12 m	kockázati értékelés	
koronaátmérő: 0 m	törzsmagasság: 2,5 m	fa elhelyezkedése: 1	
korona kezdete: 0 m	élőhely minősége: 5	környezeti elhelyezkedés: 2	veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa környezete jó.

A gyökérzet értékelése	A gyökérzet állapota
A=1 A gyökérzet erős, legalább 50 %-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen	Kiszáradt.
	A gyökérnyak állapota
	Kiszáradt.
A törzs értékelése	A törzs állapota
B=1 A törzs előrehaladottan károsult, elhalt, korhadt (a törzs olyan mértékben károsult, hogy statikai vagy tápanyagtápanyagellátási funkcióit nem képes ellátni)	Kiszáradt.
	A koronaalap állapota
	Kiszáradt.
A korona értékelése	A korona állapota
C=1 Elhalt korona, teljes lombveszteség	Kiszáradt.
Életképesség	D=1 Sürgősen lecsereendő az állapota vagy károkozás veszélye miatt (a károkozás veszélye csak a fa kivágásával kerülhető el)
Ápoltság	E=1 A fa elhanyagolt állapotban van (rajta ápolási munkát nagy valószínűséggel még egyáltalán nem, vagy nagyon hosszú ideje nem végeztek)
Állapotmutató	$(A+B+C+D-4)/16=0\%$

A fa értéke: 0 Ft

Kezelési javaslatok:

Kiszáradt

A fa kivágását leromlott állapota miatt javaslom.

A fát 0 év múlva újra meg kell vizsgálni.



Garden Faápoló Kft.



Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

197 térképi (kataszteri) azonosító: 197

fafaj: Acer negundo elfogadott magyar név: zöld juhar

törzsátmérő: 20 cm magasság: 12 m **kockázati értékelés**

koronaátmérő: 5 m törzsmagasság: 2 m fa elhelyezkedése: 1

korona kezdete: 3 m élőhely minősége: 5 környezeti elhelyezkedés: 2 veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa környezete jó.

A gyökérzet értékelése

A gyökérzet állapota

A gyökérzet állapota jó.

A=5 Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérszárak

A gyökérszárak állapota

A gyökérszárak állapota jó.

A törzs értékelése

A törzs állapota

A törzs ferde. A törzsen kúszónövény van.

B=4 Kisméretű károsodás (néhány felszíni seb)

A koronaalap állapota

A koronaalap állapota jó.

A korona értékelése

A korona állapota

C=3 Jelentős a lombvesztés (26-50%)

A koronában száraz ág van.építkezés ürszelvénybe lóg

Életképesség

D=3 A fa a termőhely által meghatározott életkor előtt lecserelődő

Ápoltság

E=3 A fa közepes mértékű ápolásihiányt mutat

Állapotmutató

$(A+B+C+D-4)/16=69\%$

A fa értéke: 4688 Ft

Kezelési javaslatok:

A koronában ápoló gallyazást, ürszelvény gallyazást kell végezni.

A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fát 2 év múlva újra meg kell vizsgálni.





Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

198	térképi (kataszteri) azonosító: 198		
fafaj: Acer negundo		elfogadott magyar név: zöld juhar	
törzsátmérő: 12 cm	magasság: 10 m	kockázati értékelés	
koronaátmérő: 4,5 m	törzsmagasság: 2 m	fa elhelyezkedése: 1	
korona kezdete: 2 m	élőhely minősége: 5	környezeti elhelyezkedés: 2	veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa környezete jó.

A gyökérzet értékelése	A gyökérzet állapota
A=5 Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérnyak	A gyökérzet állapota jó.
	A gyökérnyak állapota
	A gyökérnyak állapota jó.
A törzs értékelése	A törzs állapota
B=4 Kisméretű károsodás (néhány felszíni seb)	A törzs ferde. A törzsen kúszónövény van.
	A koronaalap állapota
	A koronaalap állapota jó.
A korona értékelése	A korona állapota
C=4 A lombveszteség 11-25 százalék közötti	A koronában száraz ág van.építkezés ürszelvénybe lóg
Életképesség	D=4 Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti
Ápoltság	E=3 A fa közepes mértékű ápoláshiányt mutat
Állapotmutató	$(A+B+C+D-4)/16=81\%$

A fa értéke: 3797 Ft

Kezelési javaslatok:

A koronában ápoló gallyazást, ürszelvény gallyazást kell végezni.

A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fát 2 év múlva újra meg kell vizsgálni.



Garden Faápoló Kft.



Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

199		térképi (kataszteri) azonosító: 199	
fafaj: Acer negundo		elfogadott magyar név: zöld juhar	
törzsátmérő: 25 cm	magasság: 11 m	kockázati értékelés	
koronaátmérő: 6 m	törzsmagasság: 1,5 m	fa elhelyezkedése: 1	
korona kezdete: 2 m	élőhely minősége: 5	környezeti elhelyezkedés: 2	veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa környezete jó.

A gyökérzet értékelése	A gyökérzet állapota	
A=5 Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérszárak	A gyökérzet állapota jó.	
	A gyökérszárak állapota	
A gyökérszárak állapota jó.		
A törzs értékelése	A törzs állapota	
B=4 Kisméretű károsodás (néhány felszíni seb)	A törzs ferde. A törzsen kúszónövény van.	
	A koronaalap állapota	
A koronaalap állapota jó.		
A korona értékelése	A korona állapota	
C=4 A lombvesztés 11-25 százalék közötti	A korona külponos, féloldalas. A koronában száraz ág van.építkezés ürszelvénybe lóg	
Életképesség	D=4 Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti	
Ápoltság	E=3 A fa közepes mértékű ápolásihiányt mutat	
Állapotmutató	$(A+B+C+D-4)/16=81\%$	

A fa értéke: 15609 Ft

Kezelési javaslatok:

A koronában ápoló gallyazást, ürszelvény gallyazást kell végezni.

A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fát 2 év múlva újra meg kell vizsgálni.



Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

200	térképi (kataszteri) azonosító: 200		
fafaj: Acer negundo		elfogadott magyar név: zöld juhar	
törzsátmérő: 18+16 cm	magasság: 10 m	kockázati értékelés	
koronaátmérő: 5 m	törzsmagasság: 0,5 m	fa elhelyezkedése: 1	
korona kezdete: 3 m	élőhely minősége: 5	környezeti elhelyezkedés: 2	veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa környezete jó.

A gyökérzet értékelése	A gyökérzet állapota
A=5 Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérnyak	A gyökérzet állapota jó.
	A gyökérnyak állapota
	A gyökérnyak állapota jó.
A törzs értékelése	A törzs állapota
B=4 Kisméretű károsodás (néhány felszíni seb)	A törzs ferde. A törzsen kúszónövény van.
	A koronaalap állapota
	A koronaalap villás.
A korona értékelése	A korona állapota
C=4 A lombveszteség 11-25 százalék közötti	A korona külpontos, féloldalas. A koronában száraz ág van.
Életképesség	D=4 Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti
Ápoltság	E=3 A fa közepes mértékű ápoláshiányt mutat
Állapotmutató	$(A+B+C+D-4)/16=81\%$


A fa értéke: 9281 Ft

Kezelési javaslatok:

A koronában ápoló gallyazást kell végezni.

A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fát 2 év múlva újra meg kell vizsgálni.

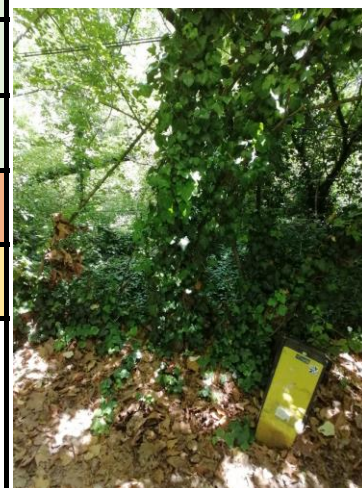



Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

201	térképi (kataszteri) azonosító: 201		
fafaj: Acer negundo		elfogadott magyar név: zöld juhar	
törzsátmérő: 25,5 cm	magasság: 12 m	kockázati értékelés	
koronaátmérő: 5 m	törzsmagasság: 1,5 m	fa elhelyezkedése: 1	
korona kezdete: 2 m	élőhely minősége: 5	környezeti elhelyezkedés: 2	veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa környezete jó.

A gyökérzet értékelése	A gyökérzet állapota
A=5 Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérszárak	A gyökérzet állapota jó.
	A gyökérszárak állapota
	A gyökérszárak állapota jó.
A törzs értékelése	A törzs állapota
B=4 Kisméretű károsodás (néhány felszíni seb)	A törzs ferde. A törzsen kúszónövény van.
	A koronaalap állapota
	A koronaalap állapota jó.
A korona értékelése	A korona állapota
C=4 A lombvesztés 11-25 százalék közötti	A korona külponos, féloldalas. A koronában száraz ág van.építkezés ürszelvénybe lóg
Életképesség	D=4 Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti
Ápoltság	E=3 A fa közepes mértékű ápolásihiányt mutat
Állapotmutató	$(A+B+C+D-4)/16=81\%$


A fa értéke: 18563 Ft

Kezelési javaslatok:

A koronában ápoló gallyazást, ürszelvény gallyazást kell végezni.

A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fát 2 év múlva újra meg kell vizsgálni.

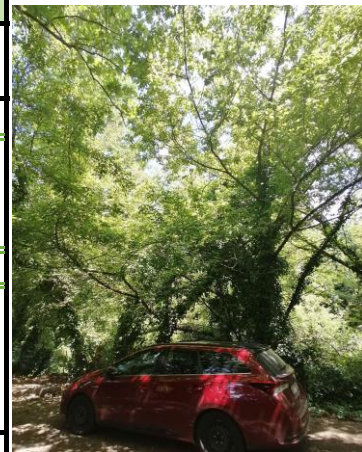



Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

202 térképi (kataszteri) azonosító: 202

fafaj: Robinia pseudoacacia elfogadott magyar név: fehér akác

törzsátmérő: 32 cm magasság: 15 m **kockázati értékelés**

koronaátmérő: 7 m törzsmagasság: 3 m fa elhelyezkedése: 1

korona kezdete: 2 m élőhely minősége: 5 környezeti elhelyezkedés: 2 veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa környezete jó.

A gyökérzet értékelése

A gyökérzet állapota

A gyökérzet állapota jó.

A=5 Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérnyak

A gyökérnyak állapota

A gyökérnyak állapota jó.

A törzs értékelése

A törzs állapota

A törzs ferde.

B=5 A törzs nem károsult

A koronaalap állapota

A koronaalap állapota jó.

A korona értékelése

A korona állapota

C=4 A lombveszteség 11-25 százalék közötti

A korona külpontos, féloldalas. A koronában száraz ág van.

Életképesség

D=4 Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti

Ápoltság

E=3 A fa közepes mértékű ápoláshiányt mutat

Állapotmutató

$(A+B+C+D-4)/16=88\%$



A fa értéke: 25313 Ft

Kezelési javaslatok:

A koronában ápoló gallyazást kell végezni.

A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fát 2 év múlva újra meg kell vizsgálni.

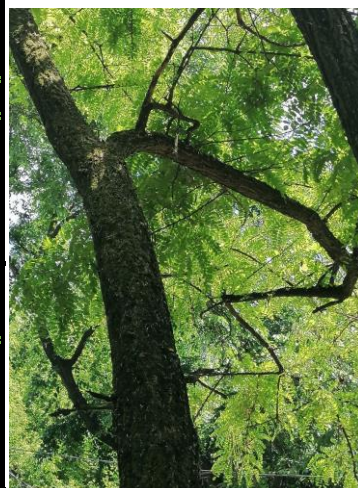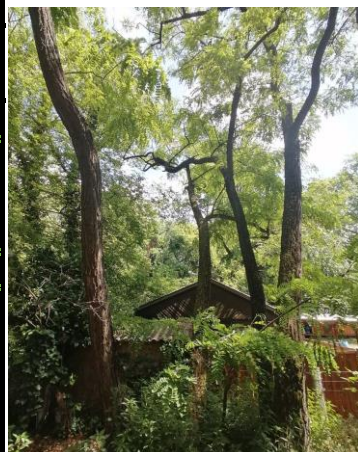



Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

203	térképi (kataszteri) azonosító: 203		
fafaj: Robinia pseudoacacia	elfogadott magyar név: fehér akác		
törzsátmérő: 26 cm	magasság: 15 m	kockázati értékelés	
koronaátmérő: 7,5 m	törzsmagasság: 3,5 m	fa elhelyezkedése: 1	
korona kezdete: 2 m	élőhely minősége: 5	környezeti elhelyezkedés: 2	veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa környezete jó.

A gyökérzet értékelése	A gyökérzet állapota
A=5 Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérszárak	A gyökérzet állapota jó.
	A gyökérszárak állapota
	A gyökérszárak állapota jó.
A törzs értékelése	A törzs állapota
B=5 A törzs nem károsult	A törzs ferde.
	A koronaalap állapota
	A koronaalap állapota jó.
A korona értékelése	A korona állapota
C=4 A lombvesztés 11-25 százalék közötti	A korona külpontos, féloldalas. A koronában száraz ág van.
Életképesség	D=4 Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti
Ápoltság	E=3 A fa közepes mértékű ápolásihiányt mutat
Állapotmutató	$(A+B+C+D-4)/16=88\%$

A fa értéke: 16875 Ft

Kezelési javaslatok:

A koronában ápoló gallyazást kell végezni.

A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fát 2 év múlva újra meg kell vizsgálni.





Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

204	térképi (kataszteri) azonosító: 204		
fafaj: Robinia pseudoacacia		elfogadott magyar név: fehér akác	
törzsátmérő: 31 cm	magasság: 15 m	kockázati értékelés	
koronaátmérő: 7 m	törzsmagasság: 4 m	fa elhelyezkedése: 1	
korona kezdete: 3 m	élőhely minősége: 5	környezeti elhelyezkedés: 2	veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa környezete jó.

A gyökérzet értékelése	A gyökérzet állapota	
A=5 Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérnyak	A gyökérzet állapota jó.	
	A gyökérnyak állapota	
A gyökérnyak állapota jó.		
A törzs értékelése	A törzs állapota	
B=5 A törzs nem károsult	A törzs ferde.	
	A koronaalap állapota	
A koronaalap állapota jó.		
A korona értékelése	A korona állapota	
C=4 A lombveszteség 11-25 százalék közötti	A korona külpontos, féloldalas. A koronában száraz ág van.	
Életképesség	D=4 Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti	
Ápoltság	E=3 A fa közepes mértékű ápoláshiányt mutat	
Állapotmutató	$(A+B+C+D-4)/16=88\%$	

A fa értéke: 23625 Ft

Kezelési javaslatok:

A koronában ápoló gallyazást kell végezni.

A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fát 2 év múlva újra meg kell vizsgálni.



Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

205	térképi (kataszteri) azonosító: 205		
fafaj: Robinia pseudoacacia		elfogadott magyar név: fehér akác	
törzsátmérő: 40 cm	magasság: 15 m	kockázati értékelés	
koronaátmérő: 9,5 m	törzsmagasság: 4 m	fa elhelyezkedése: 1	
korona kezdete: 3 m	élőhely minősége: 5	környezeti elhelyezkedés: 2	veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa környezete jó.



A gyökérzet értékelése	A gyökérzet állapota
A=5 Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérszárak	A gyökérzet állapota jó.
	A gyökérszárak állapota
	A gyökérszárak állapota jó.
A törzs értékelése	A törzs állapota
B=4 Kisméretű károsodás (néhány felszíni seb)	A törzs ferde. A törzsön kéreg és hánccsérülés, fatest sérülés van.
	A koronaalap állapota
	A koronaalap állapota jó.
A korona értékelése	A korona állapota
C=4 A lombvesztés 11-25 százalék közötti	A korona külpontos, féloldalas. A koronában száraz ág van.
Életképesség	D=4 Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti
Ápoltság	E=3 A fa közepes mértékű ápolásihiányt mutat
Állapotmutató	$(A+B+C+D-4)/16=81\%$

A fa értéke: 37125 Ft

Kezelési javaslatok:

A koronában ápoló gallyazást kell végezni.

A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fát 2 év múlva újra meg kell vizsgálni.





Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

206	térképi (kataszteri) azonosító: 206		
fafaj: Robinia pseudoacacia		elfogadott magyar név: fehér akác	
törzsátmérő: 30 cm	magasság: 11 m	kockázati értékelés	
koronaátmérő: 5 m	törzsmagasság: 3 m	fa elhelyezkedése: 1	
korona kezdete: 3 m	élőhely minősége: 5	környezeti elhelyezkedés: 2	veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa környezete jó.

A gyökérzet értékelése	A gyökérzet állapota
A=2 Gyökérzetten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen	A gyökérzet állapota jó.
	A gyökérnyak állapota
	A gyökérnyakon fatest sérülés, korhadás, odvasodás van.
A törzs értékelése	A törzs állapota
B=5 A törzs nem károsult	A törzsön kéreg és hánccsérülés van.
	A koronaalap állapota
	A koronaalap állapota jó.
A korona értékelése	A korona állapota
C=4 A lombveszteség 11-25 százalék közötti	A koronában száraz ág, lehasadt ág van.
Életképesség	D=2 Egy évtizeden belül lecserélendő
Ápoltság	E=3 A fa közepes mértékű ápoláshiányt mutat
Állapotmutató	$(A+B+C+D-4)/16=56\%$

A fa értéke: 7313 Ft

Kezelési javaslatok:

A fát az építkezés miatt ki kell vágni.
A fát 0 év múlva újra meg kell vizsgálni.





Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

207 térképi (kataszteri) azonosító: 207

fafaj: Robinia pseudoacacia elfogadott magyar név: fehér akác

törzsátmérő: 20 cm magasság: 8 m **kockázati értékelés**

koronaátmérő: 4 m törzsmagasság: 4 m fa elhelyezkedése: 1

korona kezdete: 4 m élőhely minősége: 5 környezeti elhelyezkedés: 2 veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa környezete jó.

A gyökérzet értékelése

A gyökérzet állapota

A gyökérzet állapota jó.

A=3 A gyökérzetten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások (sebek és korhadások)

A gyökérnyak állapota

A gyökérnyakon fatest sérülés van.

A törzs értékelése

A törzs állapota

A törzs ferde.

B=4 Kisméretű károsodás (néhány felszíni seb)

A koronaalap állapota

A koronaalap állapota jó.

A korona értékelése

A korona állapota

C=3 Jelentős a lombveszteség (26-50%)

A korona elvesztett sudárú, torz. A koronában száraz ág van.

Életképesség

D=2 Egy évtizeden belül lecserélendő

Ápoltság

E=2 A fa jelentős mértékű ápoláshiányt mutat


Állapotmutató

$(A+B+C+D-4)/16=50\%$

A fa értéke: 2344 Ft

Kezelési javaslatok:

A fát az építkezés miatt ki kell vágni.
A fát 0 év múlva újra meg kell vizsgálni.

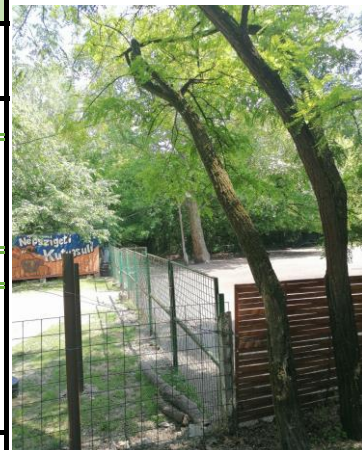



Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

208	térképi (kataszteri) azonosító: 208		
fafaj: Robinia pseudoacacia		elfogadott magyar név: fehér akác	
törzsátmérő: 24 cm	magasság: 8 m	kockázati értékelés	
koronaátmérő: 2 m	törzsmagasság: 6 m	fa elhelyezkedése: 1	
korona kezdete: 6 m	élőhely minősége: 5	környezeti elhelyezkedés: 2	veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa környezete jó.

A gyökérzet értékelése	A gyökérzet állapota	
A=5 Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérnyak	A gyökérzet állapota jó.	
	A gyökérnyak állapota	
	A gyökérnyak állapota jó.	
A törzs értékelése	A törzs állapota	
B=3 A törzs egyértelmű károsodása (néhány felszíni seb és korhadási helyek)	A törzsön korhadás van.	
	A koronaalap állapota	
	A koronaalap sérült.	
A korona értékelése	A korona állapota	
C=3 Jelentős a lombveszteség (26-50%)	A korona elvesztett sudarú.	
Életképesség	D=3 A fa a termőhely által meghatározott életkor előtt lecsereplendő	
Ápoltság	E=4 A fa kismértékű ápoláshiányt mutat	
Állapotmutató	$(A+B+C+D-4)/16=63\%$	

A fa értéke: 6938 Ft

Kezelési javaslatok:

A fát 2 év múlva újra meg kell vizsgálni.



Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

209 térképi (kataszteri) azonosító: 209

fafaj: Ulmus laevis elfogadott magyar név: vénicszil

törzsátmérő: 44,5 cm magasság: 15 m **kockázati értékelés**

koronaátmérő: 7,5 m törzsmagasság: 4 m fa elhelyezkedése: 1

korona kezdete: 2 m élőhely minősége: 5 környezeti elhelyezkedés: 2 veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa környezete jó.



A gyökérzet értékelése

A gyökérzet állapota

A gyökérzet felszínre került , sérült.

A=3 A gyökérzetten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások (sebek és korhadások)

A gyökérnyak állapota

A gyökérnyak állapota jó.

A törzs értékelése

A törzs állapota

A törzs állapota jó.

B=5 A törzs nem károsult

A koronaalap állapota

A koronaalap állapota jó.



A korona értékelése

A korona állapota

C=5 A korona formája (a fajra jellemzően) ép, a lombveszteség nem haladja meg a 10 %-ot.

A koronában száraz ág van.

Életképesség

D=3 A fa a termőhely által meghatározott életkor előtt lecsereplendő

Ápoltság

E=4 A fa kismértékű ápoláshiányt mutat

Állapotmutató

$(A+B+C+D-4)/16=75\%$



A fa értéke: 337500 Ft

Kezelési javaslatok:

A fát az építkezés miatt ki kell vágni.

A fát 0 év múlva újra meg kell vizsgálni.



Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

210	térképi (kataszteri) azonosító: 210		
fafaj: Morus alba		elfogadott magyar név: fehér eperfa	
törzsátmérő: 52+20+16	magasság: 19 m	kockázati értékelés	
koronaátmérő: 11 m	törzsmagasság: 3 m	fa elhelyezkedése: 1	
korona kezdete: 3 m	élőhely minősége: 5	környezeti elhelyezkedés: 2	veszélyeztetés: 1

A fa környezete


A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa környezete jó.

A gyökérzet értékelése	A gyökérzet állapota
A=5 Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérnyak	A gyökérzet állapota jó.
	A gyökérnyak állapota
	A gyökérnyak állapota jó.
A törzs értékelése	A törzs állapota
B=3 A törzs egyértelmű károsodása (néhány felszíni seb és korhadási helyek)	A törzsön fatest sérülés, lehasított ág van.
	A koronaalap állapota
	A koronaalap terhelt, hasadt.
A korona értékelése	A korona állapota
C=4 A lombveszteség 11-25 százalék közötti	A korona külponos, féloldalas. A koronában száraz ág van.építési úrszelvénybe nőtt
Életképesség	D=3 A fa a termőhely által meghatározott életkor előtt lecsereendő
Ápoltság	E=3 A fa közepes mértékű ápoláshiányt mutat
Állapotmutató	$(A+B+C+D-4)/16=69\%$

A fa értéke: 112500 Ft

Kezelési javaslatok:

A fát az építkezés miatt ki kell vágni.
A fát 0 év múlva újra meg kell vizsgálni.

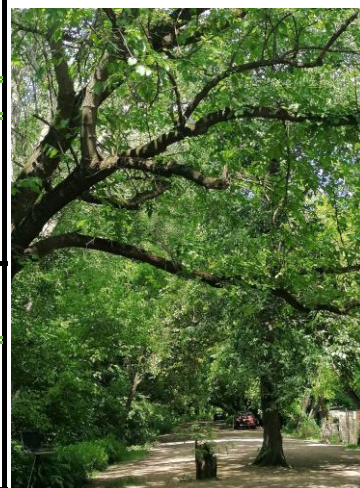



Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

211	térképi (kataszteri) azonosító: 211		
fafaj: Ulmus laevis	elfogadott magyar név: vénicszil		
törzsátmérő: 10+15 cm	magasság: 8 m	kockázati értékelés	
koronaátmérő: 4 m	törzsmagasság: 2 m	fa elhelyezkedése: 1	
korona kezdete: 2 m	élőhely minősége: 5	környezeti elhelyezkedés: 2	veszélyeztetés: 1

A fa környezete


A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa környezete jó.

A gyökérzet értékelése	A gyökérzet állapota
A=5 Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérszálak	A gyökérzet állapota jó.
	A gyökérszálak állapota
	A gyökérszálak állapota jó.
A törzs értékelése	A törzs állapota
B=5 A törzs nem károsult	A törzs állapota jó.
	A koronaalap állapota
	A koronaalap állapota jó.
A korona értékelése	A korona állapota
C=4 A lombvesztés 11-25 százalék közötti	A koronában száraz ág van.építési ürszelvénybe nőtt
Életképesség	D=4 Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti
Ápoltság	E=3 A fa közepes mértékű ápolásihiányt mutat
Állapotmutató	$(A+B+C+D-4)/16=88\%$

A fa értéke: 25313 Ft

Kezelési javaslatok:

A fát az építkezés miatt ki kell vágni.
A fát 0 év múlva újra meg kell vizsgálni.

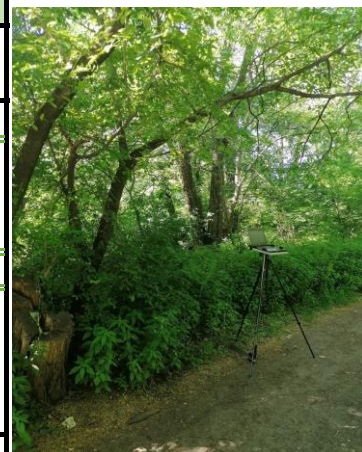

Garden Faápoló Kft.



Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

212	térképi (kataszteri) azonosító: 212		
fafaj: Ulmus laevis		elfogadott magyar név: vénicszil	
törzsátmérő: 17+15 cm	magasság: 8 m	kockázati értékelés	
koronaátmérő: 4,5 m	törzsmagasság: 3 m	fa elhelyezkedése: 1	
korona kezdete: 3 m	élőhely minősége: 5	környezeti elhelyezkedés: 2	veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa környezete jó.

A gyökérzet értékelése	A gyökérzet állapota	
A=5 Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérnyak	A gyökérzet állapota jó.	
	A gyökérnyak állapota	
	A gyökérnyak állapota jó.	
A törzs értékelése	A törzs állapota	
B=5 A törzs nem károsult	A törzs állapota jó.	
	A koronaalap állapota	
	A koronaalap állapota jó.	
A korona értékelése	A korona állapota	
C=4 A lombveszteség 11-25 százalék közötti	A koronában száraz ág van.építési ürszelvénybe nőtt	
Életképesség	D=4 Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti	
Ápoltság	E=3 A fa közepes mértékű ápoláshiányt mutat	
Állapotmutató	$(A+B+C+D-4)/16=88\%$	

A fa értéke: 60117 Ft

Kezelési javaslatok:

A fát az építkezés miatt ki kell vágni.

A fát 0 év múlva újra meg kell vizsgálni.



Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

213		térképi (kataszteri) azonosító: 213	
fafaj: Robinia pseudoacacia		elfogadott magyar név: fehér akác	
törzsátmérő: 40,5 cm	magasság: 14 m	kockázati értékelés	
koronaátmérő: 8 m	törzsmagasság: 3 m	fa elhelyezkedése: 1	
korona kezdete: 2 m	élőhely minősége: 5	környezeti elhelyezkedés: 2	veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa környezete jó.

A gyökérzet értékelése	A gyökérzet állapota		
A=5 Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérnyak	A gyökérzet állapota jó.		
	A gyökérnyak állapota		
A gyökérnyak állapota jó.			
A törzs értékelése	A törzs állapota		
B=5 A törzs nem károsult	A törzs állapota jó.		
	A koronaalap állapota		
A koronaalap állapota jó.			
A korona értékelése	A korona állapota		
C=3 Jelentős a lombveszteség (26-50%)	A koronában száraz ág van.építési ürszelvénybe nőtt		
Életképesség	D=4 Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti		
Ápoltság	E=3 A fa közepes mértékű ápoláshiányt mutat		
Állapotmutató	$(A+B+C+D-4)/16=81\%$		

A fa értéke: 22500 Ft

Kezelési javaslatok:

A koronában ápoló gallyazást, ürszelvény gallyazást kell végezni.

A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fát 2 év múlva újra meg kell vizsgálni.



Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

214 térképi (kataszteri) azonosító: 214

fafaj: Populus × canescens elfogadott magyar név: szürke nyár

törzsátmérő: 81 cm magasság: 20 m **kockázati értékelés**

koronaátmérő: 13,5 m törzsmagasság: 3 m fa elhelyezkedése: 1

korona kezdete: 2 m élőhely minősége: 5 környezeti elhelyezkedés: 2 veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa környezete jó.

A gyökérzet értékelése

A gyökérzet állapota

A gyökérzet állapota jó.

A=5 Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérnyak

A gyökérnyak állapota

A gyökérnyak állapota jó.

A törzs értékelése

A törzs állapota

A törzs állapota jó.

B=5 A törzs nem károsult

A koronaalap állapota

A koronaalap állapota jó.

A korona értékelése

A korona állapota

C=4 A lombveszteség 11-25 százalék közötti

A koronában száraz ág, sérült ág, odvas ág van.

Életképesség

D=4 Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti

Ápoltság

E=3 A fa közepes mértékű ápoláshiányt mutat

Állapotmutató

$(A+B+C+D-4)/16=88\%$



A fa értéke: 1223438 Ft

Kezelési javaslatok:

A koronában ápoló gallyazást kell végezni.

A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fát 2 év múlva újra meg kell vizsgálni.

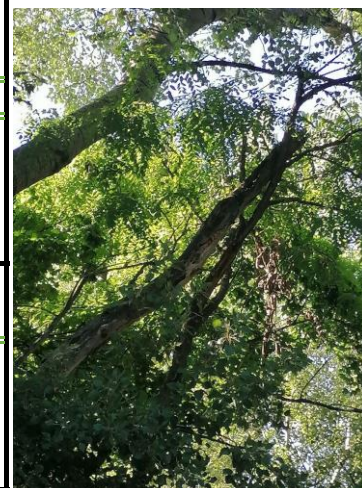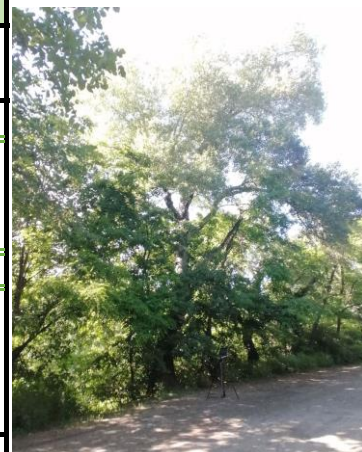



Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

215		térképi (kataszteri) azonosító: 215	
fafaj: Ulmus laevis		elfogadott magyar név: vénicszil	
törzsátmérő: 60 cm	magasság: 19 m	kockázati értékelés	
koronaátmérő: 14 m	törzsmagasság: 1,5 m	fa elhelyezkedése: 1	
korona kezdete: 2 m	élőhely minősége: 5	környezeti elhelyezkedés: 2	veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa környezete jó.

A gyökérzet értékelése	A gyökérzet állapota
A=4 A gyökérzet fejlődése kismértékben gátolt, elfogadható	A gyökérzet állapota jó.
	A gyökérnyak állapota
	A gyökérnyakon tősarj van.
A törzs értékelése	A törzs állapota
B=3 A törzs egyértelmű károsodása (néhány felszíni seb és korhadási helyek)	A törzsön korhadás, odvasodás van.
	A koronaalap állapota
	A koronaalap állapota jó.
A korona értékelése	A korona állapota
C=3 Jelentős a lombveszteség (26-50%)	A koronában száraz ág, lehasadt ág, odvas ág van.építési ürszelvénybe nőtt
Életképesség	D=3 A fa a termőhely által meghatározott életkor előtt lecsereplendő
Ápoltság	E=3 A fa közepes mértékű ápoláshiányt mutat
Állapotmutató	$(A+B+C+D-4)/16=56\%$



A fa értéke: 323438 Ft

Kezelési javaslatok:

A koronában ápoló gallyazást, ürszelvény gallyazást, vázág sérülés kezelését, vázág odvasodás kezelését kell végezni.

A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fát 2 év múlva újra meg kell vizsgálni.

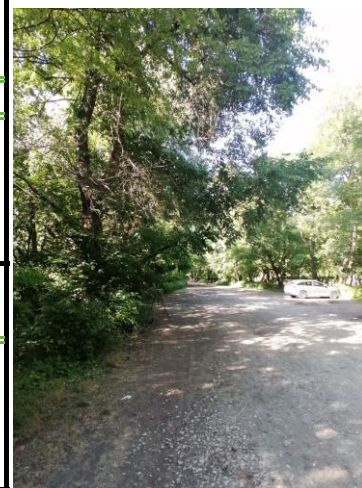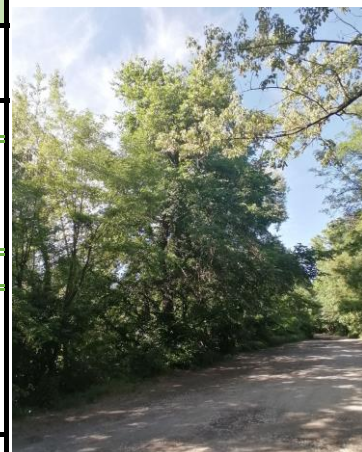



Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

216	térképi (kataszteri) azonosító: 216		
fafaj: Quercus robur		elfogadott magyar név: kocsányos tölgy	
törzsátmérő: 50 cm	magasság: 18 m	kockázati értékelés	
koronaátmérő: 15 m	törzsmagasság: 3 m	fa elhelyezkedése: 1	
korona kezdete: 3 m	élőhely minősége: 5	környezeti elhelyezkedés: 2	veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa környezete jó.

A gyökérzet értékelése

A gyökérzet állapota

A fa a rézsűből vízszintesen nő.

A=3 A gyökérzetten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások (sebek és korhadások)

A gyökérnyak állapota

A gyökérnyak állapota jó.



A törzs értékelése

A törzs állapota

A törzs felegyenesedett.

B=5 A törzs nem károsult

A koronaalap állapota

A koronaalap állapota jó.



A korona értékelése

A korona állapota

C=4 A lombveszteség 11-25 százalék közötti

A korona külpontos. A koronában száraz ág van.

Életképesség

D=4 Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti

Ápoltság

E=3 A fa közepes mértékű ápoláshiányt mutat

Állapotmutató

$(A+B+C+D-4)/16=75\%$



A fa értéke: 1057500 Ft

Kezelési javaslatok:

Kivitelezéskor kézi gyökérfeltárás szükséges. A koronában ápoló gallyazást kell végezni.

A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fát 2 év múlva újra meg kell vizsgálni.



Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.


ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft.		EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va	
217		térképi (kataszteri) azonosító: 217	
fafaj: Robinia pseudoacacia		elfogadott magyar név: fehér akác	
törzsátmérő: 28,5 cm	magasság: 19 m	kockázati értékelés	
koronaátmérő: 7 m	törzsmagasság: 4 m	fa elhelyezkedése: 1	
korona kezdete: 2 m	élőhely minősége: 5	környezeti elhelyezkedés: 2	veszélyeztetés: 1
A fa környezete			
A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa környezete jó.			
A gyökérzet értékelése	A gyökérzet állapota		
A=4 A gyökérzet fejlődése kismértékben gátolt, elfogadható	A gyökérzet állapota jó.		
	A gyökérnyak állapota		
	A gyökérnyakon kéregsérülés, fatest sérülés van.		
A törzs értékelése	A törzs állapota		
B=4 Kisméretű károsodás (néhány felszíni seb)	A törzsön kéreg és háncssérülés van.		
	A koronaalap állapota		
	A koronaalap villás.		
A korona értékelése	A korona állapota		
C=3 Jelentős a lombveszteség (26-50%)	A koronában száraz ág van.		
Életképesség	D=3 A fa a termőhely által meghatározott életkor előtt lecsereendő		
Ápoltság	E=3 A fa közepes mértékű ápoláshiányt mutat		
Állapotmutató	$(A+B+C+D-4)/16=63\%$		
A fa értéke: 9000 Ft			
Kezelési javaslatok:			
A fát az építkezés miatt ki kell vágni. A fát 0 év múlva újra meg kell vizsgálni.			

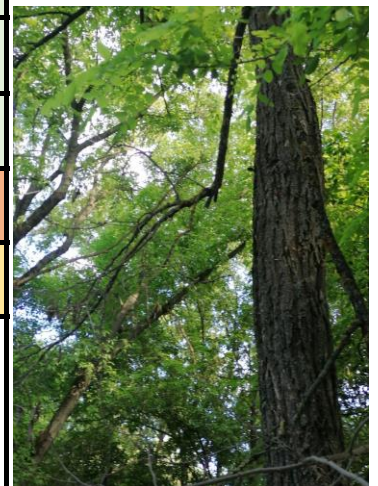



Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

218		térképi (kataszteri) azonosító: 218	
fafaj: Robinia pseudoacacia		elfogadott magyar név: fehér akác	
törzsátmérő: 24,5 cm	magasság: 19 m	kockázati értékelés	
koronaátmérő: 5 m	törzsmagasság: 4 m	fa elhelyezkedése: 1	
korona kezdete: 4 m	élőhely minősége: 5	környezeti elhelyezkedés: 2	veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa környezete jó.

A gyökérzet értékelése	A gyökérzet állapota
A=4 A gyökérzet fejlődése kismértékben gátolt, elfogadható	A gyökérzet állapota jó.
	A gyökérnyak állapota
	A gyökérnyakon kéregsérülés, fatest sérülés van.
A törzs értékelése	A törzs állapota
B=4 Kisméretű károsodás (néhány felszíni seb)	A törzsön kéreg és háncssérülés van.
	A koronaalap állapota
	A koronaalap állapota jó.
A korona értékelése	A korona állapota
C=3 Jelentős a lombveszteség (26-50%)	A koronában csúcsszaradás, száraz ág van.
Életképesség	D=3 A fa a termőhely által meghatározott életkor előtt lecsereplendő
Ápoltság	E=3 A fa közepes mértékű ápoláshiányt mutat
Állapotmutató	$(A+B+C+D-4)/16=63\%$

A fa értéke: 6375 Ft

Kezelési javaslatok:

A fát az építkezés miatt ki kell vágni.
A fát 0 év múlva újra meg kell vizsgálni.





Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

219 térképi (kataszteri) azonosító: 219

fafaj: Robinia pseudoacacia elfogadott magyar név: fehér akác

törzsátmérő: 21 cm magasság: 19 m **kockázati értékelés**

koronaátmérő: 6 m törzsmagasság: 7 m fa elhelyezkedése: 1

korona kezdete: 2 m élőhely minősége: 5 környezeti elhelyezkedés: 2 veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa környezete jó.

A gyökérzet értékelése

A gyökérzet állapota

A gyökérzet állapota jó.

A=3 A gyökérzetten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások (sebek és korhadások)

A gyökérnyak állapota

A gyökérnyakon odvasodás van.

A törzs értékelése

A törzs állapota

A törzsön korhadás, odvasodás van.

B=1 A törzs előrehaladottan károsult, elhalt, korhadt (a törzs olyan mértékben károsult, hogy statikai vagy tápanyagtápanyagellátási funkcióit nem képes ellátni)

A koronaalap állapota

A koronaalap állapota jó.

A korona értékelése

A korona állapota

C=4 A lombveszteség 11-25 százalék közötti

A koronában száraz ág van.

Életképesség

D=1 Sürgősen lecsereendő az állapota vagy károkozás veszélye miatt (a károkozás veszélye csak a fa kivágásával kerülhető el)

Ápoltság

E=2 A fa jelentős mértékű ápoláshiányt mutat

Állapotmutató

$(A+B+C+D-4)/16=31\%$

A fa értéke: 0 Ft

Kezelési javaslatok:

A fát az építkezés miatt ki kell vágni.
A fát 0 év múlva újra meg kell vizsgálni.





Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

220	térképi (kataszteri) azonosító: 220		
fafaj: Acer negundo		elfogadott magyar név: zöld juhar	
törzsátmérő: 19 cm	magasság: 13 m	kockázati értékelés	
koronaátmérő: 3 m	törzsmagasság: 3 m	fa elhelyezkedése: 1	
korona kezdete: 3 m	élőhely minősége: 5	környezeti elhelyezkedés: 2	veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa környezete jó.

A gyökérzet értékelése	A gyökérzet állapota
A=5 Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérszárak	A gyökérzet állapota jó.
	A gyökérszárak állapota
	A gyökérszárak állapota jó.
A törzs értékelése	A törzs állapota
B=4 Kisméretű károsodás (néhány felszíni seb)	A törzsön kéreg és hánccsérülés van.
	A koronaalap állapota
	A koronaalap állapota jó.
A korona értékelése	A korona állapota
C=4 A lombveszteség 11-25 százalék közötti	A koronában száraz ág van.
Életképesség	D=4 Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti
Ápoltság	E=3 A fa közepes mértékű ápolásihiányt mutat
Állapotmutató	$(A+B+C+D-4)/16=81\%$


A fa értéke: 8016 Ft

Kezelési javaslatok:

A koronában ápoló gallyazást kell végezni.

A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fát 2 év múlva újra meg kell vizsgálni.

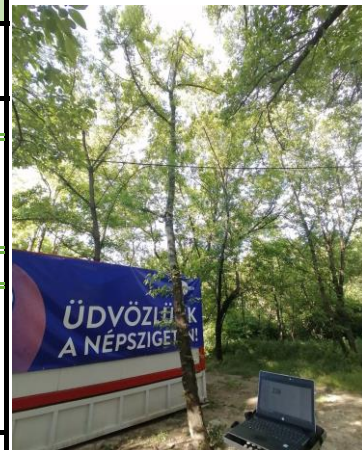



Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

221	térképi (kataszteri) azonosító: 221		
fafaj: Acer negundo		elfogadott magyar név: zöld juhar	
törzsátmérő: 68 cm	magasság: 15 m	kockázati értékelés	
koronaátmérő: 16,5 m	törzsmagasság: 1 m	fa elhelyezkedése: 1	
korona kezdete: 2 m	élőhely minősége: 5	környezeti elhelyezkedés: 2	veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa környezete jó.

A gyökérzet értékelése	A gyökérzet állapota	
A=5 Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérnyak	A gyökérzet állapota jó.	
	A gyökérnyak állapota	
	A gyökérnyak állapota jó.	
A törzs értékelése	A törzs állapota	
B=4 Kisméretű károsodás (néhány felszíni seb)	A törzs ferde. A törzsen horpadás, ágcsonk van.	
	A koronaalap állapota	
A korona értékelése	A korona állapota	
C=3 Jelentős a lombveszteség (26-50%)	A korona külpontos, féloldalas. A koronában száraz ág van.építési ürszelvénybe lóg	
Életképesség	D=3 A fa a termőhely által meghatározott életkor előtt lecsereplendő	
Ápoltság	E=3 A fa közepes mértékű ápoláshiányt mutat	
Állapotmutató	$(A+B+C+D-4)/16=69\%$	


A fa értéke: 71250 Ft

Kezelési javaslatok:

A koronában ápoló gallyazást, ürszelvény gallyazást kell végezni.

A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fát 2 év múlva újra meg kell vizsgálni.

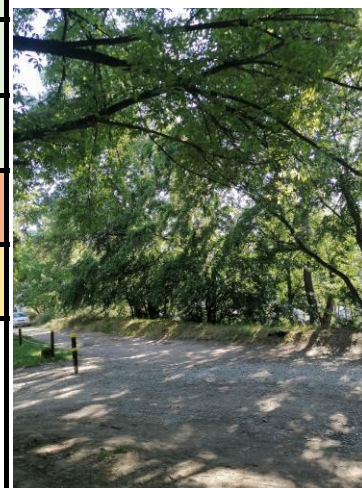



Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

222		térképi (kataszteri) azonosító: 222	
fafaj: Populus × canescens		elfogadott magyar név: szürke nyár	
törzsátmérő: 42,5 cm	magasság: 18 m	kockázati értékelés	
koronaátmérő: 12,5 m	törzsmagasság: 5 m	fa elhelyezkedése: 1	
korona kezdete: 5 m	élőhely minősége: 5	környezeti elhelyezkedés: 2	veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa környezete jó.

A gyökérzet értékelése	A gyökérzet állapota
A=5 Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérnyak	A gyökérzet állapota jó.
	A gyökérnyak állapota
	A gyökérnyak állapota jó.
A törzs értékelése	A törzs állapota
B=4 Kisméretű károsodás (néhány felszíni seb)	A törzs ferde.
	A koronaalap állapota
	A koronaalap állapota jó.
A korona értékelése	A korona állapota
C=4 A lombveszteség 11-25 százalék közötti	A korona külpontos, féloldalas. A koronában száraz ág van.
Életképesség	D=4 Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti
Ápoltság	E=3 A fa közepes mértékű ápoláshiányt mutat
Állapotmutató	$(A+B+C+D-4)/16=81\%$

A fa értéke: 202500 Ft

Kezelési javaslatok:

A koronában ápoló gallyazást kell végezni.

A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fát 2 év múlva újra meg kell vizsgálni.



Garden Faápoló Kft.



Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-út vonal Megyeri csárda – Északi va

223		térképi (kataszteri) azonosító: 223	
fafaj: Populus × canescens		elfogadott magyar név: szürke nyár	
törzsátmérő: 60 cm	magasság: 20 m	kockázati értékelés	
koronaátmérő: 12 m	törzsmagasság: 4 m	fa elhelyezkedése: 1	
korona kezdete: 3 m	élőhely minősége: 5	környezeti elhelyezkedés: 2	veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa környezete jó.

A gyökérzet értékelése	A gyökérzet állapota
A=5 Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérnyak	A gyökérzet állapota jó.
	A gyökérnyak állapota
	A gyökérnyak állapota jó.
A törzs értékelése	A törzs állapota
B=4 Kisméretű károsodás (néhány felszíni seb)	A törzs ferde. A törzsön záródott seb van.
	A koronaalap állapota
	A koronaalap állapota jó.
A korona értékelése	A korona állapota
C=4 A lombveszteség 11-25 százalék közötti	A koronában száraz ág van.
Életképesség	D=4 Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti
Ápoltság	E=3 A fa közepes mértékű ápoláshiányt mutat
Állapotmutató	$(A+B+C+D-4)/16=81\%$

A fa értéke: 544219 Ft

Kezelési javaslatok:

A koronában ápoló gallyazást kell végezni.

A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fát 2 év múlva újra meg kell vizsgálni.





Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

224	térképi (kataszteri) azonosító: 224		
fafaj: Populus × canescens		elfogadott magyar név: szürke nyár	
törzsátmérő: 45 cm	magasság: 18 m	kockázati értékelés	
koronaátmérő: 12 m	törzsmagasság: 4 m	fa elhelyezkedése: 1	
korona kezdete: 4 m	élőhely minősége: 5	környezeti elhelyezkedés: 2	veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa környezete jó.

A gyökérzet értékelése	A gyökérzet állapota
A=5 Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérnyak	A gyökérzet állapota jó.
	A gyökérnyak állapota
	A gyökérnyak állapota jó.
A törzs értékelése	A törzs állapota
B=4 Kisméretű károsodás (néhány felszíni seb)	A törzs ferde.
	A koronaalap állapota
	A koronaalap állapota jó.
A korona értékelése	A korona állapota
C=4 A lombveszteség 11-25 százalék közötti	A korona külpontos, féloldalas. A koronában száraz ág van.
Életképesség	D=4 Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti
Ápoltság	E=3 A fa közepes mértékű ápoláshiányt mutat
Állapotmutató	$(A+B+C+D-4)/16=81\%$

A fa értéke: 236250 Ft

Kezelési javaslatok:

A koronában ápoló gallyazást kell végezni.

A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fát 2 év múlva újra meg kell vizsgálni.





Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

225	térképi (kataszteri) azonosító: 225		
fafaj: Robinia pseudoacacia		elfogadott magyar név: fehér akác	
törzsátmérő: 23,5 cm	magasság: 5 m	kockázati értékelés	
koronaátmérő: 2 m	törzsmagasság: 2 m	fa elhelyezkedése: 1	
korona kezdete: 1 m	élőhely minősége: 5	környezeti elhelyezkedés: 2	veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa környezete jó.

A gyökérzet értékelése	A gyökérzet állapota
A=3 A gyökérzetten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások (sebek és korhadások)	A gyökérzet állapota jó.
	A gyökérnyak állapota
	A gyökérnyakon fatest sérülés, korhadás van.
A törzs értékelése	A törzs állapota
B=2 A törzs erős károsodása (több nagyfelületű seb, mély bekorhadások)	A törzsön kéreg és hánccsérülés, fatest sérülés, korhadás van.
	A koronaalap állapota
	A koronaalap állapota jó.
A korona értékelése	A korona állapota
C=1 Elhalt korona, teljes lombveszteség	A korona lefejezett.
Életképesség	D=1 Sürgősen lecserélendő az állapota vagy károkozás veszélye miatt (a károkozás veszélye csak a fa kivágásával kerülhető el)
Ápoltság	E=2 A fa jelentős mértékű ápoláshiányt mutat
Állapotmutató	$(A+B+C+D-4)/16=19\%$

A fa értéke: 0 Ft

Kezelési javaslatok:

A fát az építkezés miatt ki kell vágni.
A fát 0 év múlva újra meg kell vizsgálni.





Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

226	térképi (kataszteri) azonosító: 226		
fafaj: Robinia pseudoacacia		elfogadott magyar név: fehér akác	
törzsátmérő: 23,5 cm	magasság: 11 m	kockázati értékelés	
koronaátmérő: 3 m	törzsmagasság: 6 m	fa elhelyezkedése: 1	
korona kezdete: 6 m	élőhely minősége: 5	környezeti elhelyezkedés: 2	veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa környezete jó.

A gyökérzet értékelése	A gyökérzet állapota
A=4 A gyökérzet fejlődése kismértékben gátolt, elfogadható	A gyökérzet állapota jó.
	A gyökérnyak állapota
	A gyökérnyakon fatest sérülés van.
A törzs értékelése	A törzs állapota
B=3 A törzs egyértelmű károsodása (néhány felszíni seb és korhadási helyek)	A törzsön kéreg és háncssérülés, fatest sérülés van.
	A koronaalap állapota
	A koronaalap állapota jó.
A korona értékelése	A korona állapota
C=4 A lombveszteség 11-25 százalék közötti	A koronában száraz ág van.
Életképesség	D=3 A fa a termőhely által meghatározott életkor előtt lecsereplendő
Ápoltság	E=4 A fa kismértékű ápoláshiányt mutat
Állapotmutató	$(A+B+C+D-4)/16=63\%$

A fa értéke: 9563 Ft

Kezelési javaslatok:

A fát az építkezés miatt ki kell vágni.
A fát 0 év múlva újra meg kell vizsgálni.





Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

227 térképi (kataszteri) azonosító: 227

fafaj: Robinia pseudoacacia elfogadott magyar név: fehér akác

törzsátmérő: 22,5 cm magasság: 13 m **kockázati értékelés**

koronaátmérő: 4 m törzsmagasság: 4 m fa elhelyezkedése: 1

korona kezdete: 4 m élőhely minősége: 5 környezeti elhelyezkedés: 2 veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa környezete jó.

A gyökérzet értékelése

A gyökérzet állapota

A gyökérzet állapota jó.

A=4 A gyökérzet fejlődése kismértékben gátolt, elfogadható

A gyökérnyak állapota

A gyökérnyakon fatest sérülés van.

A törzs értékelése

A törzs állapota

A törzsön fatest sérülés van.

B=3 A törzs egyértelmű károsodása (néhány felszíni seb és korhadási helyek)

A koronaalap állapota

A koronaalap állapota jó.

A korona értékelése

A korona állapota

C=4 A lombveszteség 11-25 százalék közötti

A koronában száraz ág van.

Életképesség

D=3 A fa a termőhely által meghatározott életkor előtt lecsereplendő

Ápoltság

E=3 A fa közepes mértékű ápoláshiányt mutat

Állapotmutató

$(A+B+C+D-4)/16=63\%$

A fa értéke: 9563 Ft

Kezelési javaslatok:

A fát az építkezés miatt ki kell vágni.
A fát 0 év múlva újra meg kell vizsgálni.





Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

228 térképi (kataszteri) azonosító: 228

fafaj: Robinia pseudoacacia elfogadott magyar név: fehér akác

törzsátmérő: 33 cm magasság: 20 m **kockázati értékelés**

koronaátmérő: 6 m törzsmagasság: 6 m fa elhelyezkedése: 1

korona kezdete: 3 m élőhely minősége: 5 környezeti elhelyezkedés: 2 veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa környezete jó.

A gyökérzet értékelése

A gyökérzet állapota

A gyökérzet állapota jó.

A=4 A gyökérzet fejlődése kismértékben gátolt, elfogadható

A gyökérnyak állapota

A gyökérnyakon fatest sérülés van.

A törzs értékelése

A törzs állapota

A törzsön kéreg és hánccsérülés, fatest sérülés van.

B=3 A törzs egyértelmű károsodása (néhány felszíni seb és korhadási helyek)

A koronaalap állapota

A koronaalap állapota jó.

A korona értékelése

A korona állapota

C=4 A lombvesztés 11-25 százalék közötti

A korona féloldalas. A koronában száraz ág van.

Életképesség

D=3 A fa a termőhely által meghatározott életkor előtt lecsereplendő

Ápoltság

E=3 A fa közepes mértékű ápoláshiányt mutat

Állapotmutató

$(A+B+C+D-4)/16=63\%$


A fa értéke: 16875 Ft

Kezelési javaslatok:

A koronában ápoló gallyazást kell végezni.

A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fát 2 év múlva újra meg kell vizsgálni.

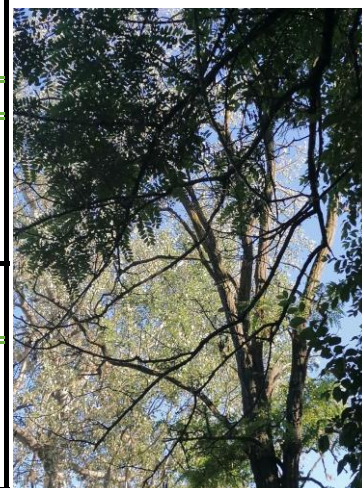



Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

229	térképi (kataszteri) azonosító: 229		
fafaj: Populus × canescens		elfogadott magyar név: szürke nyár	
törzsátmérő: 88,5 cm	magasság: 26 m	kockázati értékelés	
koronaátmérő: 13,5 m	törzsmagasság: 5 m	fa elhelyezkedése: 1	
korona kezdete: 4 m	élőhely minősége: 5	környezeti elhelyezkedés: 2	veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa környezete jó.

A gyökérzet értékelése	A gyökérzet állapota	
A=5 Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérnyak	A gyökérzet állapota jó.	
	A gyökérnyak állapota	
	A gyökérnyak állapota jó.	
A törzs értékelése	A törzs állapota	
B=5 A törzs nem károsult	A törzs állapota jó.	
	A koronaalap állapota	
	A koronaalap állapota jó.	
A korona értékelése	A korona állapota	
C=5 A korona formája (a fajra jellemzően) ép, a lombveszteség nem haladja meg a 10 %-ot.	A koronában száraz ág van.	
Életképesség	D=4 Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti	
Ápoltság	E=4 A fa kismértékű ápoláshiányt mutat	
Állapotmutató	$(A+B+C+D-4)/16=94\%$	

A fa értéke: 2053125 Ft

Kezelési javaslatok:

A koronában ápoló gallyazást kell végezni.

A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fát 2 év múlva újra meg kell vizsgálni.



Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

230	térképi (kataszteri) azonosító: 230		
fafaj: Robinia pseudoacacia		elfogadott magyar név: fehér akác	
törzsátmérő: 53,5 cm	magasság: 18 m	kockázati értékelés	
koronaátmérő: 5 m	törzsmagasság: 1 m	fa elhelyezkedése: 1	
korona kezdete: 2 m	élőhely minősége: 5	környezeti elhelyezkedés: 2	veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa környezete jó.

A gyökérzet értékelése	A gyökérzet állapota
A=4 A gyökérzet fejlődése kismértékben gátolt, elfogadható	A gyökérzet állapota jó.
	A gyökérnyak állapota
	A gyökérnyakon fatest sérülés van.
A törzs értékelése	A törzs állapota
B=5 A törzs nem károsult	A törzs állapota jó.
	A koronaalap állapota
	A koronaalap állapota jó.
A korona értékelése	A korona állapota
C=1 Elhalt korona, teljes lombveszteség	A koronában csúcscsúszáradás van.
Életképesség	D=1 Sürgősen lecsereendő az állapota vagy károkozás veszélye miatt (a károkozás veszélye csak a fa kivágásával kerülhető el)
Ápoltság	E=1 A fa elhanyagolt állapotban van (rajta ápolási munkát nagy valószínűséggel még egyáltalán nem, vagy nagyon hosszú ideje nem végeztek)
Állapotmutató	$(A+B+C+D-4)/16=44\%$

A fa értéke: 0 Ft

Kezelési javaslatok:

A fát az építkezés miatt ki kell vágni.A fa kivágását leromlott állapota miatt

A fát 0 év múlva újra meg kell vizsgálni.





Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

231	térképi (kataszteri) azonosító: 231		
fafaj: Populus × canescens	elfogadott magyar név: szürke nyár		
törzsátmérő: 78,5 cm	magasság: 25 m	kockázati értékelés	
koronaátmérő: 12 m	törzsmagasság: 4 m	fa elhelyezkedése: 1	
korona kezdete: 2 m	élőhely minősége: 5	környezeti elhelyezkedés: 2	veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa környezete jó.

A gyökérzet értékelése	A gyökérzet állapota
A=5 Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérnyak	A gyökérzet állapota jó.
	A gyökérnyak állapota
	A gyökérnyak állapota jó.
A törzs értékelése	A törzs állapota
B=5 A törzs nem károsult	A törzs állapota jó.
	A koronaalap állapota
	A koronaalap állapota jó.
A korona értékelése	A korona állapota
C=4 A lombveszteség 11-25 százalék közötti	A koronában száraz ág, lehasadt ág, ágcsonk van.
Életképesség	D=4 Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti
Ápoltság	E=3 A fa közepes mértékű ápoláshiányt mutat
Állapotmutató	$(A+B+C+D-4)/16=88\%$

A fa értéke: 0 Ft

Kezelési javaslatok:

A fát az építkezés miatt ki kell vágni.
A fát 0 év múlva újra meg kell vizsgálni.





Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

232 térképi (kataszteri) azonosító: 232

fafaj: Ulmus laevis elfogadott magyar név: vénicszil

törzsátmérő: 16 cm magasság: 10 m **kockázati értékelés**

koronaátmérő: 4 m törzsmagasság: 2 m fa elhelyezkedése: 1

korona kezdete: 2 m élőhely minősége: 5 környezeti elhelyezkedés: 2 veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa környezete jó.

A gyökérzet értékelése

A gyökérzet állapota

A gyökérzet állapota jó.

A=5 Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérszálak

A gyökérszálak állapota

A gyökérszálak állapota jó.

A törzs értékelése

A törzs állapota

A törzs ferde. A törzsen korhadás, odvasodás van.

B=3 A törzs egyértelmű károsodása (néhány felszíni seb és korhadási helyek)

A koronaalap állapota

A koronaalap állapota jó.

A korona értékelése

A korona állapota

C=3 Jelentős a lombvesztés (26-50%)

A korona külpontos, féloldalas. A koronában száraz ág van.

Életképesség

D=3 A fa a termőhely által meghatározott életkor előtt lecsereplendő

Ápoltság

E=3 A fa közepes mértékű ápolásihiányt mutat

Állapotmutató

$(A+B+C+D-4)/16=63\%$

A fa értéke: 22500 Ft

Kezelési javaslatok:

A fát az építkezés miatt ki kell vágni.
A fát 0 év múlva újra meg kell vizsgálni.





Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

233		térképi (kataszteri) azonosító: 233	
fafaj: <i>Ulmus laevis</i>		elfogadott magyar név: vénicszil	
törzsátmérő: 25+25 cm	magasság: 14 m	kockázati értékelés	
koronaátmérő: 8 m	törzsmagasság: 0 m	fa elhelyezkedése: 1	
korona kezdete: 2 m	élőhely minősége: 5	környezeti elhelyezkedés: 2	veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa környezete jó.

A gyökérzet értékelése	A gyökérzet állapota
A=5 Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérszárak	A gyökérzet állapota jó.
	A gyökérszárak állapota
	A gyökérszárak állapota jó.
A törzs értékelése	A törzs állapota
B=3 A törzs egyértelmű károsodása (néhány felszíni seb és korhadási helyek)	A törzs ferde. A törzsen kéreg és hánccsérülés, záródott seb, fatest sérülés, korhadás van.
	A koronaalap állapota
	A koronaalap állapota jó.
A korona értékelése	A korona állapota
C=3 Jelentős a lombveszteség (26-50%)	A korona külpontos, féloldalas. A koronában száraz ág van.
Életképesség	D=3 A fa a termőhely által meghatározott életkor előtt lecsereplendő
Ápoltság	E=3 A fa közepes mértékű ápolásihiányt mutat
Állapotmutató	$(A+B+C+D-4)/16=63\%$

A fa értéke: 52031 Ft

Kezelési javaslatok:

A fát az építkezés miatt ki kell vágni.
A fát 0 év múlva újra meg kell vizsgálni.





Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

234 térképi (kataszteri) azonosító: 234

fafaj: Ulmus laevis elfogadott magyar név: vénicszil

törzsátmérő: 19 cm magasság: 11 m **kockázati értékelés**

koronaátmérő: 6 m törzsmagasság: 2 m fa elhelyezkedése: 1

korona kezdete: 2 m élőhely minősége: 5 környezeti elhelyezkedés: 2 veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa környezete jó.

A gyökérzet értékelése

A gyökérzet állapota

A gyökérzet állapota jó.

A=5 Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérnyak

A gyökérnyak állapota

A gyökérnyak állapota jó.

A törzs értékelése

A törzs állapota

A törzsön nedv folyás, fagyrepedés van.

B=2 A törzs erős károsodása (több nagyfelületű seb, mély bekorhadások)

A koronaalap állapota

A koronaalap állapota jó.

A korona értékelése

A korona állapota

C=3 Jelentős a lombveszteség (26-50%)

A korona külponos, féloldalás. A koronában száraz ág, repedt ág van.

Életképesség

D=2 Egy évtizeden belül lecserelődő

Ápoltság

E=2 A fa jelentős mértékű ápoláshiányt mutat

Állapotmutató

$(A+B+C+D-4)/16=50\%$

A fa értéke: 19688 Ft

Kezelési javaslatok:

A fát az építkezés miatt ki kell vágni.
A fát 0 év múlva újra meg kell vizsgálni.





Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

235	térképi (kataszteri) azonosító: 235		
fafaj: Ulmus laevis		elfogadott magyar név: vénicszil	
törzsátmérő: 12+26+28	magasság: 12 m	kockázati értékelés	
koronaátmérő: 6 m	törzsmagasság: 0 m	fa elhelyezkedése: 1	
korona kezdete: 2 m	élőhely minősége: 5	környezeti elhelyezkedés: 2	veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa környezete jó.

A gyökérzet értékelése	A gyökérzet állapota	
A=5 Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérszárak	A gyökérzet állapota jó.	
	A gyökérszárak állapota	
	A gyökérszárak állapota jó.	
A törzs értékelése	A törzs állapota	
B=4 Kisméretű károsodás (néhány felszíni seb)	A törzs ferde.	
	A koronaalap állapota	
	A koronaalap állapota jó.	
A korona értékelése	A korona állapota	
C=3 Jelentős a lombvesztés (26-50%)	A korona külponyos, féloldalas. A koronában száraz ág, dörzsölt ág van.	
Életképesség	D=3 A fa a termőhely által meghatározott életkor előtt lecsereplendő	
Ápoltság	E=3 A fa közepes mértékű ápolásihiányt mutat	
Állapotmutató	$(A+B+C+D-4)/16=69\%$	

A fa értéke: 67500 Ft

Kezelési javaslatok:

A fát az építkezés miatt ki kell vágni.
A fát 0 év múlva újra meg kell vizsgálni.



Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

236 térképi (kataszteri) azonosító: 236

fafaj: Ulmus laevis elfogadott magyar név: vénicszil

törzsátmérő: 19,5 cm magasság: 10 m **kockázati értékelés**

koronaátmérő: 4 m törzsmagasság: 2 m fa elhelyezkedése: 1

korona kezdete: 2 m élőhely minősége: 5 környezeti elhelyezkedés: 2 veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa környezete jó.

A gyökérzet értékelése

A gyökérzet állapota

A gyökérzet állapota jó.

A=5 Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérszálak

A gyökérszálak állapota

A gyökérszálak állapota jó.

A törzs értékelése

A törzs állapota

A törzs ferde. A törzsen kéreg repedés van.

B=3 A törzs egyértelmű károsodása (néhány felszíni seb és korhadási helyek)

A koronaalap állapota

A koronaalap állapota jó.

A korona értékelése

A korona állapota

C=4 A lombvesztés 11-25 százalék közötti

A korona külpontos, féloldalas. A koronában száraz ág van.

Életképesség

D=3 A fa a termőhely által meghatározott életkor előtt lecsereplendő

Ápoltság

E=3 A fa közepes mértékű ápolásihiányt mutat

Állapotmutató

$(A+B+C+D-4)/16=69\%$

A fa értéke: 59063 Ft

Kezelési javaslatok:

A fát az építkezés miatt ki kell vágni.

A fát 0 év múlva újra meg kell vizsgálni.





Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

237		térképi (kataszteri) azonosító: 237	
fafaj: Acer negundo		elfogadott magyar név: zöld juhar	
törzsátmérő: 37 cm	magasság: 10 m	kockázati értékelés	
koronaátmérő: 6 m	törzsmagasság: 1 m	fa elhelyezkedése: 1	
korona kezdete: 2 m	élőhely minősége: 5	környezeti elhelyezkedés: 2	veszélyeztetés: 1

A fa környezete


A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa környezete jó.

A gyökérzet értékelése	A gyökérzet állapota
A=5 Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérszárak	A gyökérzet állapota jó.
	A gyökérszárak állapota
	A gyökérszárak állapota jó.
A törzs értékelése	A törzs állapota
B=4 Kisméretű károsodás (néhány felszíni seb)	A törzs ferde.
	A koronaalap állapota
	A koronaalap állapota jó.
A korona értékelése	A korona állapota
C=3 Jelentős a lombvesztés (26-50%)	A korona külponyos, féloldalas. A koronában lehasadt ág, sérült ág van.
Életképesség	D=3 A fa a termőhely által meghatározott életkor előtt lecsereplendő
Ápoltság	E=3 A fa közepes mértékű ápolásihiányt mutat
Állapotmutató	$(A+B+C+D-4)/16=69\%$

A fa értéke: 13500 Ft

Kezelési javaslatok:

A fát az építkezés miatt ki kell vágni.
A fát 0 év múlva újra meg kell vizsgálni.

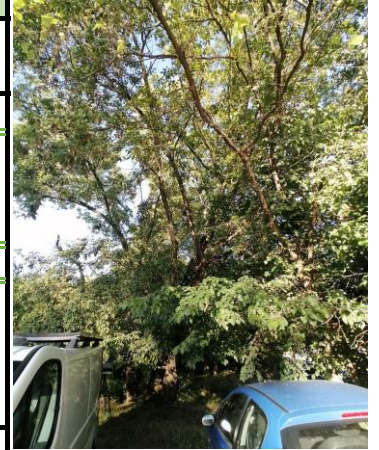



Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

238 térképi (kataszteri) azonosító: 238

fafaj: Acer negundo elfogadott magyar név: zöld juhar

törzsátmérő: 55,5 cm magasság: 15 m **kockázati értékelés**

koronaátmérő: 10 m törzsmagasság: 2 m fa elhelyezkedése: 1

korona kezdete: 5 m élőhely minősége: 5 környezeti elhelyezkedés: 2 veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa környezete jó.

A gyökérzet értékelése

A gyökérzet állapota

A gyökérzet állapota jó.

A=5 Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérszárak

A gyökérszárak állapota

A gyökérszárak állapota jó.

A törzs értékelése

A törzs állapota

A törzs állapota jó.

B=5 A törzs nem károsult

A koronaalap állapota

A koronaalap állapota jó.

A korona értékelése

A korona állapota

C=4 A lombvesztés 11-25 százalék közötti

A korona külpontos, féloldalas. A koronában száraz ág van.

Életképesség

D=3 A fa a termőhely által meghatározott életkor előtt lecsereplendő

Ápoltság

E=3 A fa közepes mértékű ápolásihiányt mutat

Állapotmutató



$(A+B+C+D-4)/16=81\%$

A fa értéke: 56813 Ft

Kezelési javaslatok:

A fát az építkezés miatt ki kell vágni.

A fát 0 év múlva újra meg kell vizsgálni.

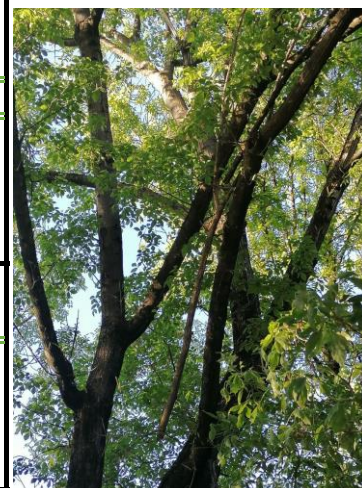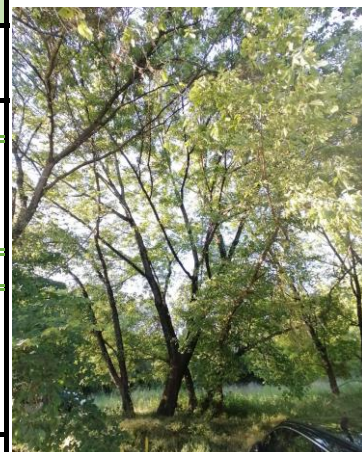



Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

857

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

239 térképi (kataszteri) azonosító: 239

fafaj: Acer negundo elfogadott magyar név: zöld juhar

törzsátmérő: 15 cm magasság: 4 m **kockázati értékelés**

koronaátmérő: 2 m törzsmagasság: 2 m fa elhelyezkedése: 1

korona kezdete: 2 m élőhely minősége: 5 környezeti elhelyezkedés: 2 veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa környezete jó.

A gyökérzet értékelése

A gyökérzet állapota

A gyökérzet állapota jó.

A=5 Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérszálak

A gyökérszálak állapota

A gyökérszálak állapota jó.

A törzs értékelése

A törzs állapota

A törzs ferde. A törzsön fatest sérülés, korhadás van.

B=1 A törzs előrehaladottan károsult, elhalt, korhadt (a törzs olyan mértékben károsult, hogy statikai vagy tápanyagtápanyagellátási funkcióit nem képes ellátni)

A koronaalap állapota

A koronaalap állapota jó.

A korona értékelése

A korona állapota

C=3 Jelentős a lombveszteség (26-50%)

A korona külponyos, féloldalas. A koronában sérült ág van.

Életképesség

D=1 Sürgősen lecserélendő az állapota vagy károkozás veszélye miatt (a károkozás veszélye csak a fa kivágásával kerülhető el)

Ápoltság

E=2 A fa jelentős mértékű ápolásihiányt mutat

Állapotmutató

$(A+B+C+D-4)/16=38\%$

A fa értéke: 0 Ft

Kezelési javaslatok:

A fát az építkezés miatt ki kell vágni.
A fát 0 év múlva újra meg kell vizsgálni.





Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

240 térképi (kataszteri) azonosító: 240

fafaj: Acer negundo elfogadott magyar név: zöld juhar

törzsátmérő: 115,5 cm magasság: 4 m **kockázati értékelés**

koronaátmérő: 5 m törzsmagasság: 2 m fa elhelyezkedése: 1

korona kezdete: 2 m élőhely minősége: 5 környezeti elhelyezkedés: 2 veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa környezete jó.

A gyökérzet értékelése

A gyökérzet állapota

A gyökérzet állapota jó.

A=5 Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérszárak

A gyökérszárak állapota

A gyökérszárak állapota jó.

A törzs értékelése

A törzs állapota

A törzs ferde.

B=4 Kisméretű károsodás (néhány felszíni seb)

A koronaalap állapota

A koronaalap állapota jó.

A korona értékelése

A korona állapota

C=1 Elhalt korona, teljes lombvesztés

A korona külponos, féloldalas. A koronában csúcsszáradás, száraz ág van.

Életképesség

D=1 Sürgősen lecserélendő az állapota vagy károsodás veszélye miatt (a károsodás veszélye csak a fa kivágásával kerülhető el)

Ápoltság

E=3 A fa közepes mértékű ápolásihiányt mutat

Állapotmutató


$(A+B+C+D-4)/16=44\%$

A fa értéke: 0 Ft

Kezelési javaslatok:

A fát az építkezés miatt ki kell vágni.

A fát 0 év múlva újra meg kell vizsgálni.

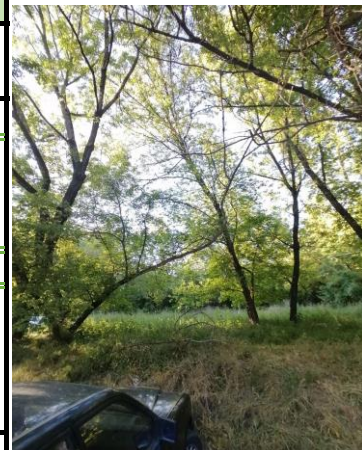



Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

241	térképi (kataszteri) azonosító: 241		
fafaj: Acer negundo		elfogadott magyar név: zöld juhar	
törzsátmérő: 27 cm	magasság: 7 m	kockázati értékelés	
koronaátmérő: 6 m	törzsmagasság: 2 m	fa elhelyezkedése: 1	
korona kezdete: 2 m	élőhely minősége: 5	környezeti elhelyezkedés: 2	veszélyeztetés: 1

A fa környezete


A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa környezete jó.

A gyökérzet értékelése	A gyökérzet állapota
A=5 Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérnyak	A gyökérzet állapota jó.
	A gyökérnyak állapota
	A gyökérnyak állapota jó.
A törzs értékelése	A törzs állapota
B=4 Kisméretű károsodás (néhány felszíni seb)	A törzs állapota jó.
	A koronaalap állapota
	A koronaalap állapota jó.
A korona értékelése	A korona állapota
C=3 Jelentős a lombveszteség (26-50%)	A korona külpontos, féloldalas. A koronában száraz ág van.
Életképesség	D=3 A fa a termőhely által meghatározott életkor előtt lecserelődő
Ápoltság	E=3 A fa közepes mértékű ápoláshiányt mutat
Állapotmutató	$(A+B+C+D-4)/16=69\%$

A fa értéke: 9000 Ft

Kezelési javaslatok:

A fát az építkezés miatt ki kell vágni.
A fát 0 év múlva újra meg kell vizsgálni.

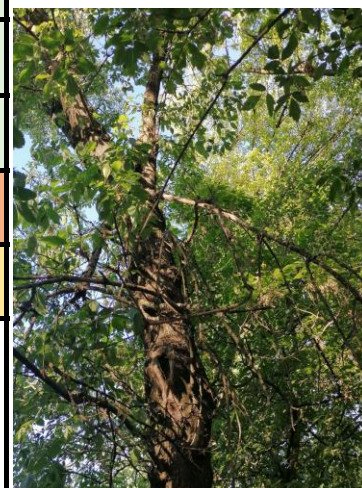



Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

242	térképi (kataszteri) azonosító: 242		
fafaj: Acer negundo		elfogadott magyar név: zöld juhar	
törzsátmérő: 35,5 cm	magasság: 6 m	kockázati értékelés	
koronaátmérő: 4 m	törzsmagasság: 2 m	fa elhelyezkedése: 1	
korona kezdete: 1 m	élőhely minősége: 5	környezeti elhelyezkedés: 2	veszélyeztetés: 1

A fa környezete


A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa környezete jó.

A gyökérzet értékelése	A gyökérzet állapota
A=2 Gyökérzetten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen	A gyökérzet állapota jó.
	A gyökérnyak állapota
	A gyökérnyak állapota jó.
A törzs értékelése	A törzs állapota
B=1 A törzs előrehaladottan károsult, elhalt, korhadt (a törzs olyan mértékben károsult, hogy statikai vagy tápanyagtápanyagellátási funkcióit nem képes ellátni)	A törzs ferde. A törzsön fatest sérülés, korhadás, odvasodás van.
	A koronaalap állapota
	A koronaalap állapota jó.
A korona értékelése	A korona állapota
C=2 Erős koronakárosodás (50% felett)	A korona külpontos, féloldalas. A koronában csúcscsáradás, száraz ág van.
Életképesség	D=1 Sürgősen lecserélendő az állapota vagy károkozás veszélye miatt (a károkozás veszélye csak a fa kivágásával kerülhető el)
Ápoltság	E=1 A fa elhanyagolt állapotban van (rajta ápolási munkát nagy valószínűséggel még egyáltalán nem, vagy nagyon hosszú ideje nem végeztek)
Állapotmutató	$(A+B+C+D-4)/16=13\%$

A fa értéke: 0 Ft

Kezelési javaslatok:

A fát az építkezés miatt ki kell vágni.
A fát 0 év múlva újra meg kell vizsgálni.

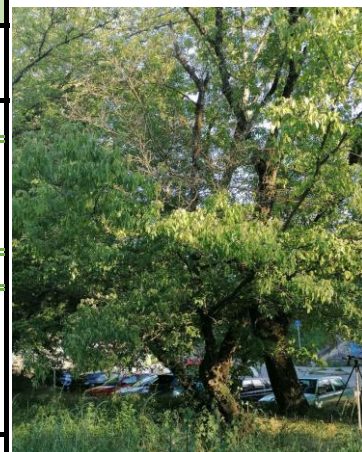



Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

243	térképi (kataszteri) azonosító: 243		
fafaj: Populus × canadensis		elfogadott magyar név: kanadai nyár	
törzsátmérő: 60+49 cm	magasság: 13 m	kockázati értékelés	
koronaátmérő: 5,5 m	törzsmagasság: 0 m	fa elhelyezkedése: 1	
korona kezdete: 2 m	élőhely minősége: 5	környezeti elhelyezkedés: 2	veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa környezete jó.

A gyökérzet értékelése	A gyökérzet állapota	
A=5 Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérnyak	A gyökérzet felszínre került . A gyökérnyak állapota A gyökérnyak állapota jó.	
A törzs értékelése	A törzs állapota	
B=1 A törzs előrehaladottan károsult, elhalt, korhadt (a törzs olyan mértékben károsult, hogy statikai vagy tápanyagtápanyagellátási funkcióit nem képes ellátni)	A törzsön nedv folyás, baktériumos nedv folyás, odvasodás van. A koronaalap állapota A koronaalap állapota jó.	
A korona értékelése	A korona állapota	
C=3 Jelentős a lombveszteség (26-50%)	A korona féloldalas. A koronában száraz ág, sérült ág van.	
Életképesség	D=1 Sürgősen lecserélendő az állapota vagy károkozás veszélye miatt (a károkozás veszélye csak a fa kivágásával kerülhető el)	
Ápoltság	E=2 A fa jelentős mértékű ápoláshiányt mutat	
Állapotmutató	$(A+B+C+D-4)/16=38\%$	

A fa értéke: 0 Ft

Kezelési javaslatok:

A fát az építkezés miatt ki kell vágni.
A fát 0 év múlva újra meg kell vizsgálni.



Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-út vonal Megyeri csárda – Északi va

244	térképi (kataszteri) azonosító: 244		
fafaj: Ailanthus altissima		elfogadott magyar név: mirigyes bálványfa	
törzsátmérő: 14 cm	magasság: 8 m	kockázati értékelés	
koronaátmérő: 4 m	törzsmagasság: 2 m	fa elhelyezkedése: 1	
korona kezdete: 2 m	élőhely minősége: 5	környezeti elhelyezkedés: 2	veszélyeztetés: 1

A fa környezete


A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa környezete jó.

A gyökérzet értékelése	A gyökérzet állapota
A=5 Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérszárak	A gyökérzet állapota jó.
	A gyökérszárak állapota
	A gyökérszárak állapota jó.
A törzs értékelése	A törzs állapota
B=5 A törzs nem károsult	A törzs állapota jó.
	A koronaalap állapota
	A koronaalap állapota jó.
A korona értékelése	A korona állapota
C=4 A lombvesztés 11-25 százalék közötti	A korona féldoldal.
Életképesség	D=4 Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti
Ápoltság	E=4 A fa kismértékű ápolásihiányt mutat
Állapotmutató	$(A+B+C+D-4)/16=88\%$

A fa értéke: 5484 Ft

Kezelési javaslatok:

A fát az építkezés miatt ki kell vágni.
A fát 0 év múlva újra meg kell vizsgálni.

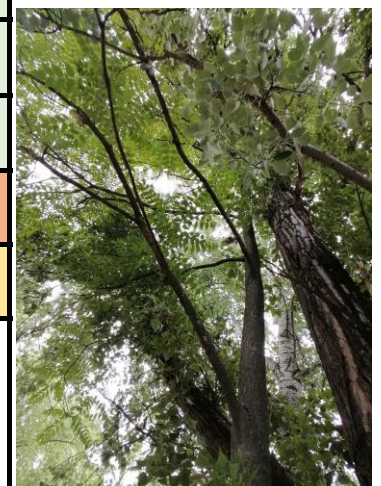



Garden Faápoló Kft.

1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

ocsvari.gabor@favizsgalat.hu

dátum: 2022. május

favizsgáló: Ócsvári Gábor

FV-18/007

megrendelő: Global Terv Kft. EuroVelo6 kerékpár-útvonal Megyeri csárda – Északi va

245	térképi (kataszteri) azonosító: 245		
fafaj: Acer negundo		elfogadott magyar név: zöld juhar	
törzsátmérő: 25,5 cm	magasság: 12 m	kockázati értékelés	
koronaátmérő: 6,5 m	törzsmagasság: 3 m	fa elhelyezkedése: 1	
korona kezdete: 0 m	élőhely minősége: 5	környezeti elhelyezkedés: 2	veszélyeztetés: 1

A fa környezete

A fa védelmi zónájában a talajzárás:gyep. A fa környezete jó.

A gyökérzet értékelése	A gyökérzet állapota		
A=5 Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérszárak	A gyökérzet állapota jó.		
	A gyökérszárak állapota		
	A gyökérszárak állapota jó.		
A törzs értékelése	A törzs állapota		
B=4 Kisméretű károsodás (néhány felszíni seb)	A törzs ferde.		
	A koronaalap állapota		
	A koronaalap állapota jó.		
A korona értékelése	A korona állapota		
C=4 A lombvesztés 11-25 százalék közötti	A korona külponos, féloldalas. A koronában száraz ág van.építkezés ürszelvényébe lóg		
Életképesség	D=3 A fa a termőhely által meghatározott életkor előtt lecsereplendő		
Ápoltság	E=3 A fa közepes mértékű ápolásihiányt mutat		
Állapotmutató	$(A+B+C+D-4)/16=75\%$		

A fa értéke: 13500 Ft

Kezelési javaslatok:

A fát az építkezés miatt ki kell vágni.

A fát 0 év múlva újra meg kell vizsgálni.

Összegzés

A vizsgálat eredményét a favizsgálati adatlapok tartalmazzák.

Garden Faápoló Kft.
1214 Bp., II. Rákóczi F. út 324.
Adószám: 14585476-2-43
Bank: 10400195-50505752-49501006



Ocsvári Gábor
erdőmérnök
a Magyar Faápolók Egyesületének
minősített szakértője
FV-18/007

